

Undersøgelse for asbestspredning

Fuglebakkegaard
1820 Frederiksberg

Dato: 10-06-2025
Sag nr.: 251091
Rev: 0
Udarbejdet af: Kasper Heide
Kvalitetssikret: Jonas Bergenholz

1. Baggrund

I forbindelse med renovering har DJ Miljø & Geoteknik P/S (dj-mg), efter anmodning fra Andelsboligforeningen Fuglebakkegaard, udført en undersøgelse for asbest på ovenstående adresse.

Undersøgelsen er foranlediget af at der fundet asbest i en tidligere undersøgelse af kælderarealer. Nu ønskes der en kortlægning af beboerrum med rørgennemføring.

Formålet med undersøgelsen er således at undersøge om der er asbestfibre i støvet på materialer i de berørte beboerrum.

2. Ejendommen

Oplysninger om ejendommene fremgår af nedenstående tabel 1. Oplysningerne er indhentet via BBR og suppleret med observationer ved besigtigelse.

Tabel 1 Oversigt sammenstillet ud fra oplysninger fra BBR (www.ois.dk)

Bygnings nr. (BBR)	Bygning 1
Matrikel nr. :	16a, Frederiksberg
Anvendelse	Etagebolig
Opførelses år	1925
Om-/tilbygget	-
Bebygget areal (m ²)	1.796
Bygningsareal (m ²)	7.184
Kælder (m ²)	1.796
Opvarmning	Fjernvarme
Facader	Mursten
Tagdækning	Tegl

Bilag

Bilag 1: Situationsplaner med hvilke rum der har påviste og ikke påviste asbestprøver

Bilag 2: Fotodokumentation over udtagne prøver

Bilag 3: Analyserapport fra laboratorie

3. Bygningsgennemgang

Den 28. maj 2025 besigtigede dj-mg bygningen i forbindelse med prøvetagningen. Ved besigtigelsen blev følgende konstateret:

- I kældrene er der observeret en del støv.
- På lofterne er der observeret en del støv.
- På loftet blev der observeret teknisk isolering med kiselgur i rørbojninger og hvid teknisk isolering i lige stræk (smalle rør).
- På loftet blev der ikke observeret teknisk isoleringsmateriale i de undersøgte rør af større dimension.

4. Asbest

Asbest er fællesbetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler. Der findes flere typer Asbest.

- Actinolit
- Amosit (Brun asbest) En af de farligste da fibre er meget små.
- Anthofyllit (Brun asbest) En af de farligste da fibre er meget små.
- Chrysotil (Hvid asbest)
- Crocidolit (Blå asbest) En af de farligste da fibre er meget små.
- Tremolit

Fælles for de forskellige typer af asbest er at de alle er yderst sundhedsskadelige. Asbest kan spaltes i meget tynde fibre, der kan være så små som 1 milliontedel millimeter. Grundet størrelsen kan asbestfibre trænge helt ind i alveolerne (lungerens mindste dele), hvor de kan forårsage kræft og stenlunger (asbestose). Når asbestfibre kommer ind i kroppen, vil organismen forsøge at udstøde dem. Men netop fordi asbestfibrene er så bestandige, kan organismen ikke nedbryde dem – og derfor er asbestfibrene yderst sundhedsskadelige.

Asbest kan desuden forårsage andre cancersygdomme, såsom kræft i mave-tarmsystemet og strubekræft.

I praksis skelnes der ikke mellem typerne af asbest ved asbestarbejder, hvorfor de udtagne prøver ikke nødvendigvis er typebestemt.

Generelt om arbejde med asbest.

Arbejde med asbestholdigt materiale betragtes som farligt arbejde og affaldet skal bortskaffes til deponi jf. kommunens anvisning. Ved støvende arbejde med asbest anvendes maskiner monteret med sug med luftfiltrering gennem et HEPA-filter, støv-afvisende dragter (kl. 5/6), egnede handsker, turboværn med P3-filter samt miljøvogn.

Der gøres opmærksom på at unge personer under 18 år ikke må arbejde med asbest. Asbestarbejdet skal udføres af en autoriseret godkendt virksomhed. Du kan kontrollere om virksomheden er godkendt her:

<https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister>

Det er op til entreprenøren at orientere sig om gældende regler for arbejde med asbest, samt evt. retningslinjer i den pågældende kommune inden arbejdernes opstart.

Ved større arbejder som f.eks. medfører håndtering af eksisterende isolering eller støvudvikling, skal der udføres en asbestsanering af hele det berørte arbejdsområde. Det skal sikres at ingen personer udsættes for eksponering af asbest, ligesom det skal sikres at der ikke sker spredning af asbestfibre til omgivelserne.

Asbestsaneringsarbejder skal udføres iht. gældende regler f.eks. beskrevet i SBI anvisning 228, 2010.

For mere information om asbest henviser vi til asbest-vejledning fra Dansk Asbestforening 2010 opdateret i 2019 (den grønne vejledning) samt asbest-huset.dk.

5. Prøveudtagning

Der er i alt udtaget 116 geltapeprøver af forskellige vandrette overflader. Prøverne bliver analyseret som påvist asbest eller ikke påvist asbest. Prøverne bliver efter udtagning opbevaret i dobbelt plastpose og fremsendt til akkrediteret analyse ved Højvang Miljølaboratorium.

6. Resultater

Analyseresultater samt fotodokumentation af udtagningsstederne fremgår af bilag 2. Analyserapport fra laboratoriet er vedlagt i bilag 3.

Tabel 2 Materialeprøver er udtaget på Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg

Asbestprøver udtaget på adressen			
Prøve-id	Overflade	Dato	Påvist/ikke påvist
AT-1	Kælder rum st. tv.	28.05.2025	Påvist
AT-2	Kælderrum 2 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-3	Kælderrum 2 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-4	Kælderrum 3 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-5	Kælderrum 3 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-6	Kælderrum 4 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-7	Kælderrum 4 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-8	Kælderrum 5 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-9	Kælderrum 5 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-10	Kælderrum 6.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-11	Kælderrum 7 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-12	Kælderrum 8 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-13	Kælder grill.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-14	Kælder opbevaring.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-15	Kælderrum 16.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-16	Kælderrum 18 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-17	Kælderrum 18 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-18	Kælderrum 22.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-19	Kælderrum 20 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist

AT-20	Kælder 20 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-21	Kælderrum 21.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-22	Kælderrum 23 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-23	Kælderrum 23 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-24	Kælderrum 24 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-25	Kælderrum 24 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-26	Kælderrum 30.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-27	Kælderrum 31 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-28	Kælderrum 31 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-29	Kælderrum 35.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-30	Kælderrum 40.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-31	Kælderrum 41.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-32	Kælderrum 46 vaskerum.	28.05.2025	Påvist
AT-33	Kælderrum 45.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-34	Kælderrum – Foran varmecentral	28.05.2025	Ikke påvist
AT-35	Kælderrum 47 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-36	Kælderrum 47 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-37	Kælderrum 48 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-38	Kælderrum 48 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-39	Kælderrum 52.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-40	Kælderrum 53.	28.05.2025	Påvist
AT-41	Kælderrum 54 gulv.	28.05.2025	Påvist
AT-42	Kælderrum 54 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-43	Kælderrum 59.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-44	Kælderrum 62 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-45	Kælderrum 62 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-46	Kælderrum 63 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-47	Kælderrum 63 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-48	Kælderrum 64 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-49	Kælderrum 64 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-50	Kælderrum 65.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-51	Kælderrum 71 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-52	Kælderrum 71 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-53	Kælderrum 70 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-54	Kælderrum 70 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-55	Kælderrum 66.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-56	Kælderrum 67.	28.05.2025	Ikke påvist

AT-57	Kælderrum 68.	28.05.2025	Påvist
AT-58	Kælderrum 69 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-59	Kælderrum 69 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-60	Kælder WC.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-61	Kælder opbevaring.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-62	Kælderrum 84 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-63	Kælderrum 84 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-64	Kælderrum 73.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-65	Kælderrum 87 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-66	Kælderrum 87 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-67	Loftrum 1 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-68	Loftrum 10 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-69	Loftrum 10 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-70	Loftrum 9 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-71	Loftrum 9 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-72	Loftrum 2 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-73	Loftrum 3 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-74	Loftrum 19 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-75	Loftrum 19 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-76	Loftrum 18 gulv.	28.05.2025	Påvist
AT-77	Loftrum 18 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-78	Loftrum 17 gulv.	28.05.2025	Påvist
AT-79	Loftrum 17 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-80	Loftrum 4 – Tørrerum.	28.05.2025	Påvist
AT-81	Loftrum 5 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-82	Loftrum 30 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-83	Loftrum 30 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-84	Loftrum 29 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-85	Loftrum 29 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-86	Loftrum 6 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-87	Loftrum 7 – Tørrerum.	28.05.2025	Påvist
AT-88	Loftrum 40.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-89	Loftrum 39.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-90	Loftrum 38 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-91	Loftrum 38 gulv.	28.05.2025	Påvist
AT-92	Loftrum 8 – Tørrerum.	28.05.2025	Påvist
AT-93	Loftrum 9 - Tørrerum	28.05.2025	Ikke påvist

AT-94	Loftrum 50 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-95	Loftrum 50 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-96	Loftrum 49 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-97	Loftrum 49 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-98	Loftrum 48.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-99	Loftrum 10 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-100	Loftrum 11 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-101	Loftrum 58 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-102	Loftrum 58 beboer effekter.	28.05.2025	Påvist
AT-103	Loftrum 13 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-104	Loftrum 12 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-105	Loftrum 69 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-106	Loftrum 68 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-107	Loftrum 68 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-108	Loftrum 14 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-109	Loftrum 15 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-110	Loftrum 81 gulv.	28.05.2025	Påvist
AT-111	Loftrum 81 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-112	Loftrum 80 gulv.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-113	Loftrum 80 beboer effekter.	28.05.2025	Ikke påvist
AT-114	Loftrum 16 – Tørrerum.	28.05.2025	Ikke påvist
A-1	Loftrum 5 rørbøjning.	28.05.2025	Påvist
A-2	Loftrum 5 lige rør.	28.05.2025	Påvist

Som det fremgår af analyseresultaterne er der i 22 ud af 116 af prøverne påvist asbest.

9 af de 66 geltapeprøver i kælderen er ved asbestanalyse fundet med asbestfibre. På loftet er der konstateret asbest i 11 ud af 48 geltape prøver af støv i loftrum.

7. Vurdering

Der er generelt ikke fundet indhold af asbestfibre i prøverne udtaget på overfladerne i kælder- og loftsrummene. Der er påvist asbest i enkelte beboerrum, men der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem standen på rør eller mængden af støv og asbestpåvisninger. På loftet blev der i de besigtigede rum observeret et enkelt brud i rum nr. 58. Her viser prøven asbestindhold. I de øvrige rum med asbestpåvisning er der ikke umiddelbart observeret brud der kan forklare hvorfor der er asbestfibre i rummet. Det vurderes at asbestkontamineringen generelt er på baggrundsniveau, og at det derfor er diffust om der er påvist asbestfibre i prøverne eller ej.

Vi anbefaler generelt at der udføres grundig asbestrengøring af de enkelte kælder- og loftrum. Arealet kan indtil det er frigivet afspærres med plastafdækning og skiltning iht. gældende regler. Ikke testede rum skal enten rengøres ud fra et forsigtighedsprincip – som vi på baggrund af undersøgelsen ikke anbefaler – eller testes for at afgøre om der er målbar asbestkontaminering eller ej

Udover geltapes blev der taget 2 materialeprøver af rørisolering på loftet, og begge var påvist med asbest. Disse rør var smalle, og havde teknisk isolering af hhv. kiselgur og med hvidt pulver, og de noget bredere rør var med mineraluld både i bøjninger og på lige stræk på loftet.

Arbejdet med rengøring skal udføres som asbestarbejde iht. gældende regler. Efter rengøring skal der foretages kontrolprøver fra området inden området frigives.

Bilag 1


Signaturforklaring

— Oprindelig brandadskillelse i murværk svarende til [BS-Bygningsdel 60]

Ikke godkendt brandkamsersætning udført i år 2000

Ikke påvist asbest

Påvist asbest

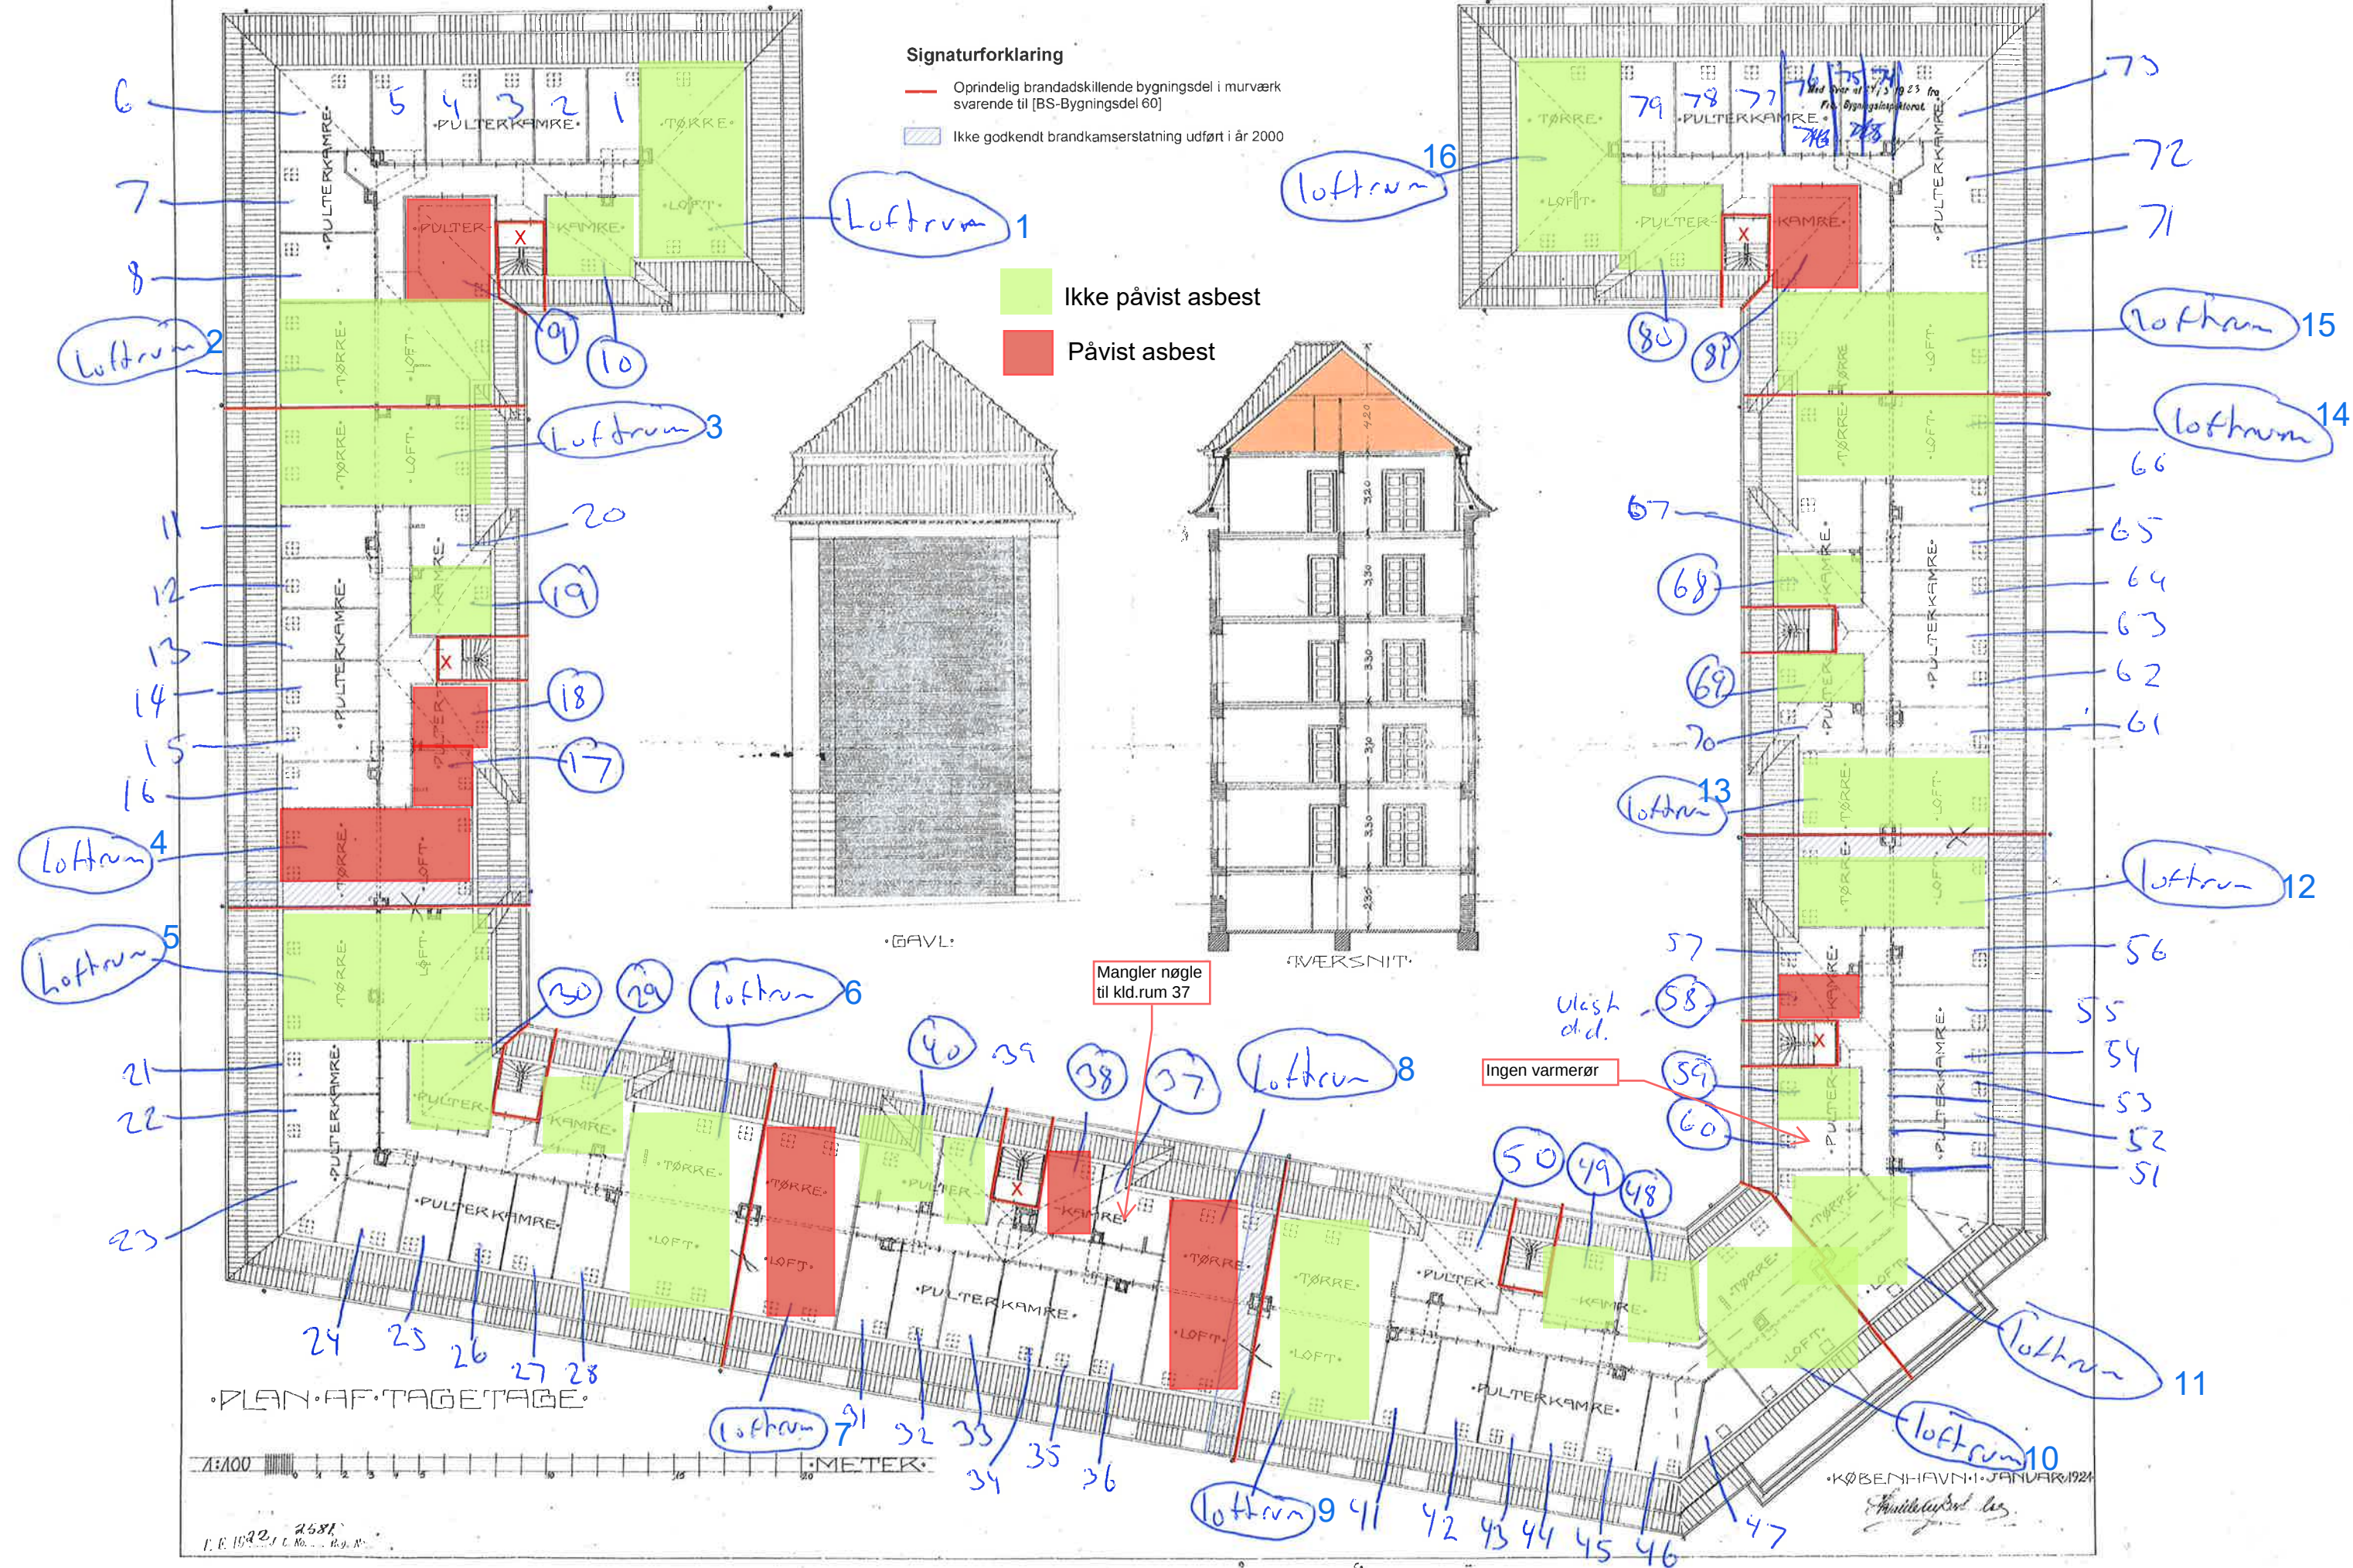

Bilag 2

Oversigtsfoto



Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT-1

Kælderrum st. tv.

Asbest

Påvist

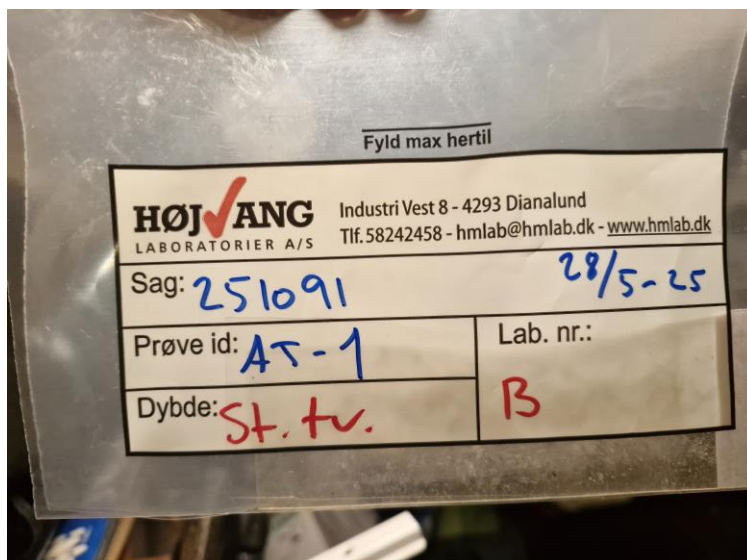

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -2

Kælderrum 2 gulv.

Asbest

ip

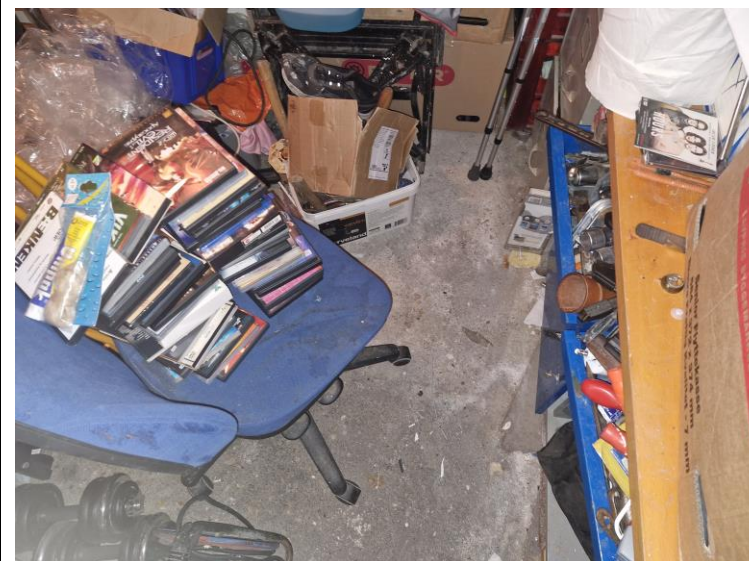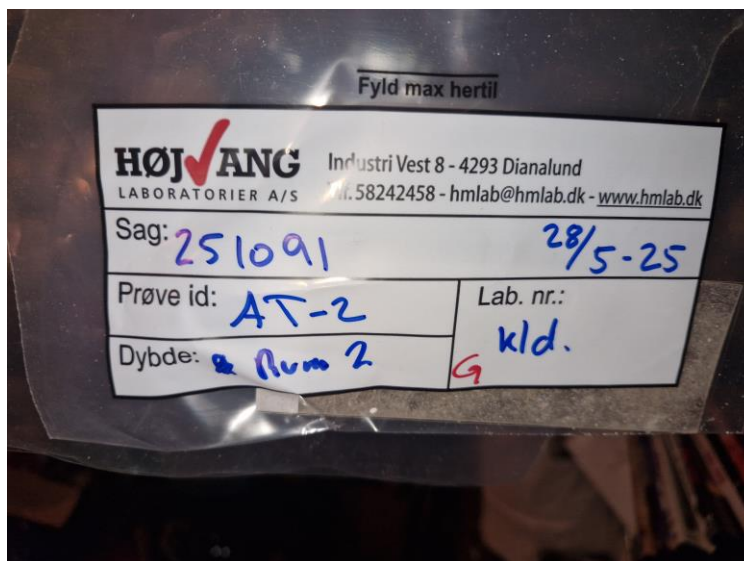

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -3

Kælderrum 2 beboer effekter.

Asbest

Påvist

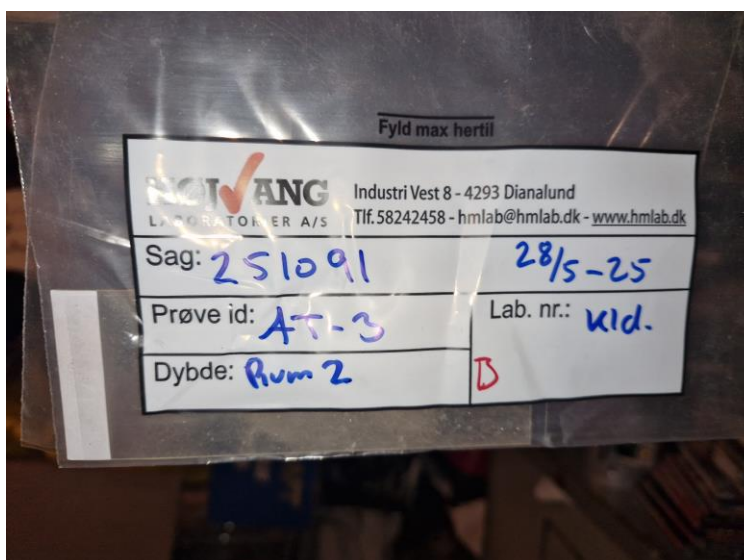

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -4

Kælderrum 3 gulv.

Asbest

ip

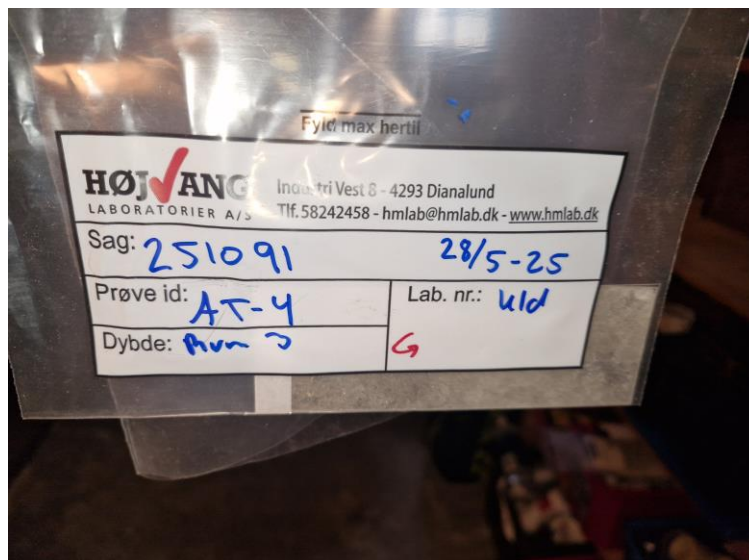

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -5

Kælderrum 3 beboer effekter.

Asbest

ip

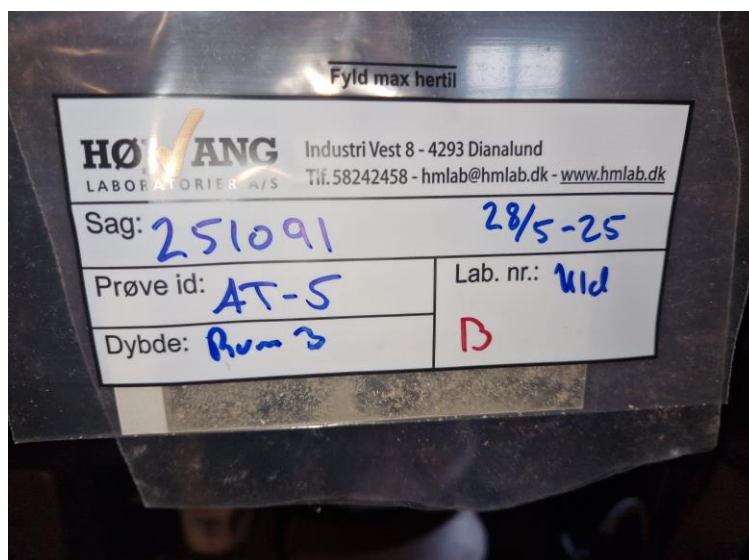

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -6

Kælderrum 4 gulv.

Asbest

ip

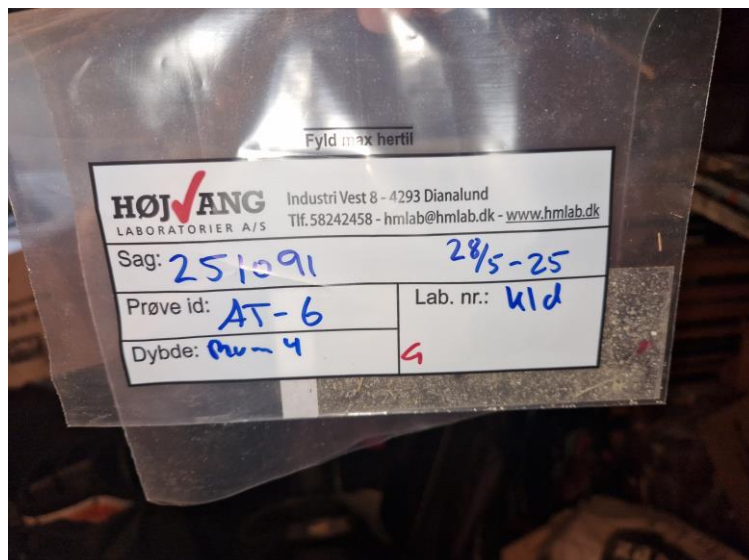

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -7

Kælderrum 4 beboer effekter.

Asbest

ip

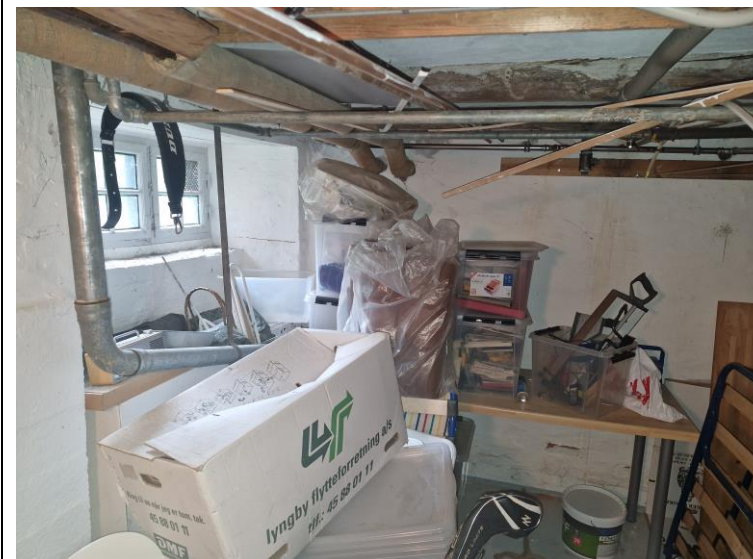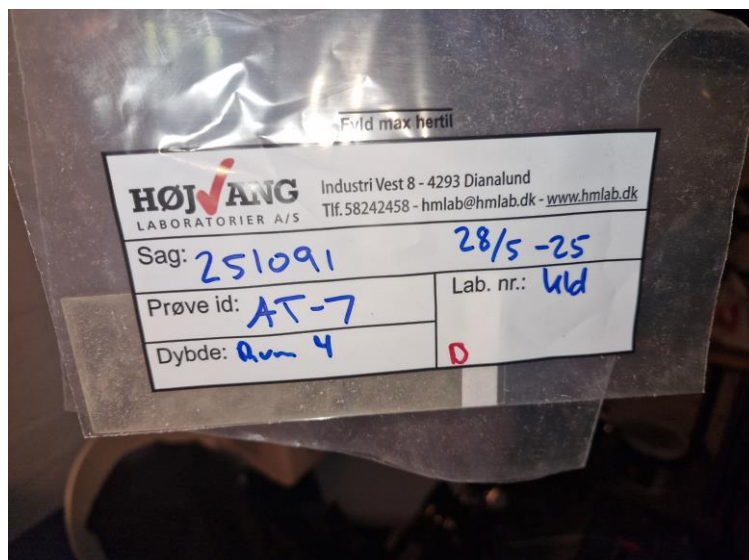

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -8

Kælderrum 5 gulv.

Asbest

ip

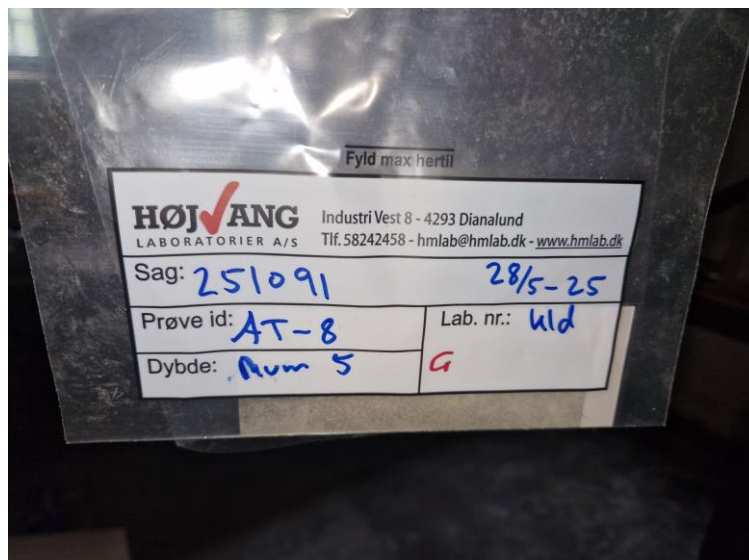

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -9

Kælderrum 5 beboer effekter.

Asbest

ip

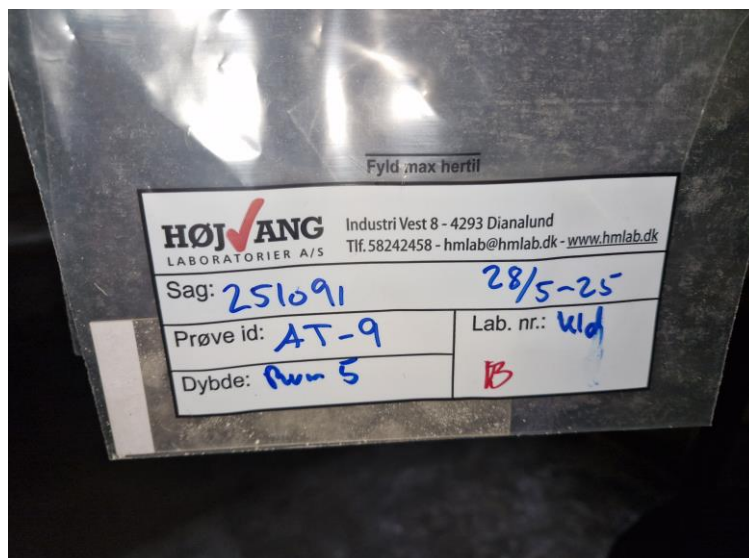

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -10

Kælderrum 6.

Asbest

ip

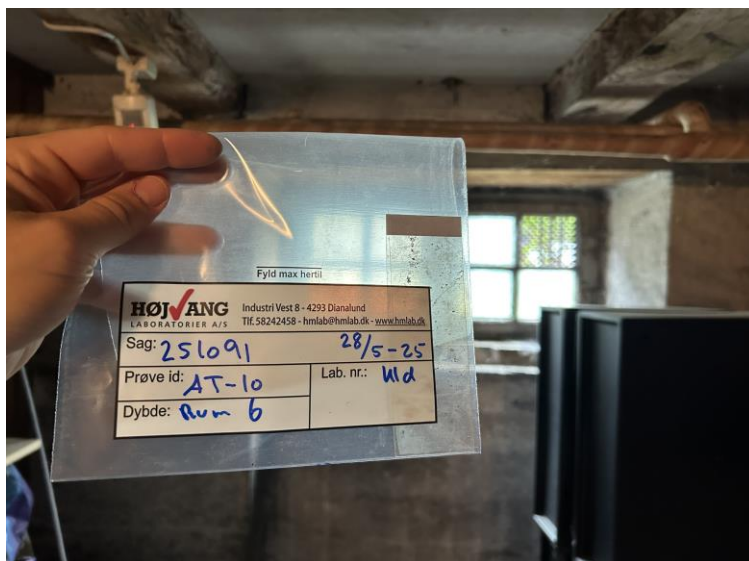

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -11

Kælderrum 7 beboer effekter.

Asbest

ip

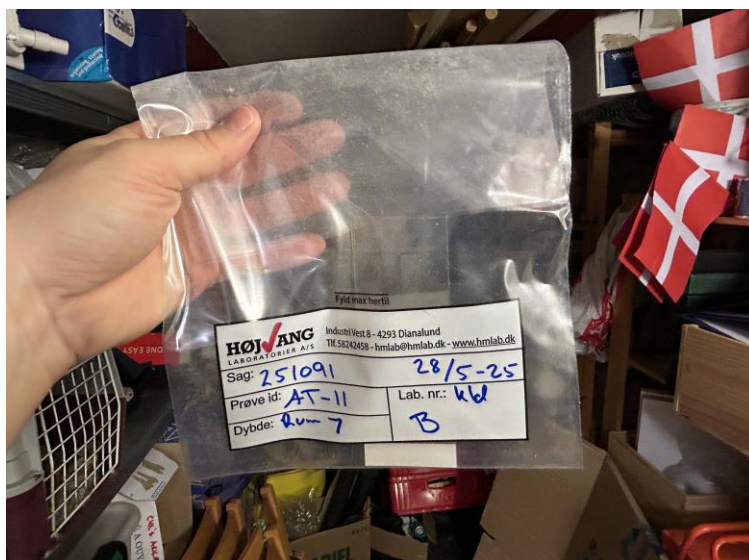

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -12

Kælderrum 8 beboer effekter.

Asbest

ip

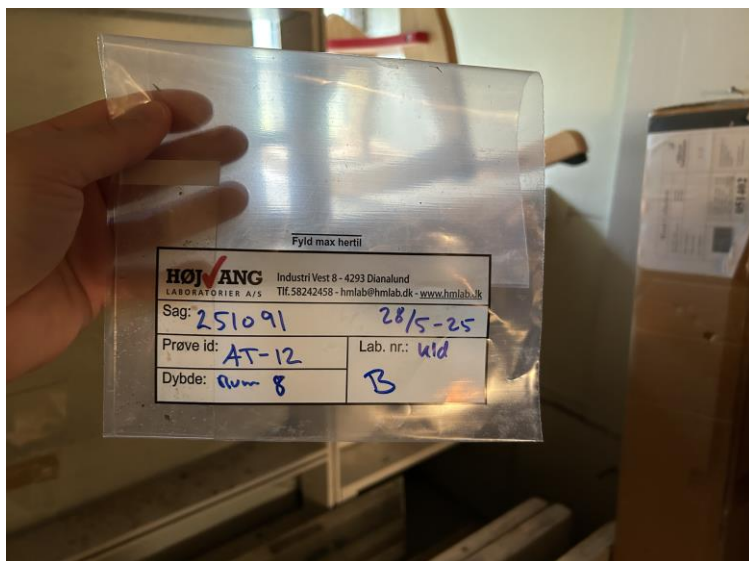

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -13

Kælder grill.

Asbest

ip

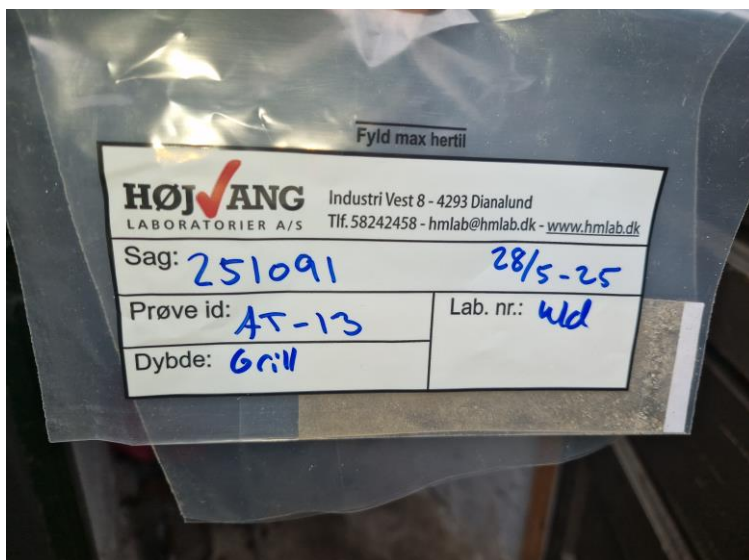

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -14

Kælder opbevaring.

Asbest

ip

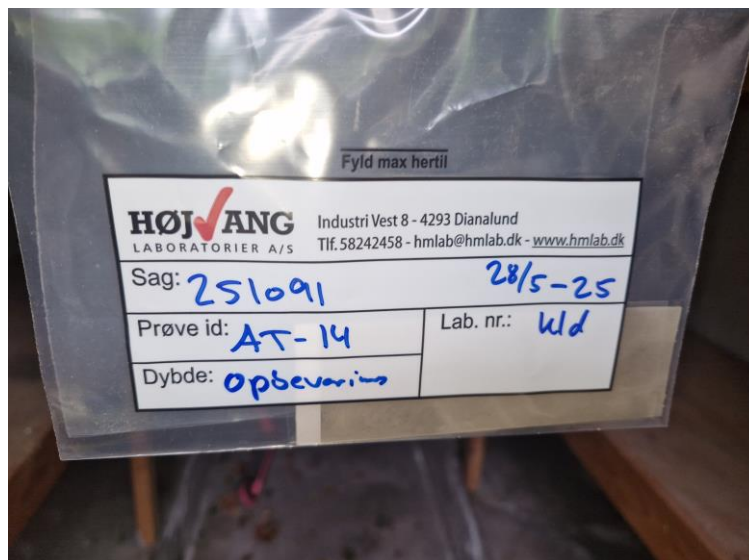

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -15

Kælderrum 16.

Asbest

ip

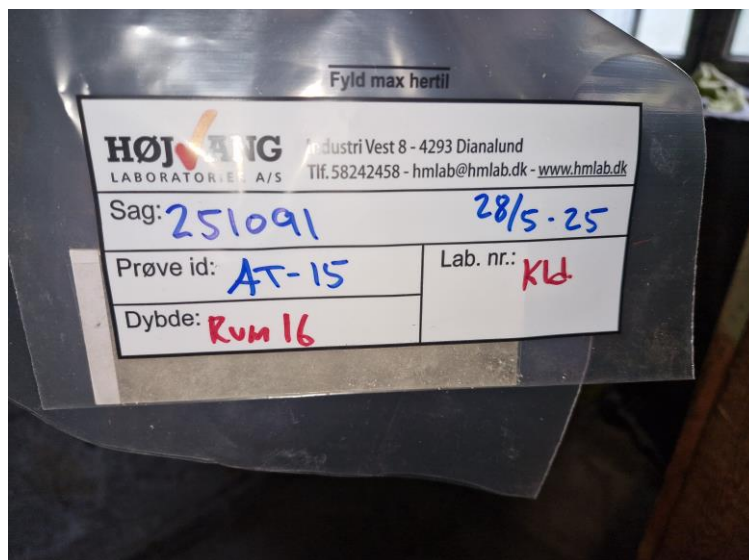

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -16

Kælderrum 18 gulv.

Asbest

ip

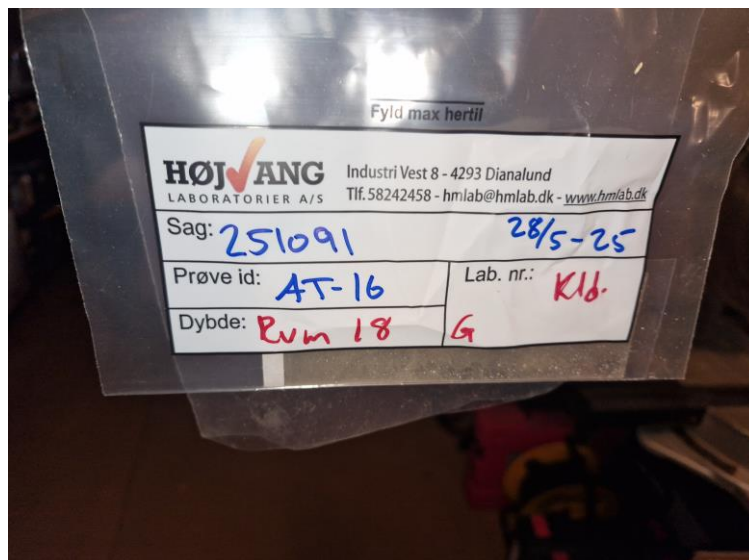

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -17

Kælderrum 18 beboer effekter.

Asbest

ip

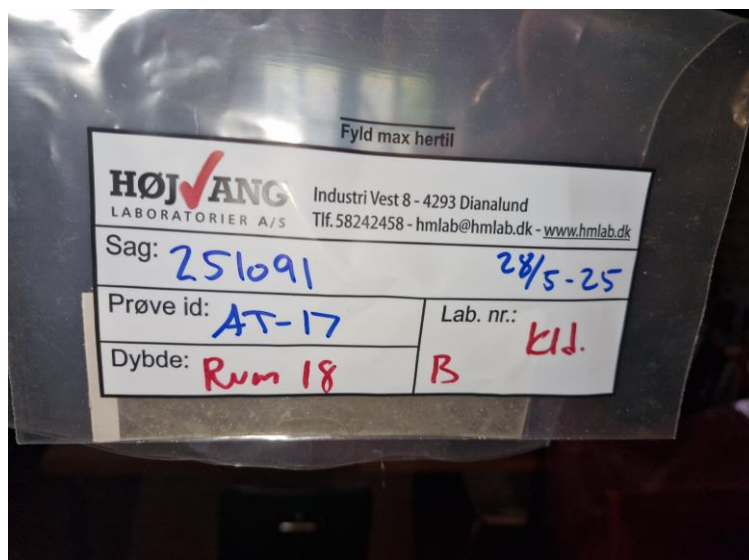

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -18

Kælderrum 22.

Asbest

ip

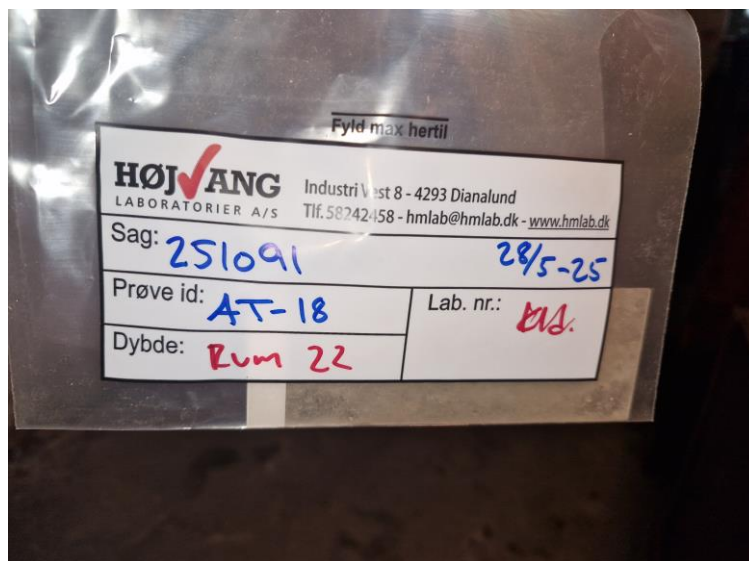

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -19

Kælderrum 20 gulv.

Asbest

ip

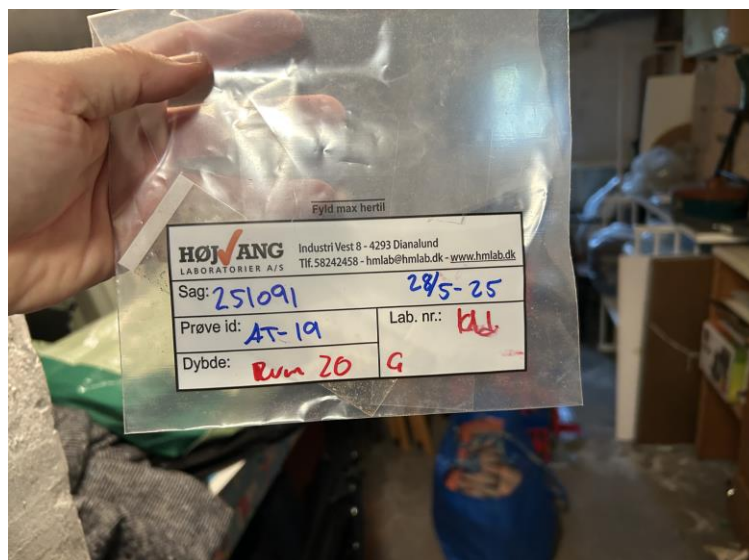

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -20

Kælder 20 beboer effekter.

Asbest

ip

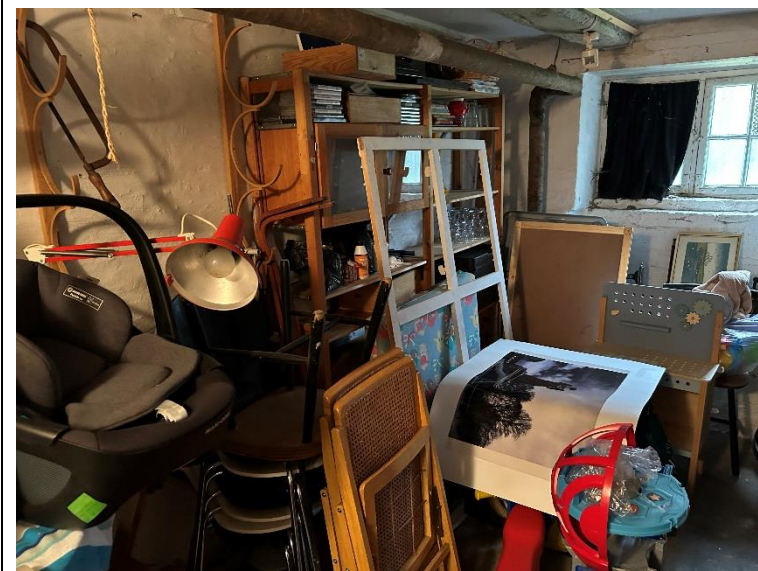

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -21

Kælderrum 21.

Asbest

ip

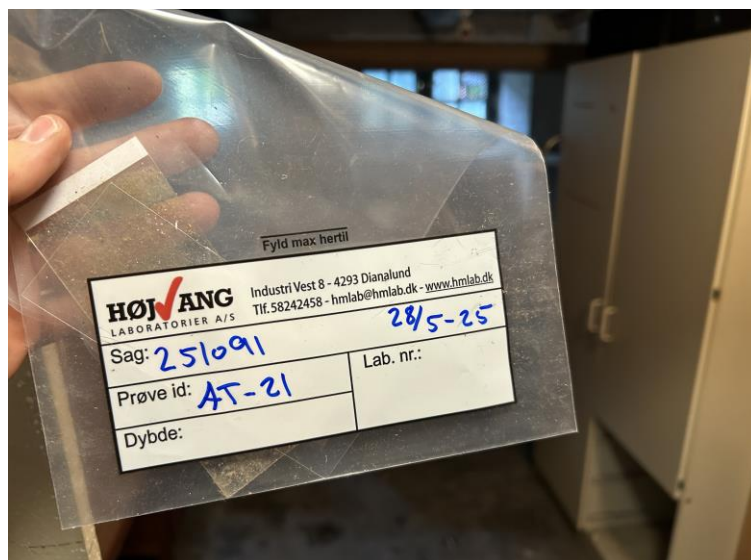

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -22

Kælderrum 23 gulv.

Asbest

ip

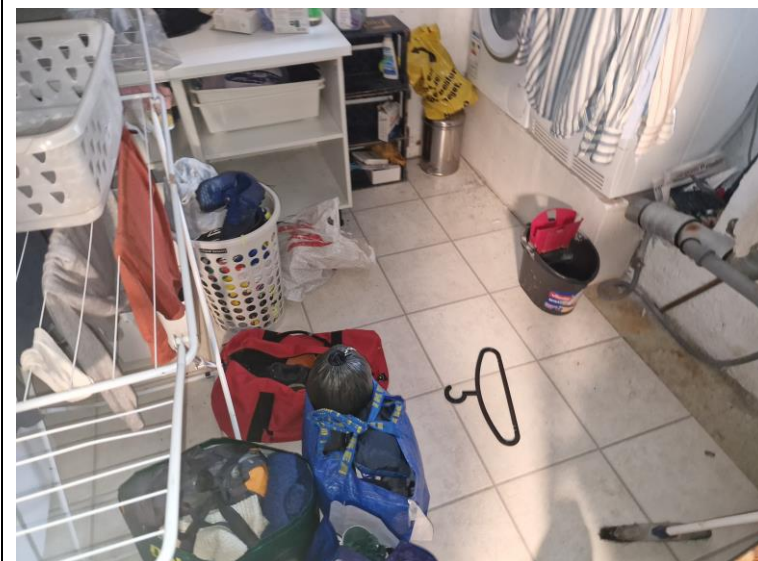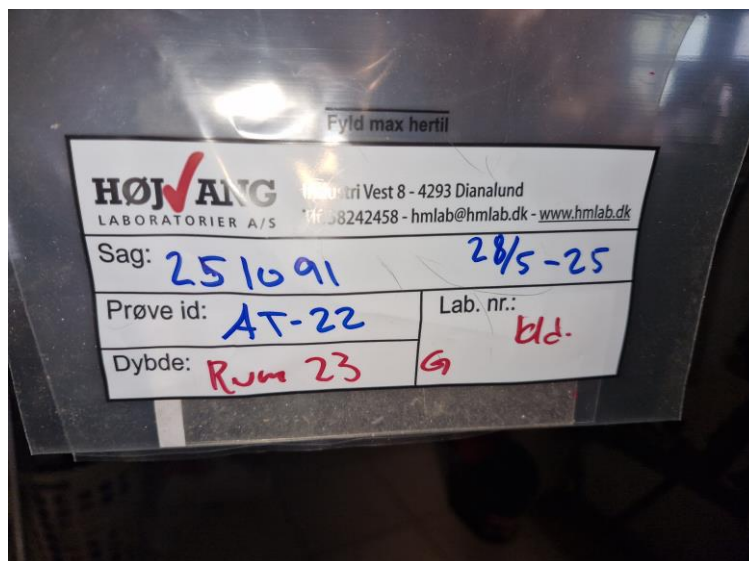

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -23

Kælderrum 23 beboer effekter.

Asbest

ip

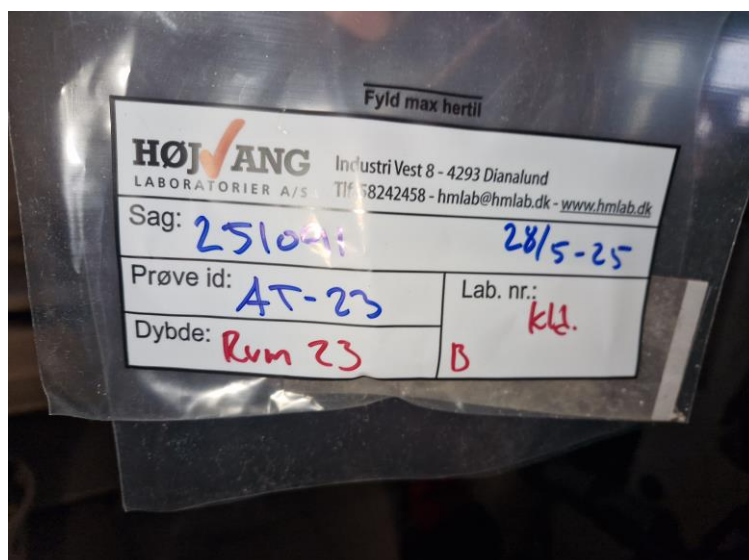

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -24

Kælderrum 24 beboer effekter.

Asbest

ip

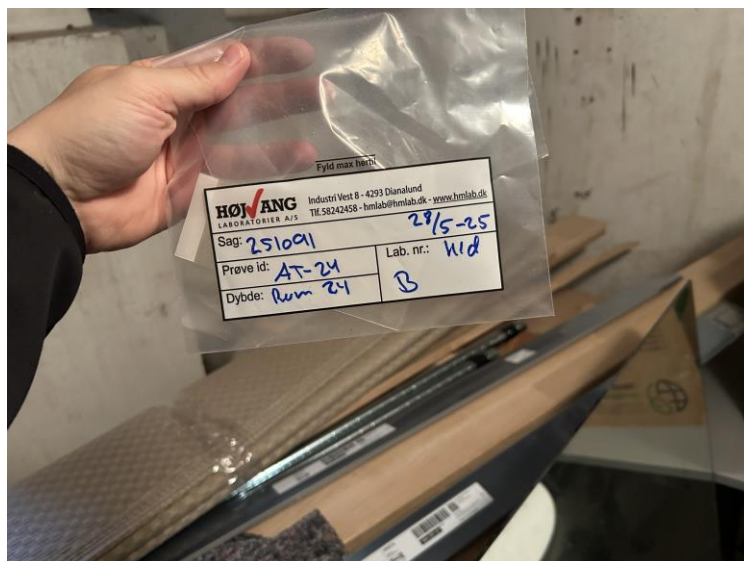

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -25

Kælder 24 gulv.

Asbest

ip

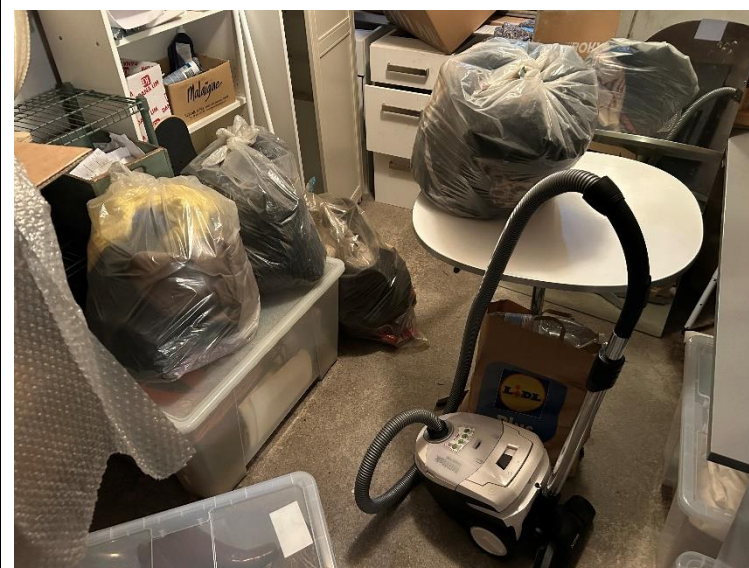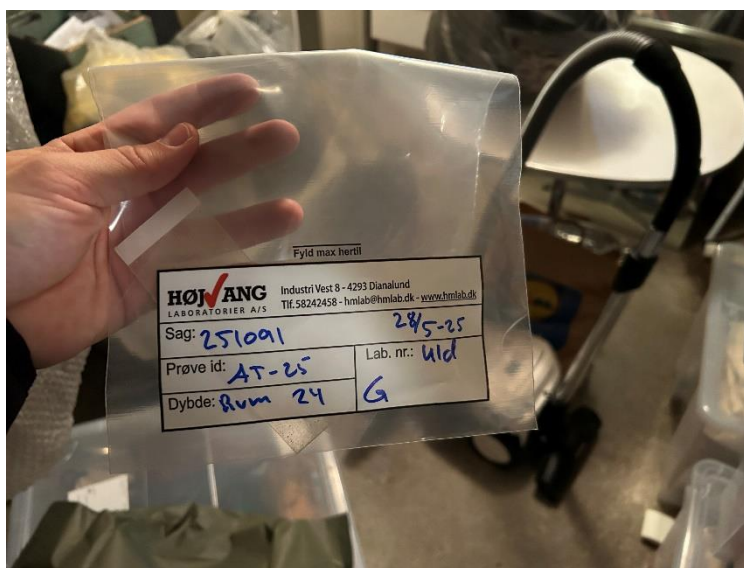

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -26

Kælderrum 30 – Cykelrum

Asbest

ip

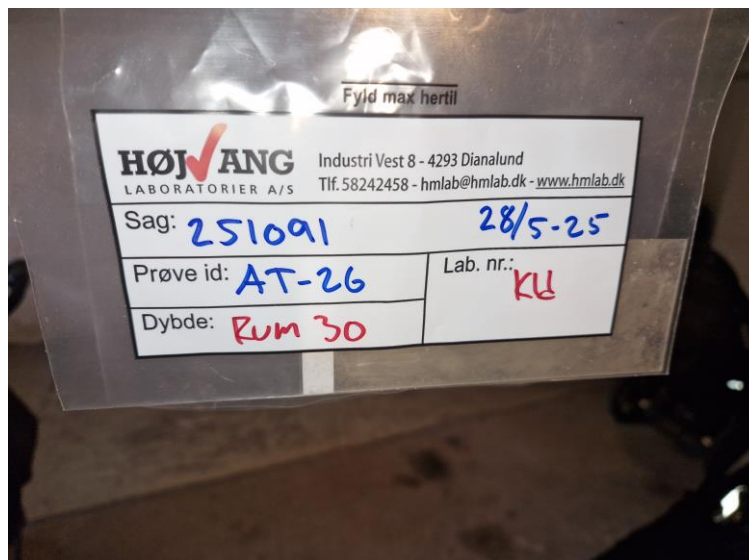

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -27

Kælderrum 31 gulv.

Asbest

ip

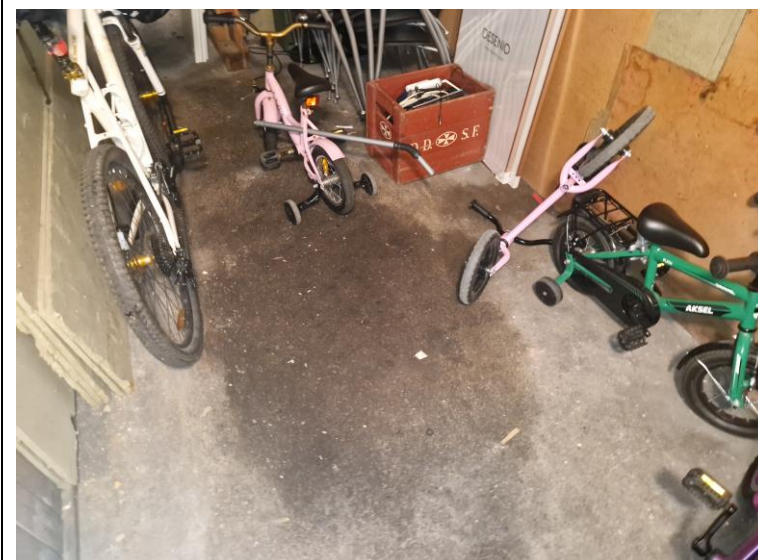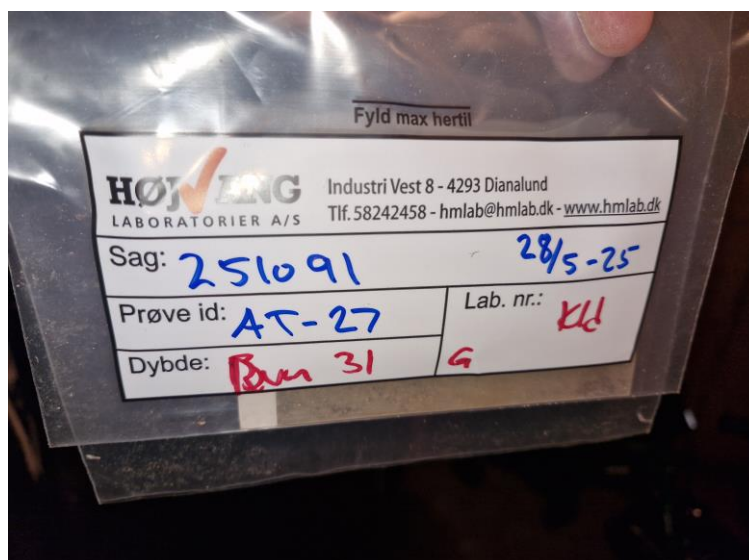

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -28

Kælderrum 31 beboer effekter.

Asbest

ip

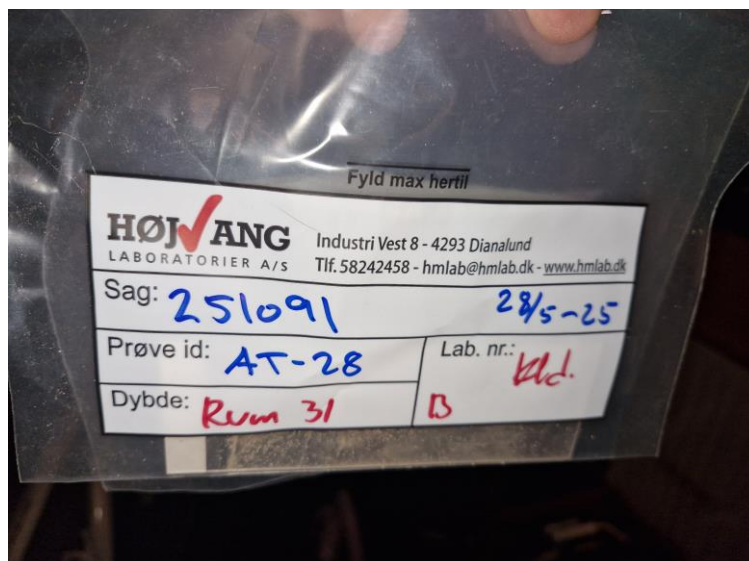

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -29

Kælderrum 35.

Asbest

ip

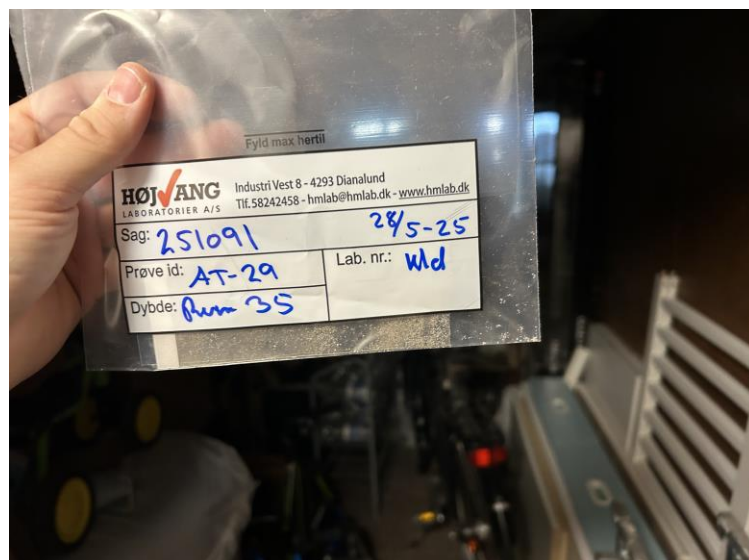

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -30

Kælderrum 40.

Asbest

ip

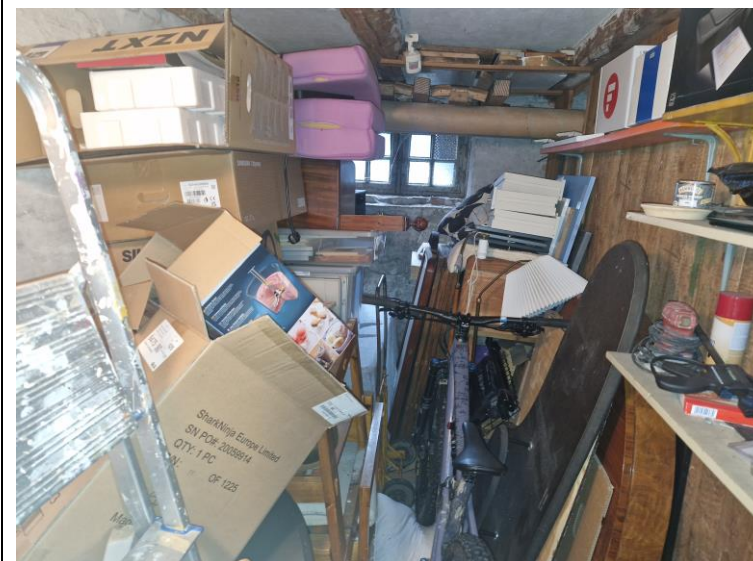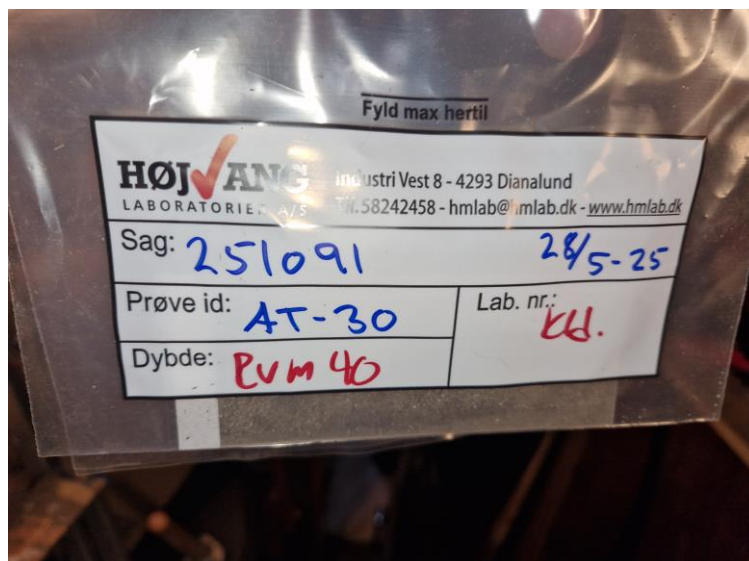

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -31

Kælderrum 41.

Asbest

ip

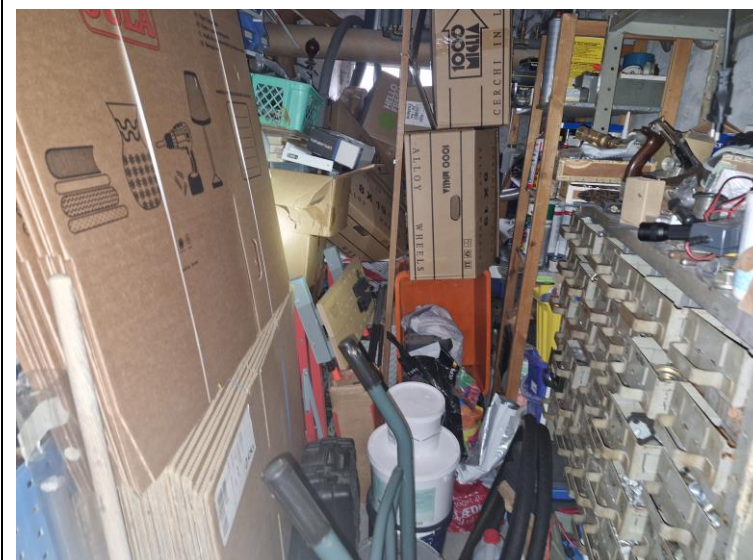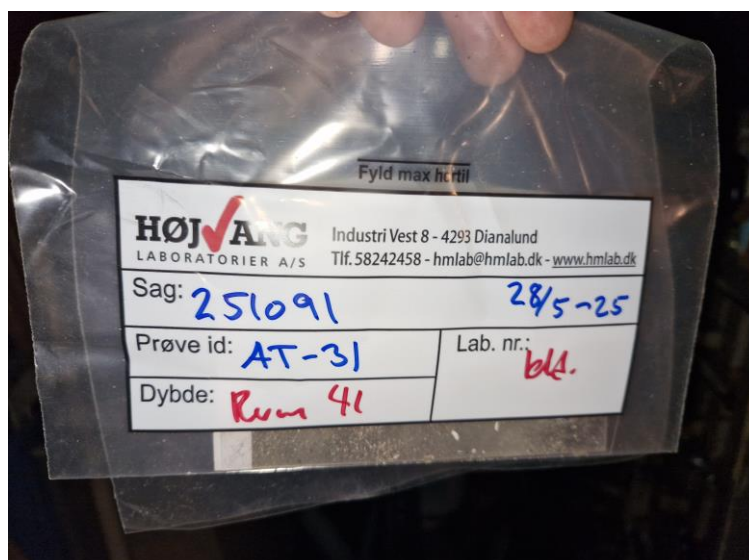

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -32

Kælderrum 46 vaskerum.

Asbest

Påvist

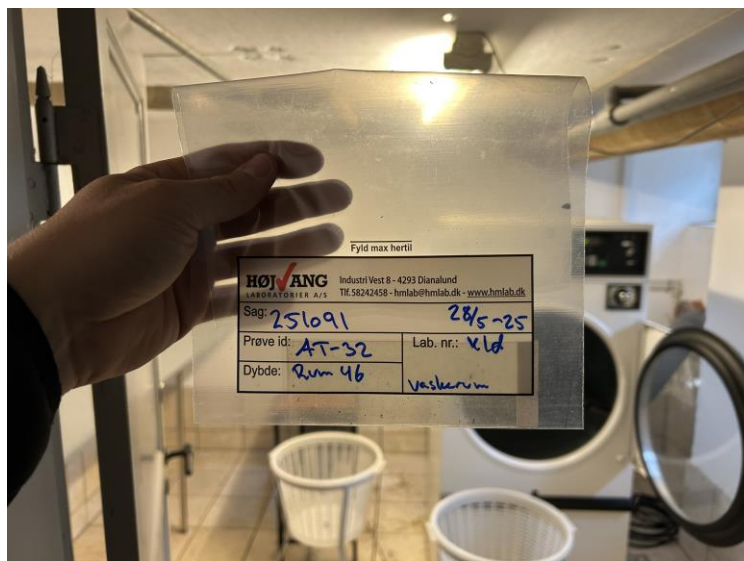

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -33

Kælderrum 45.

Asbest

ip

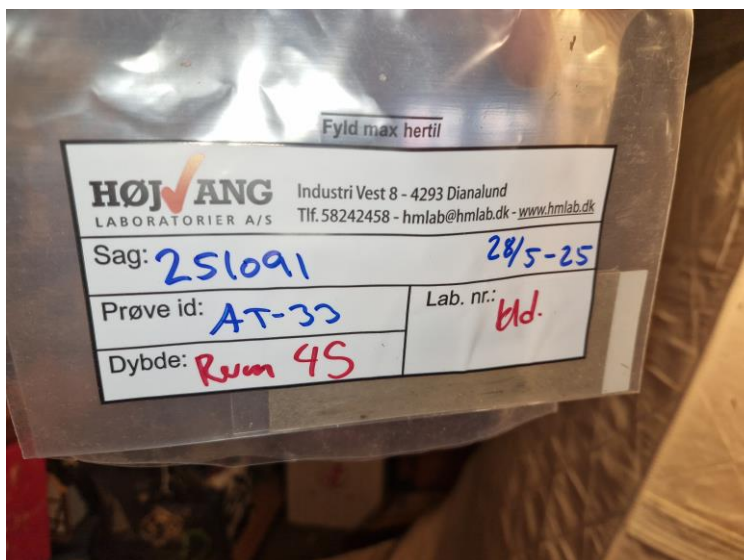

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -34

Kælderrum – Lageropbevaring foran varmecentral.

Asbest

ip

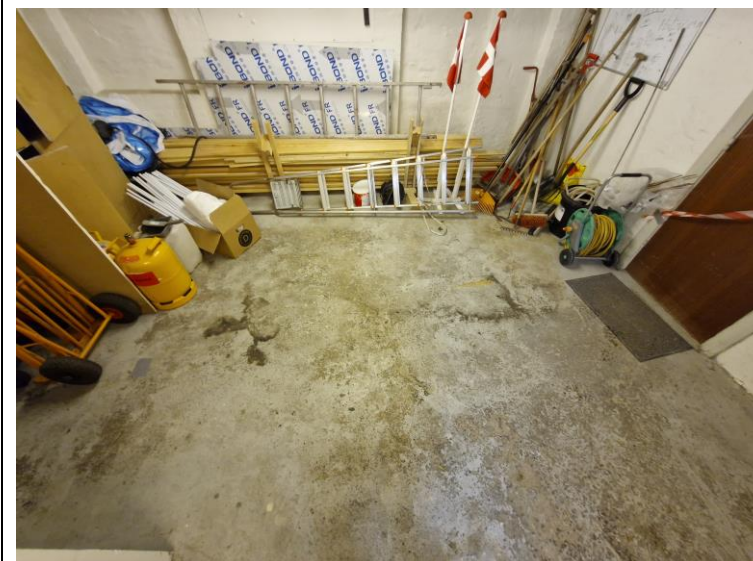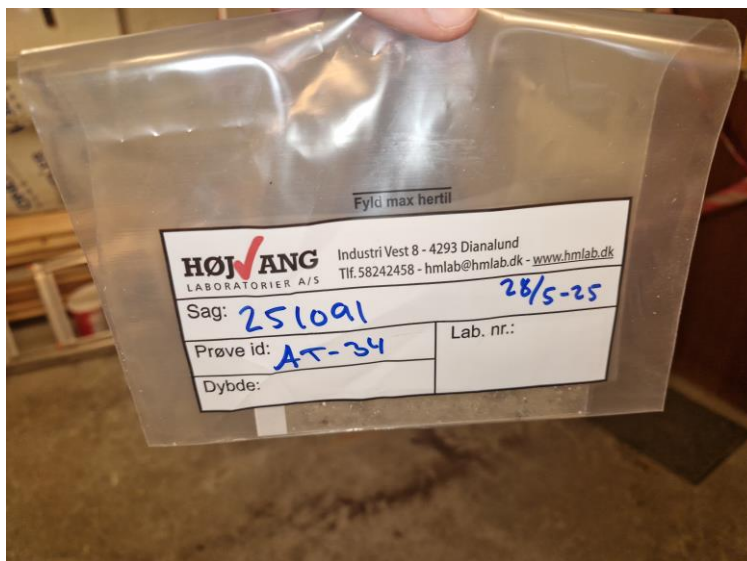

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -35

Kælderrum 47 gulv.

Asbest

ip

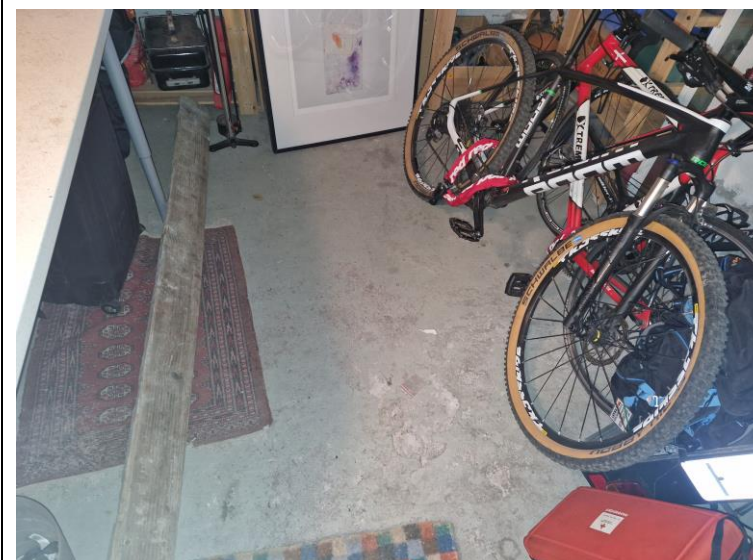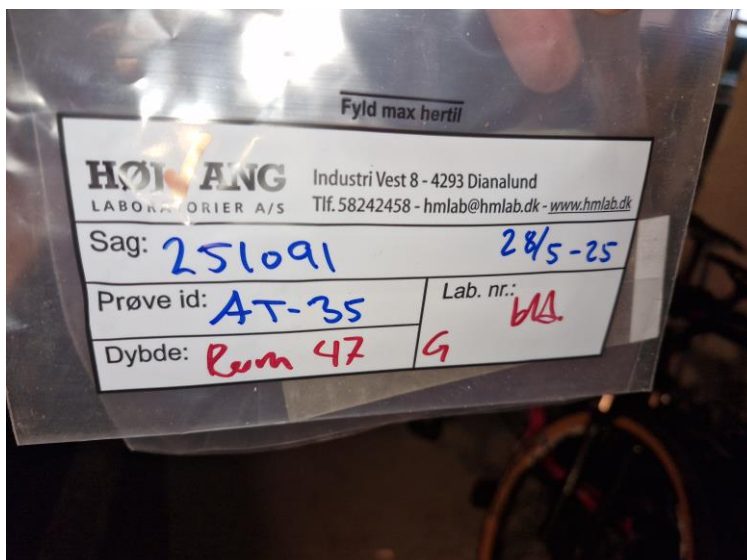

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -36

Kælderrum 47 beboer effekter.

Asbest

ip

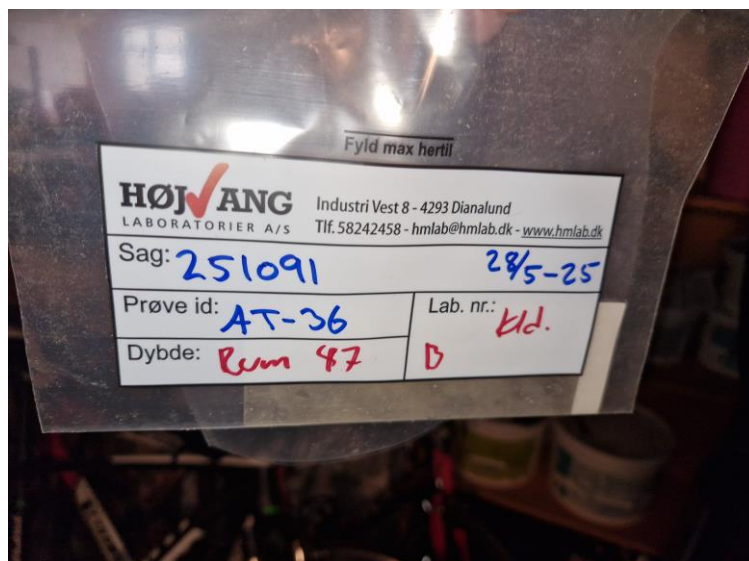

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -37

Kælderrum 48 gulv.

Asbest

ip

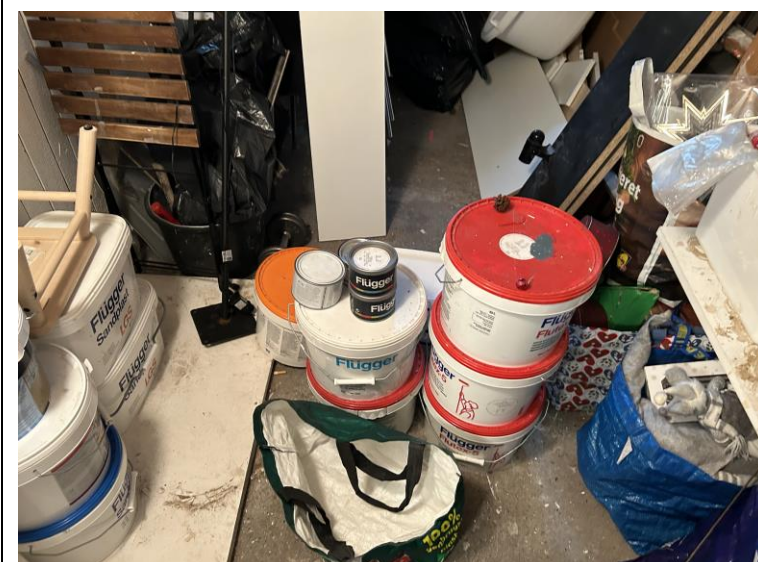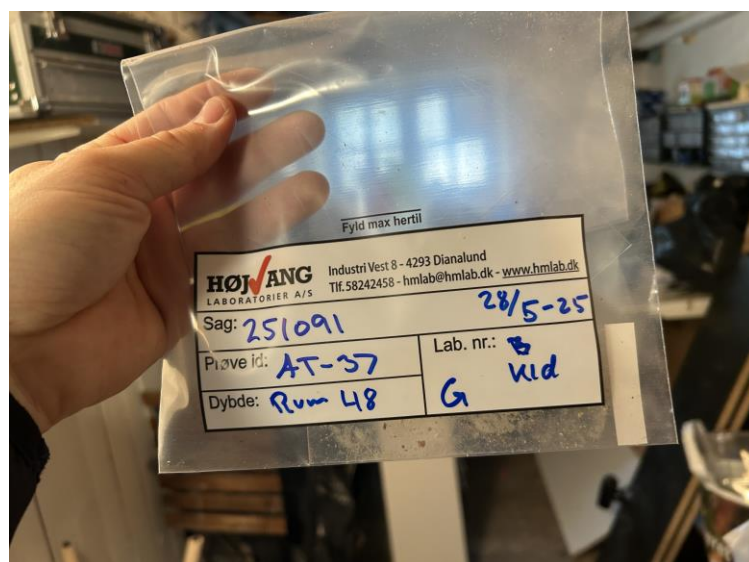

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -38

Kælderrum 48 beboer effekter.

Asbest

Påvist

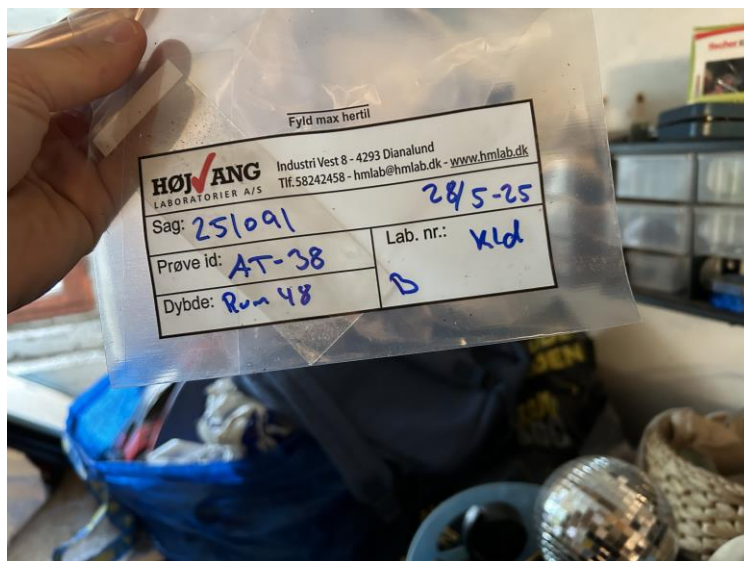

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -39

Kælderrum 52.

Asbest

ip

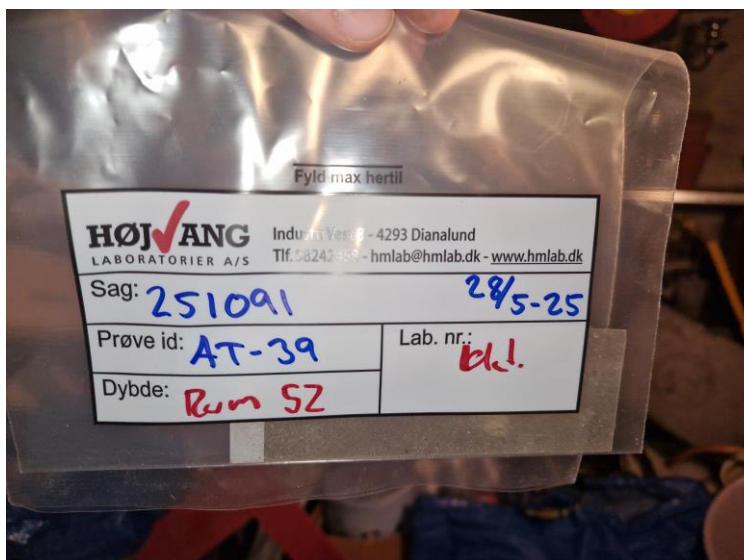

Udtagningssted.

Placering.

Prøve AT -40

Kælderrum 53.

Asbest

Påvist



Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -41

Kælderrum 54 gulv.

Asbest

Påvist

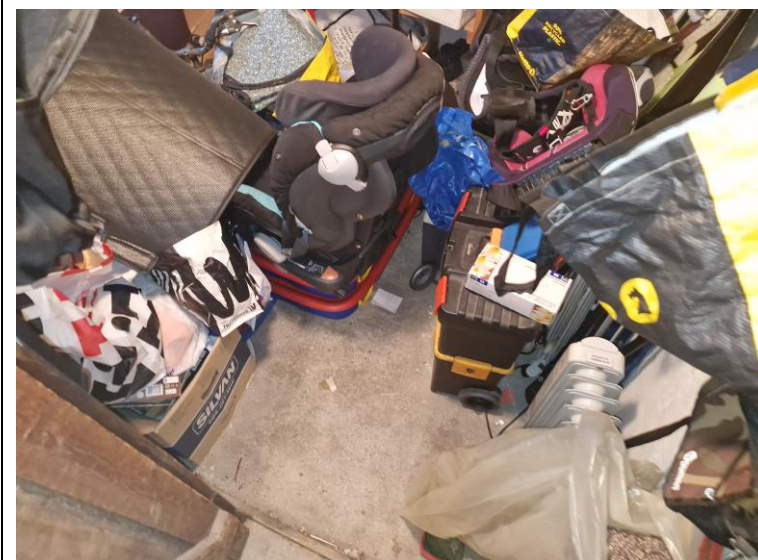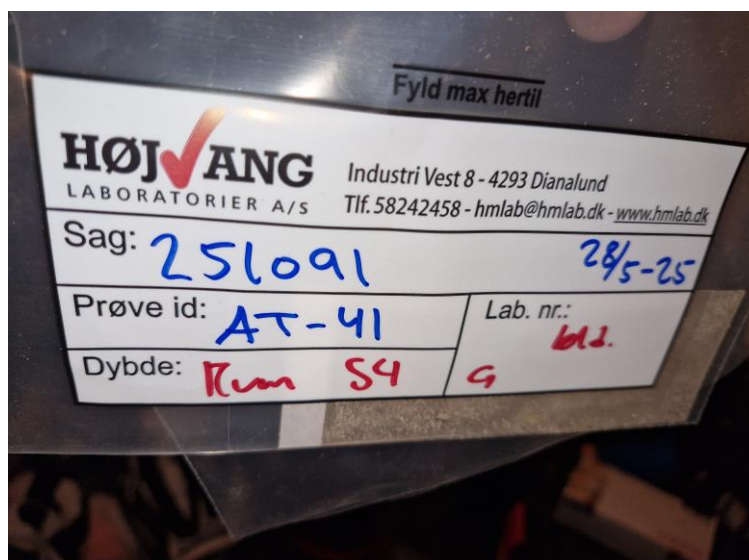

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -42

Kælderrum 54 beboer effekter.

Asbest

ip

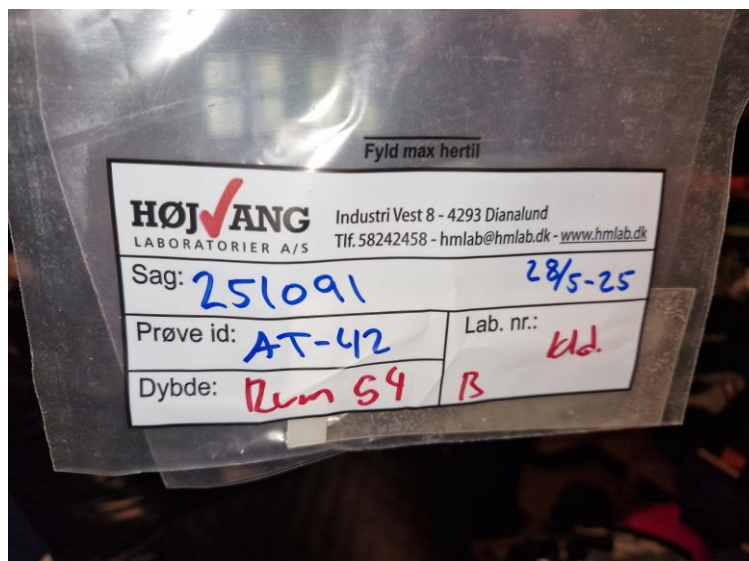

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -43

Kælderrum 59.

Asbest

ip

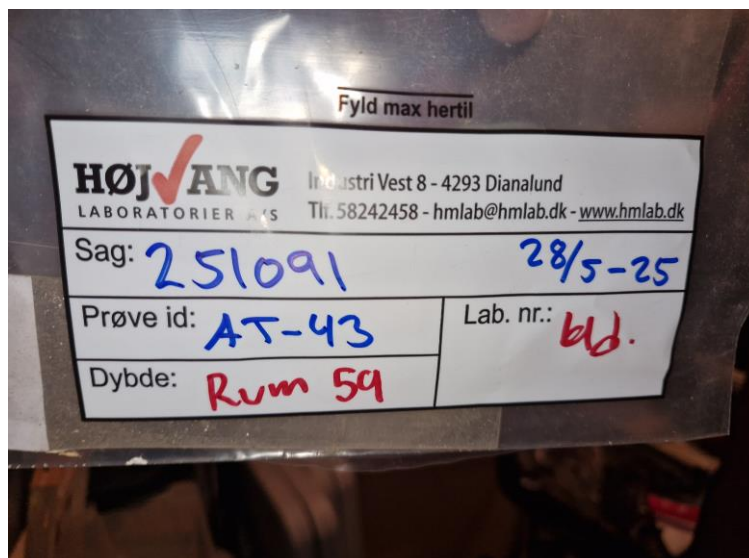

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -44

Kælderrum 62 gulv.

Asbest

ip

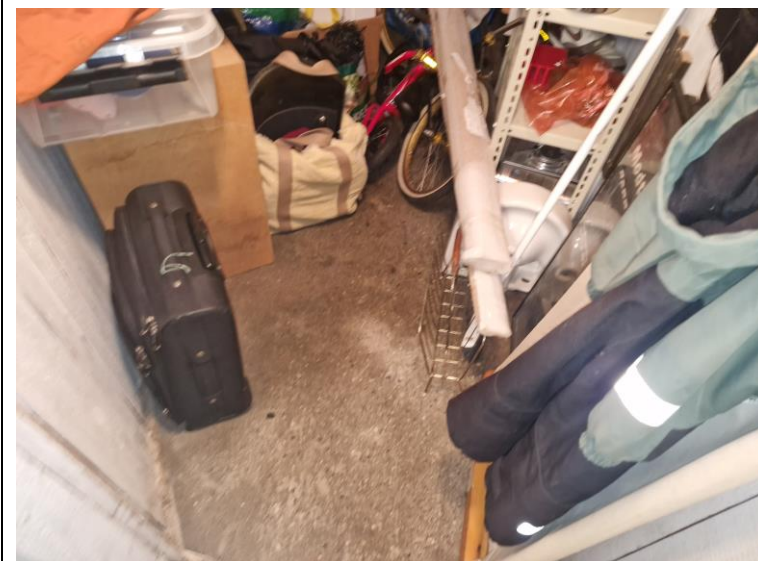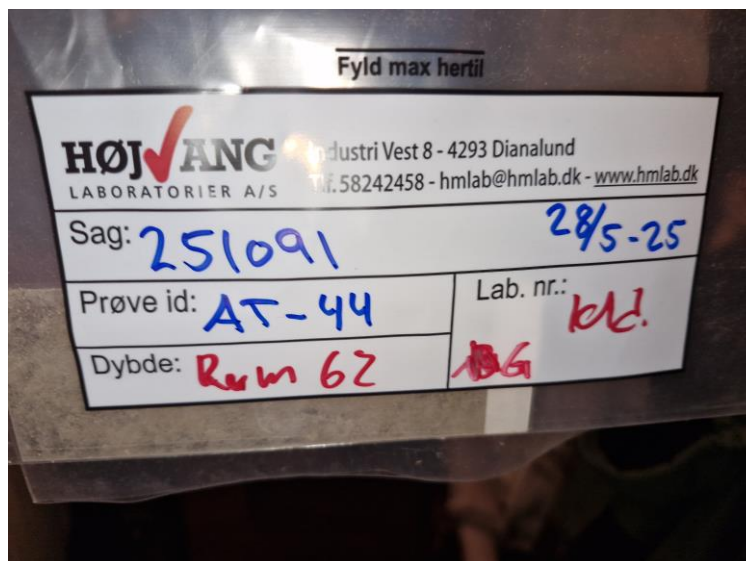

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -45

Kælderrum 62 beboer effekter.

Asbest

ip

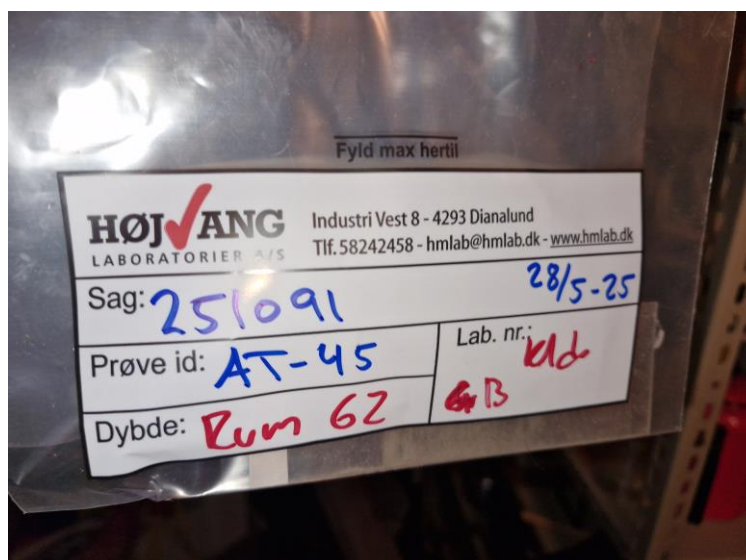

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -46

Kælderrum 63 gulv.

Asbest

ip

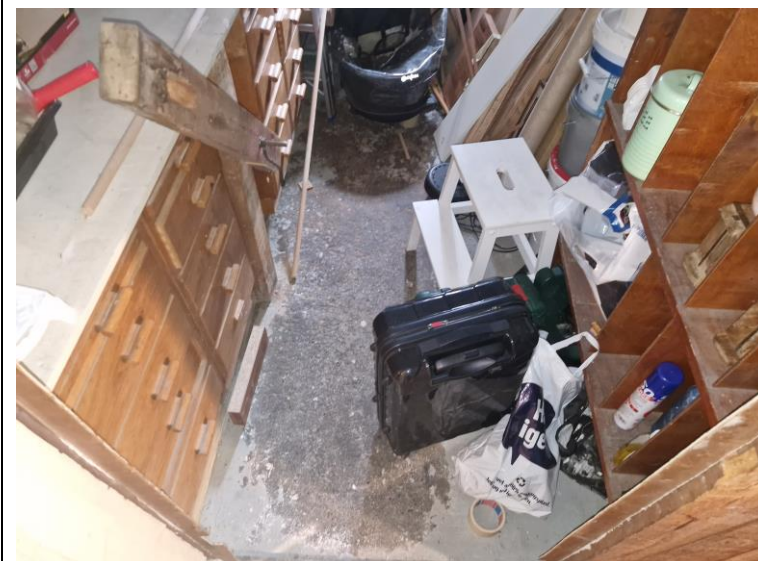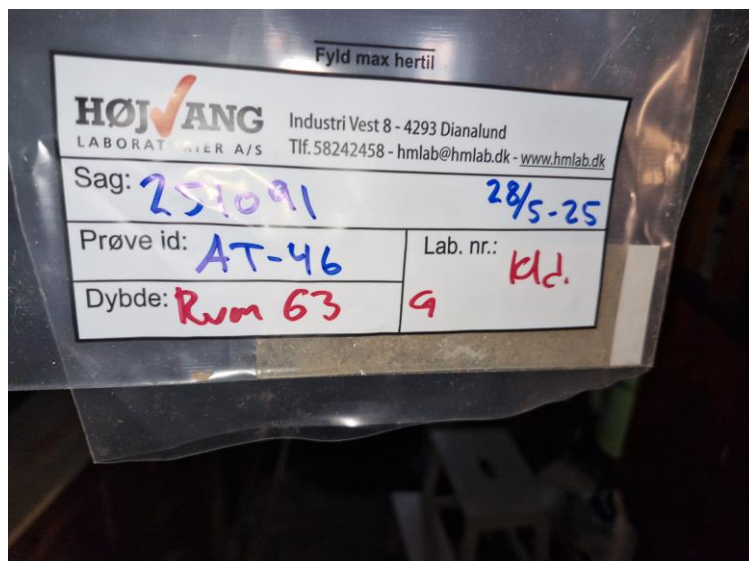

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -47

Kælderrum 63 beboer effekter.

Asbest

Påvist

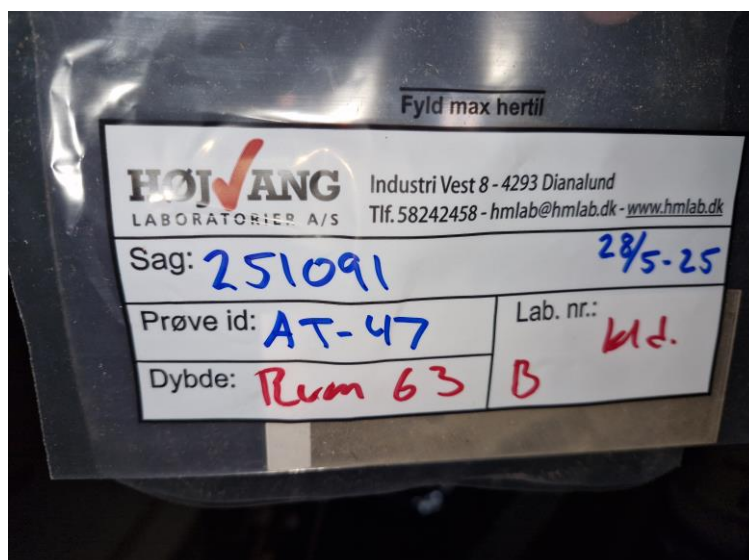

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -48

Kælderrum 64 gulv.

Asbest

ip

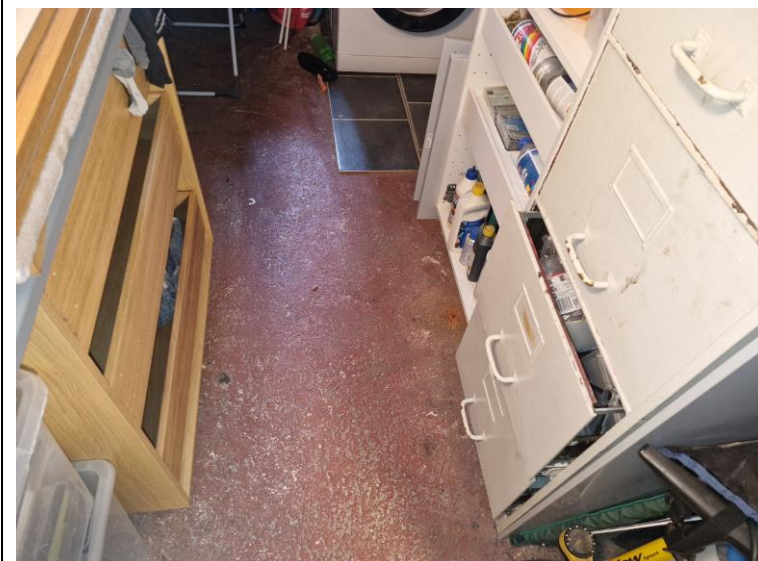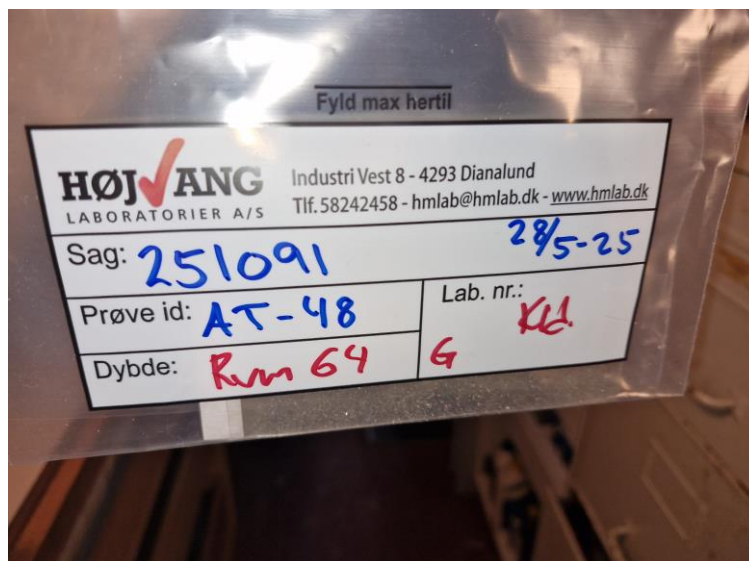

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -49

Kælderrum 64 beboer effekter.

Asbest

ip

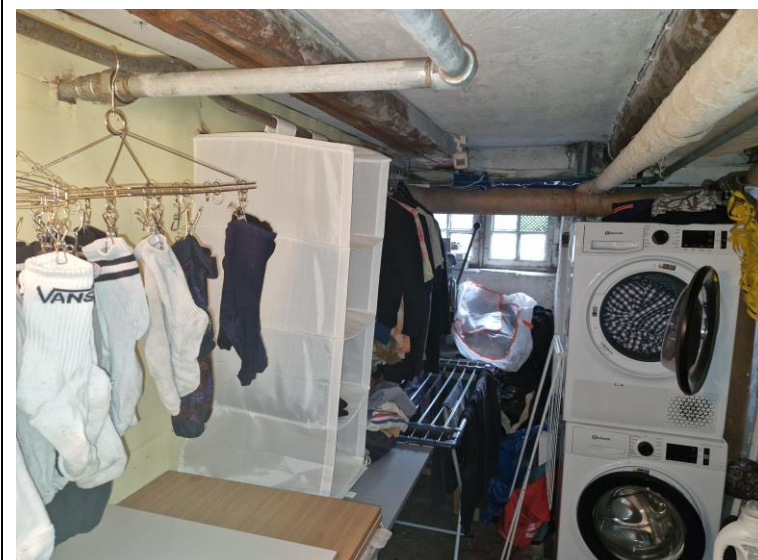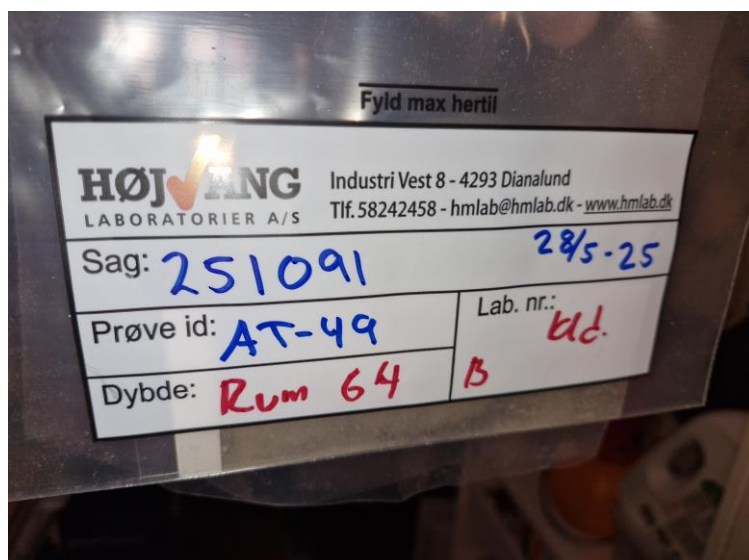

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -50

Kælderrum 65.

Asbest

ip

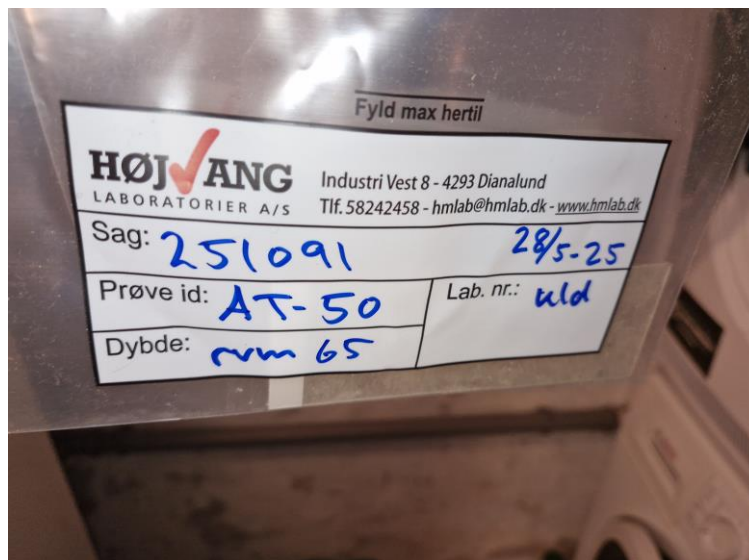

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -51

Kælderrum 71 gulv.

Asbest

ip

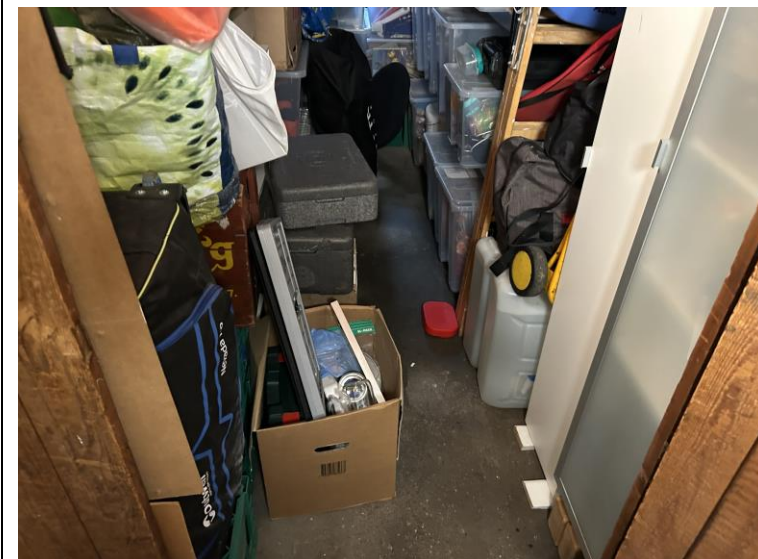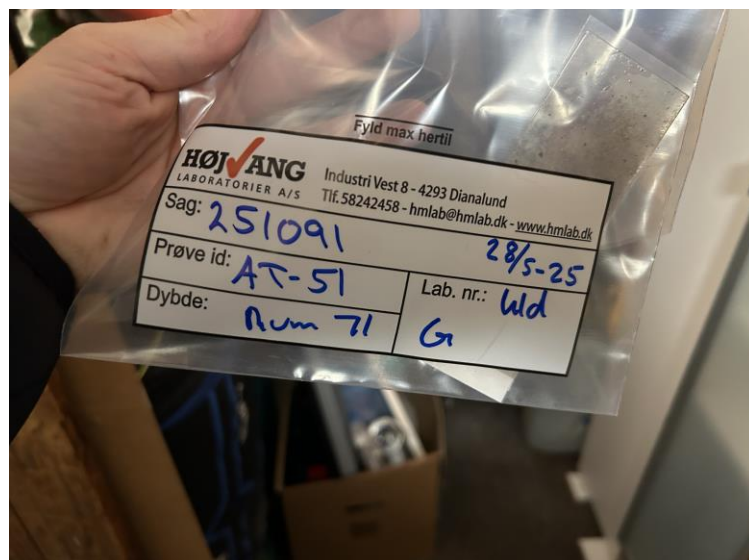

Udtagningssted.

Placering.

Prøve AT -52

Kælderrum 71 beboer effekter.

Asbest

Påvist



Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -53

Kælderrum 70 gulv.

Asbest

ip

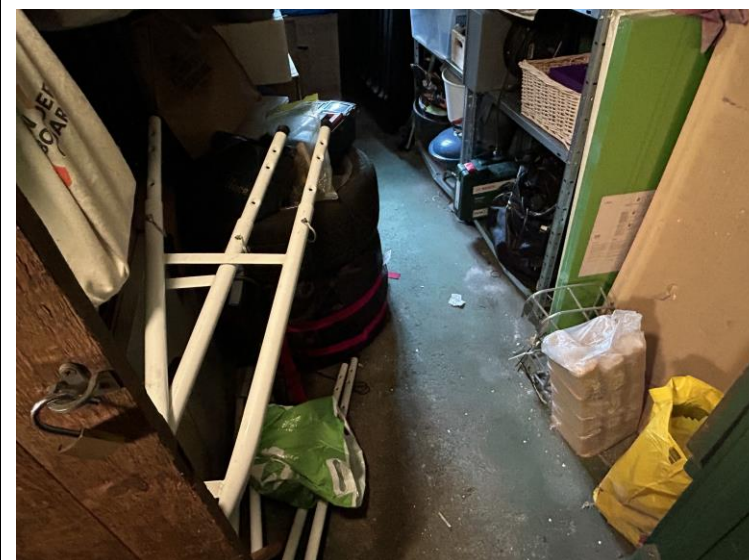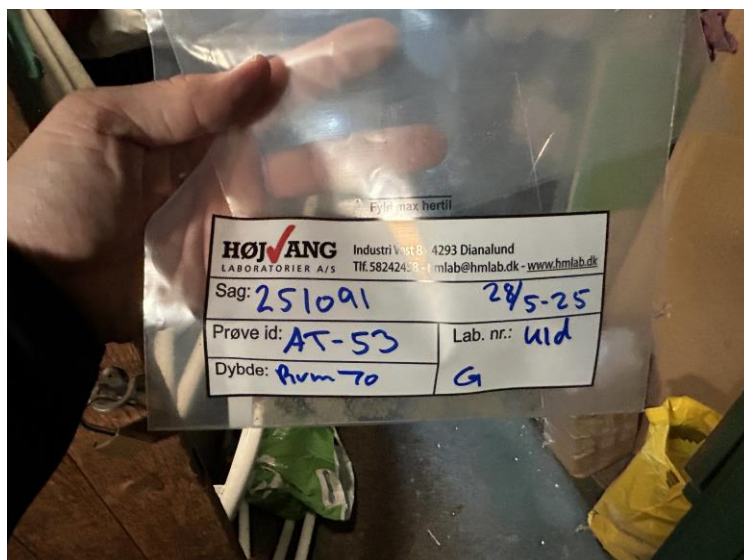

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -54

Kælderrum 70 beboer effketer.

Asbest

ip

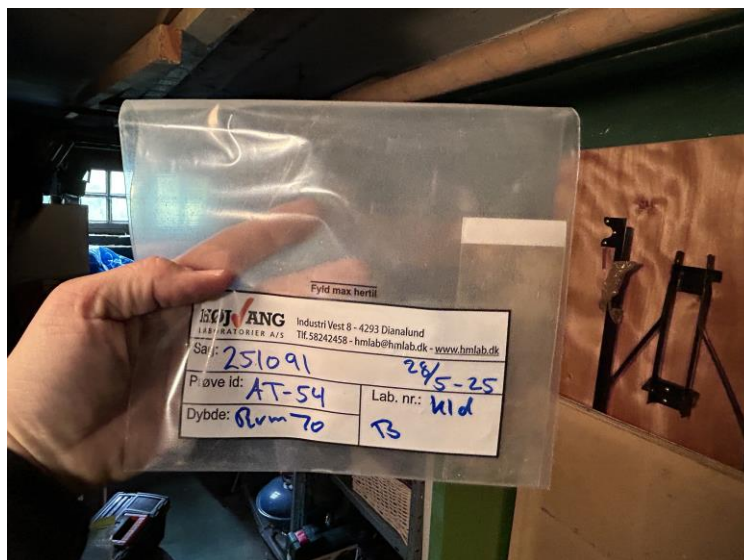

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -55

Kælderrum 66.

Asbest

ip

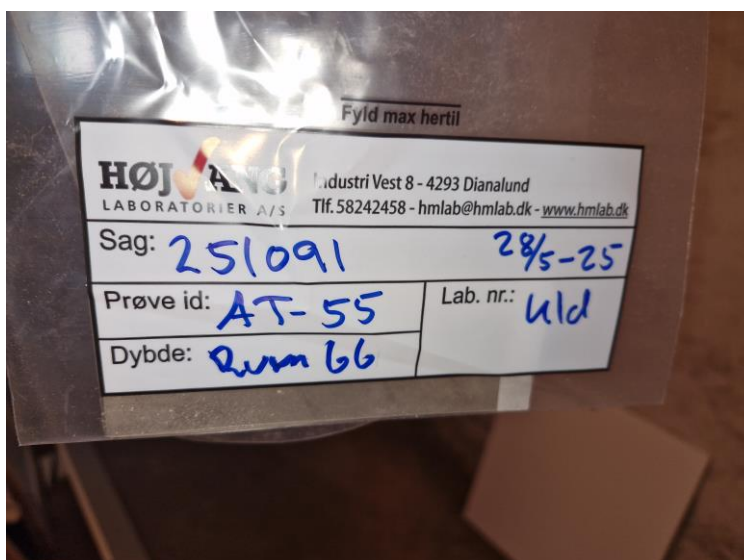

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -56

Kælderrum 67.

Asbest

ip

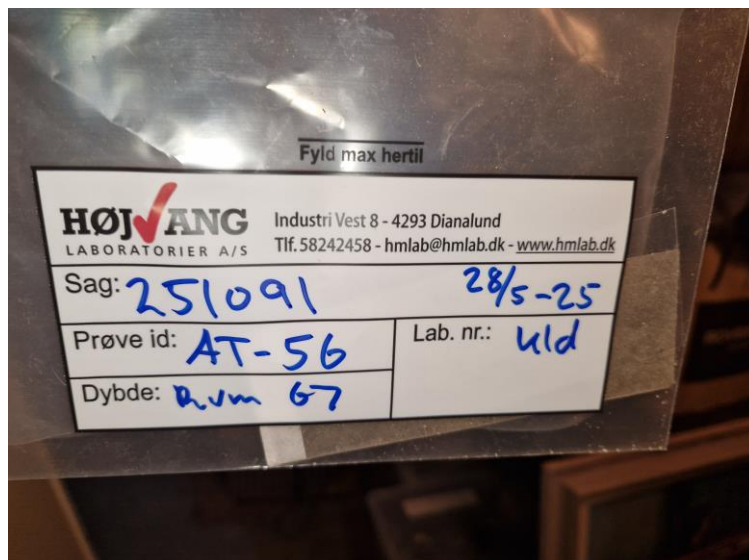

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -57

Kælderrum 68.

Asbest

Påvist

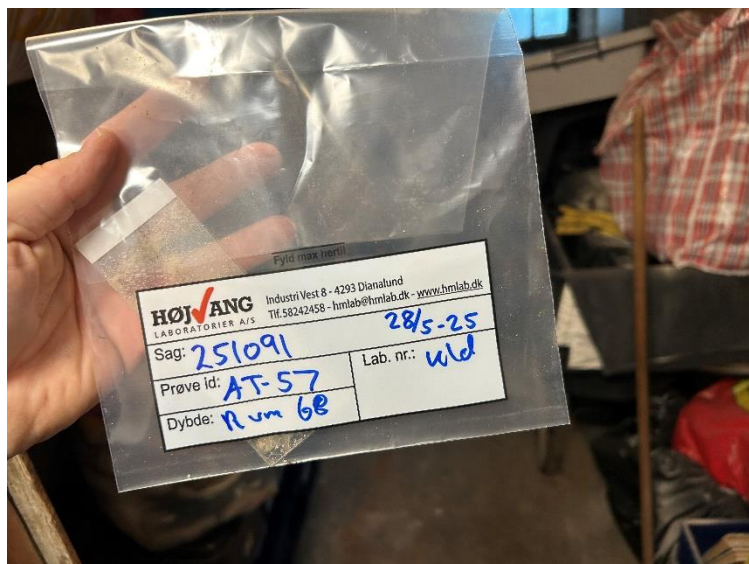

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -58

Kælderrum 69 gulv.

Asbest

ip

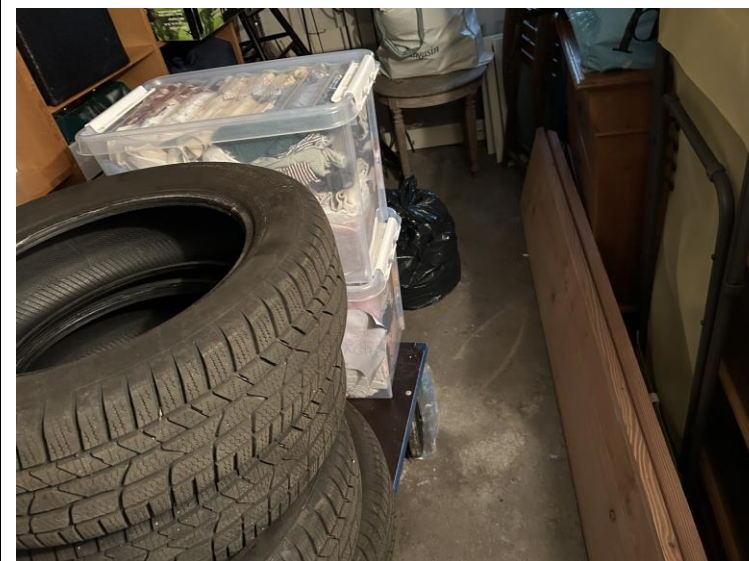

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -59

Kælderrum 69 beboer effekter.

Asbest

ip

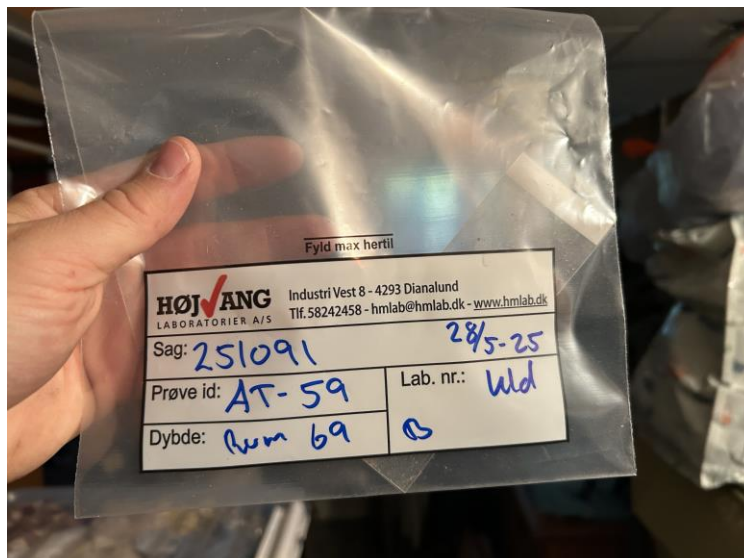

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -60

Kælder WC.

Asbest

ip

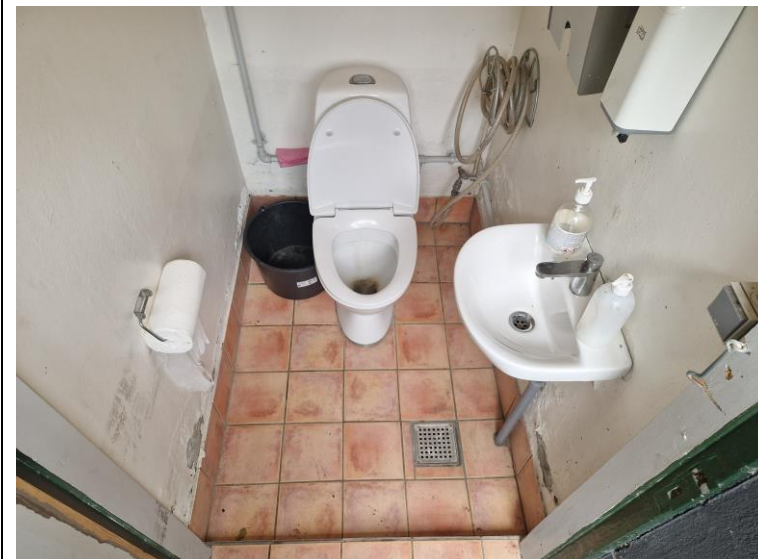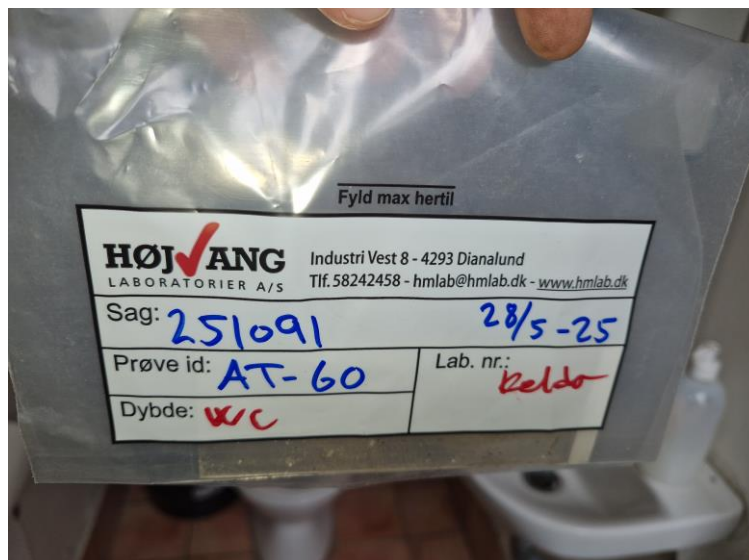

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -61

Kælder opbevaring.

Asbest

ip

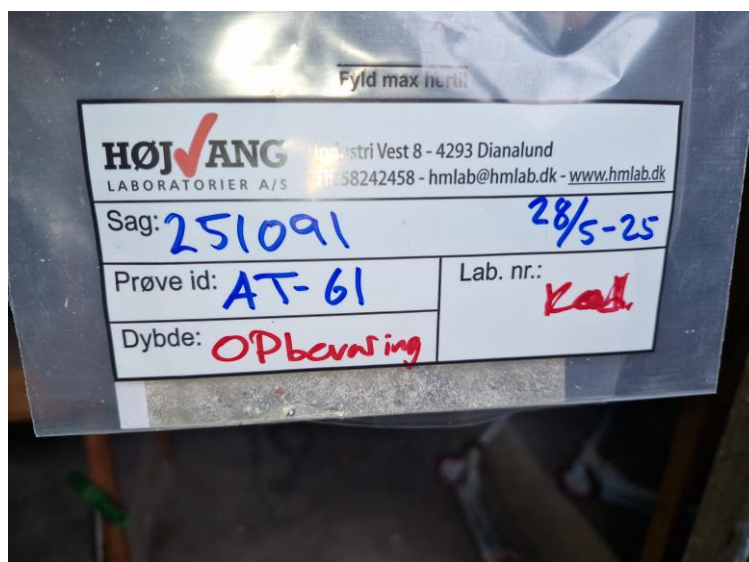

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -62

Kælderrum 84 gulv.

Asbest

ip

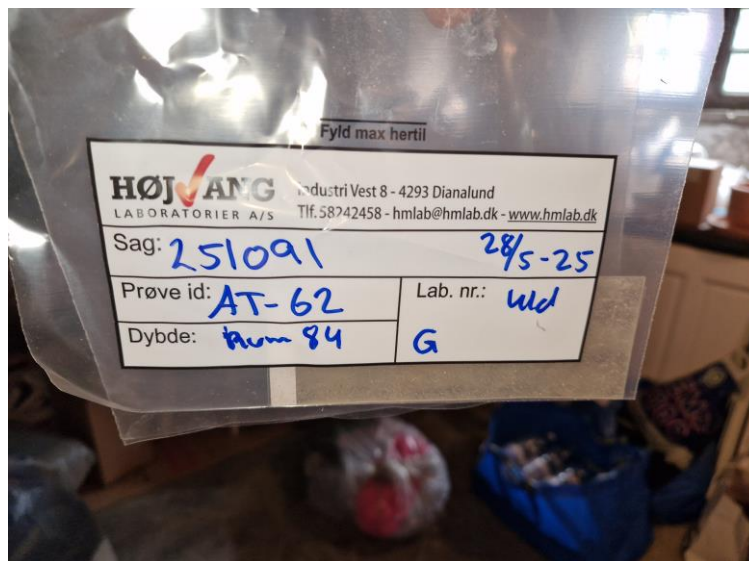

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -63

Kælderrum 84 beboer effekter.




Asbest

ip

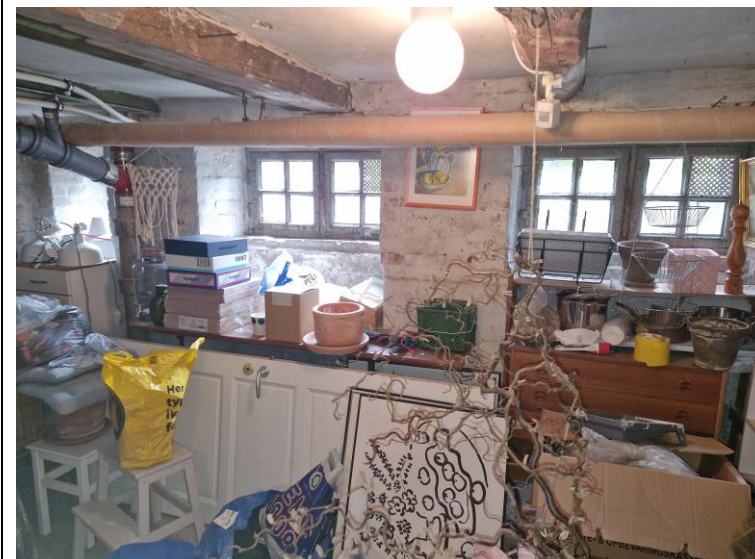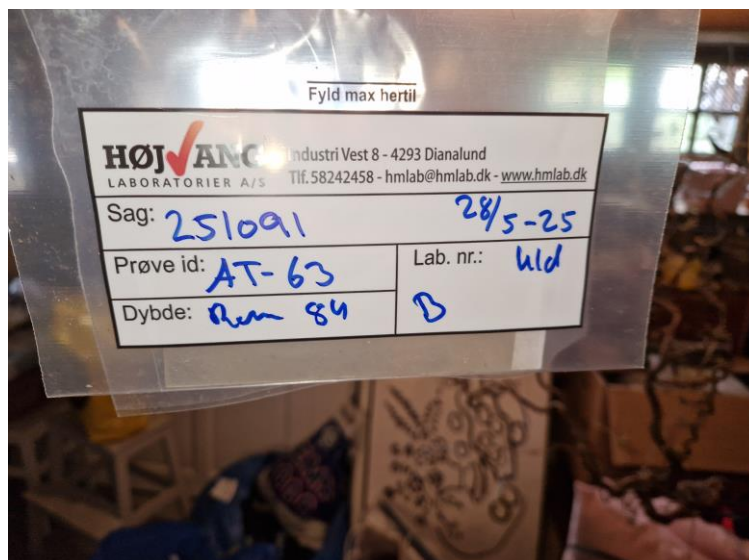

Udtagningssted.

Placering.

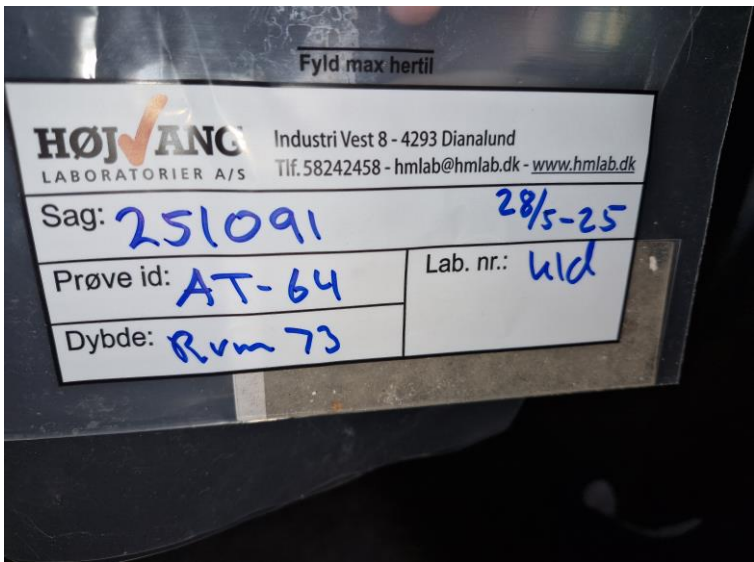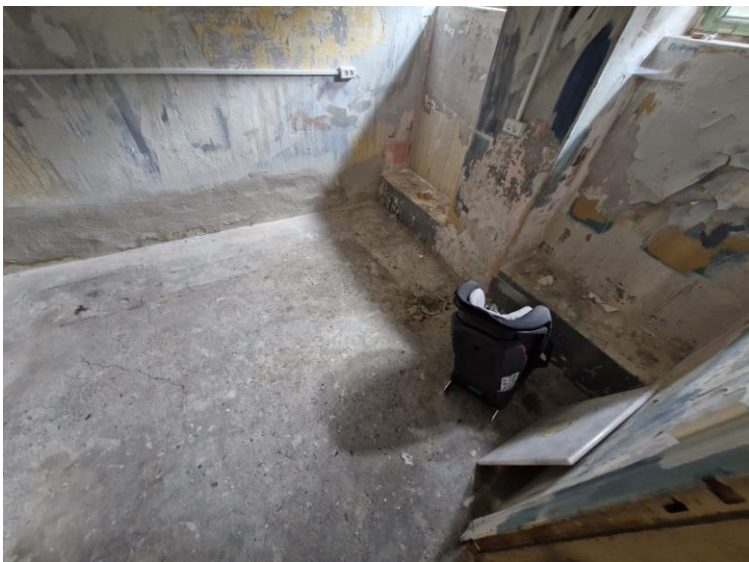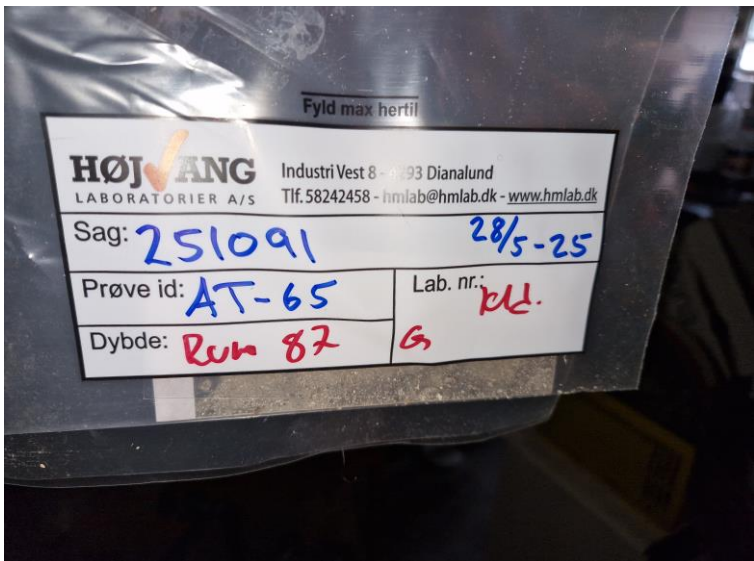
Prøve AT -64 Kælderrum 73. Asbest ip		
Prøve AT -65 Kælderrum 87 gulv. Asbest ip		
Udtagningssted.	Placering.	Udtagningssted.

Prøve AT -66

Kælderrum 87 beboer effekter.

Asbest

ip

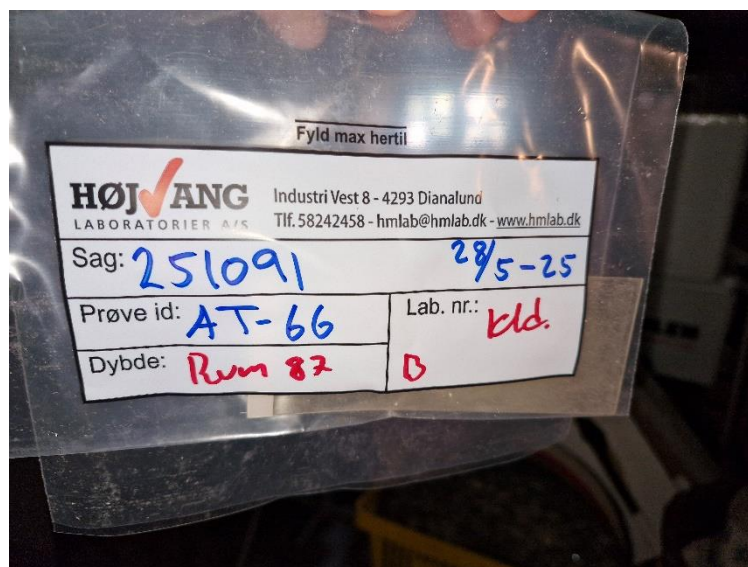

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -67

Loftrum 1 – Tørrerum.

Asbest

ip

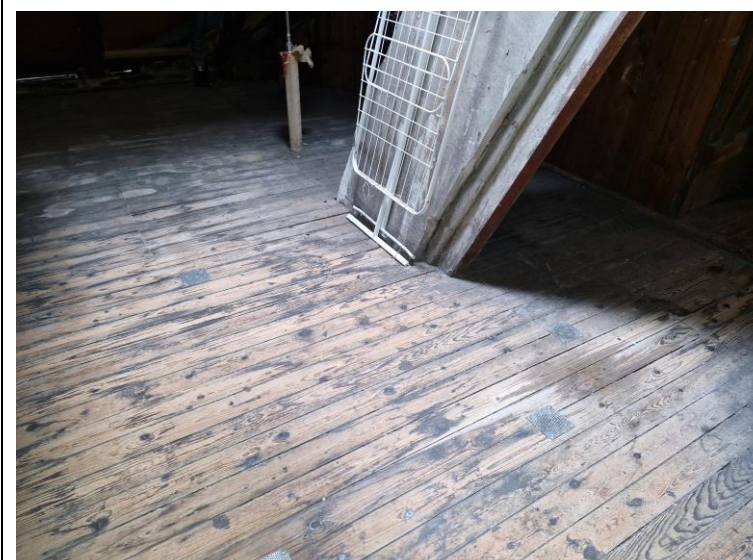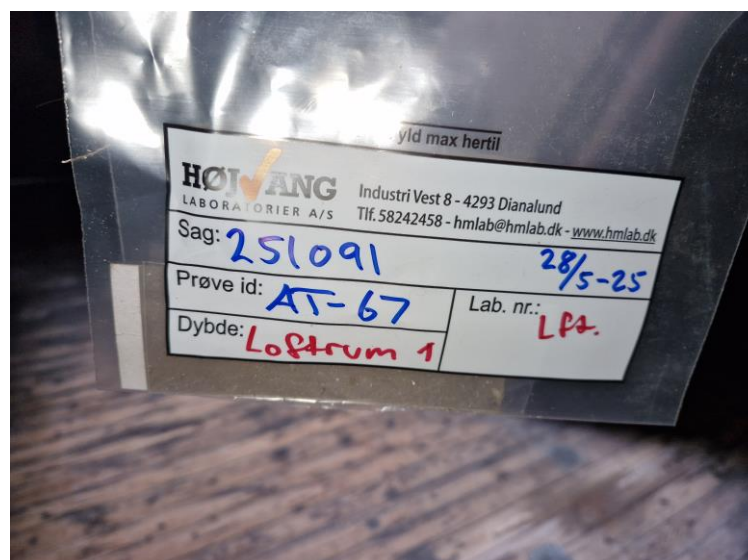

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -68

Loftrum 10 gulv.

Asbest

ip

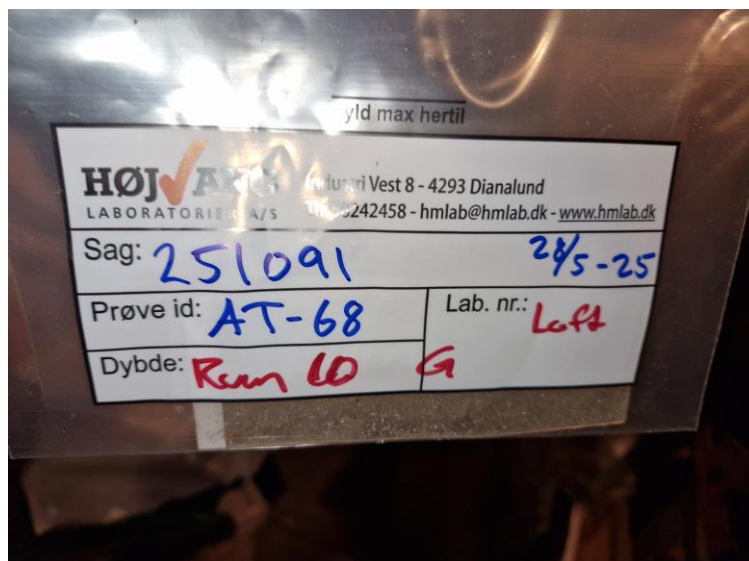

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -69

Loftrum 10 beboer effekter.

Asbest

ip

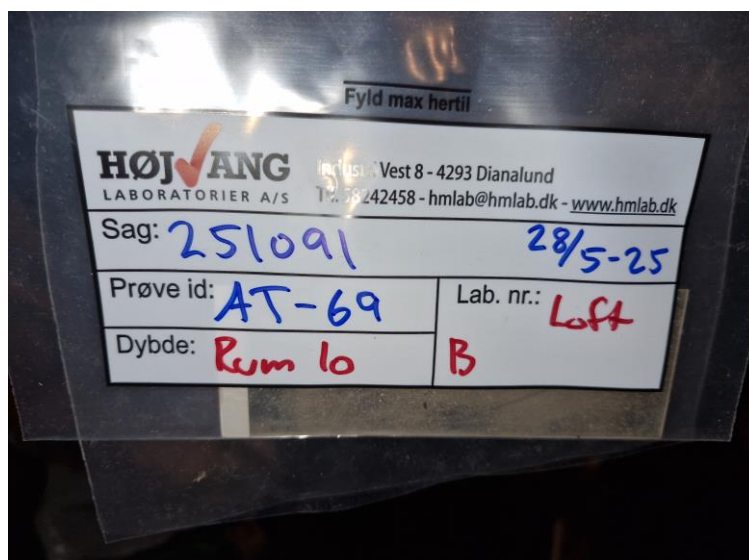

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -70

Loftrum 9 gulv.

Asbest

ip

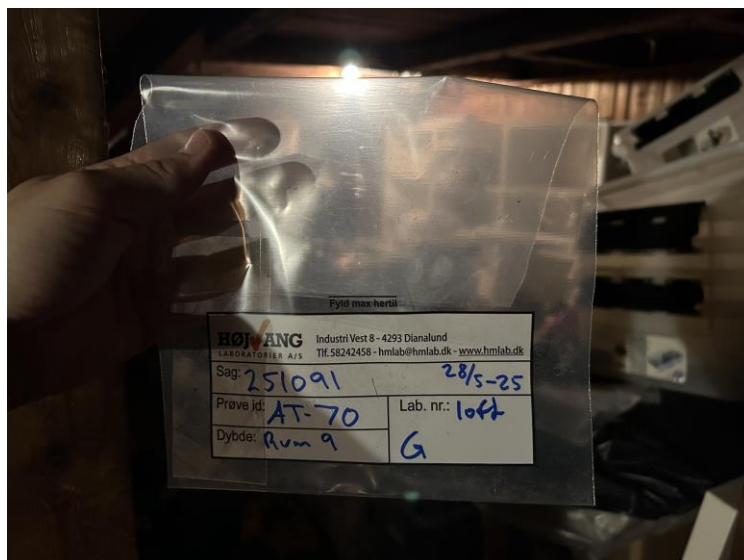

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -71

Loftrum 9 beboer effekter.

Asbest

Påvist

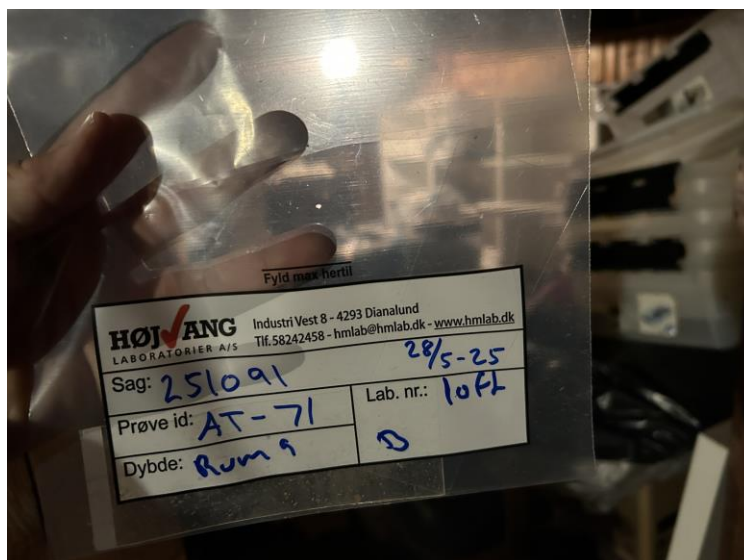

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -72

Loftrum 2 – Tørrerum.

Asbest

ip

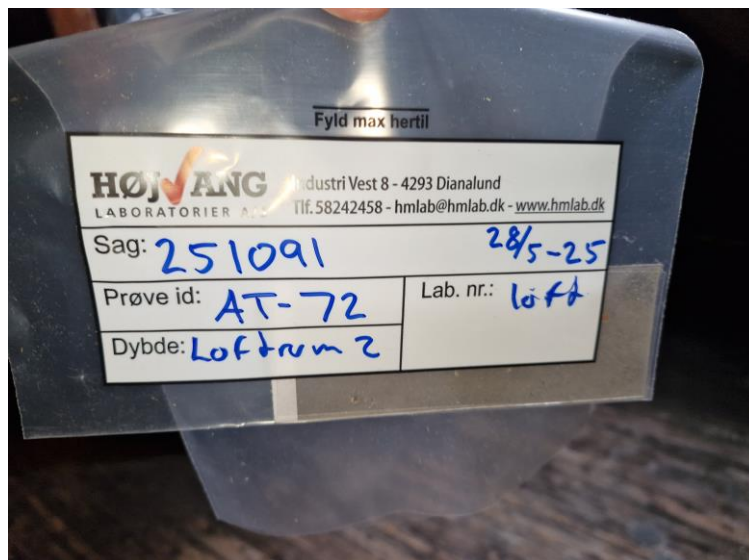

Udtagningssted.

Placering.

Prøve AT -73

Loftrum 3 – Tørrerum.

Asbest

ip



Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -74

Loftrum 19 gulv.

Asbest

ip

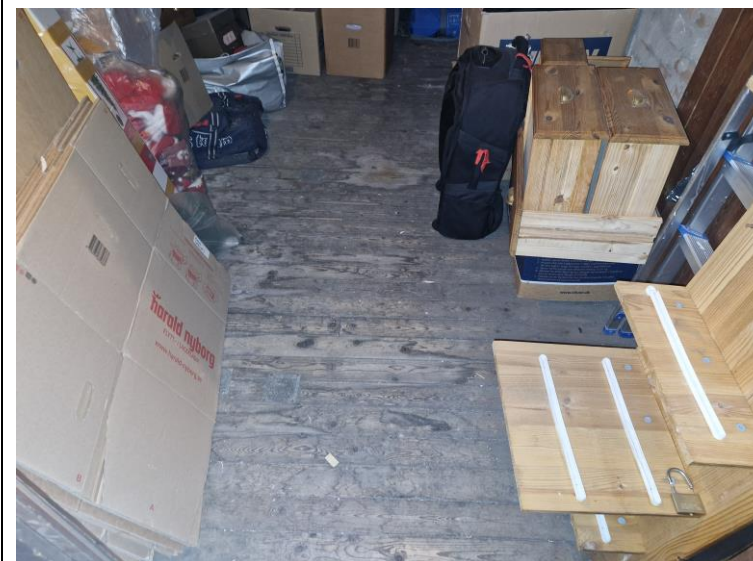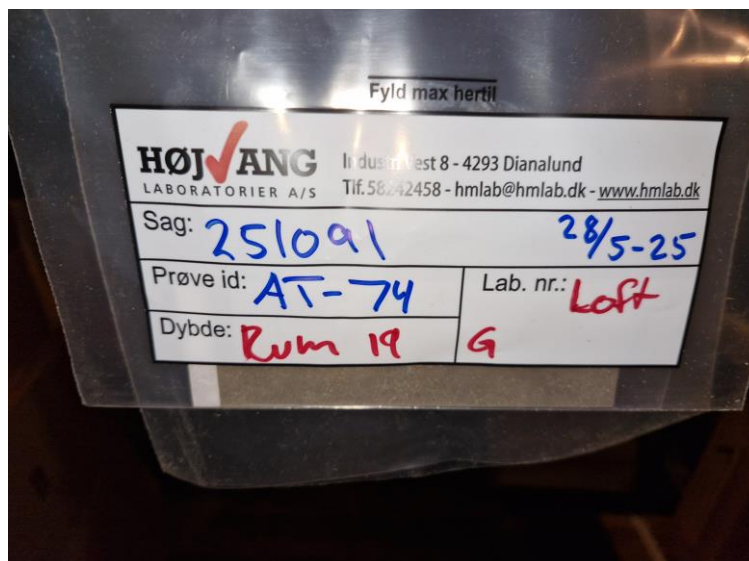

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -75

Loftrum 19 beboer effekter.

Asbest

ip

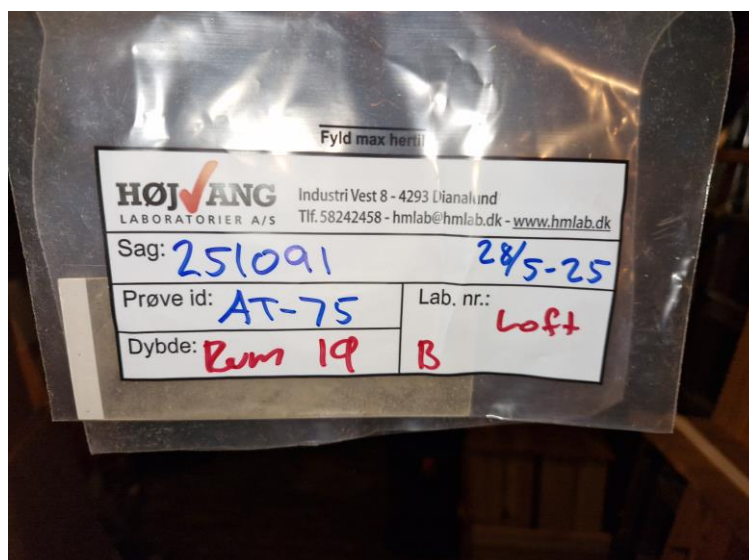

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -76

Loftrum 18 gulv.

Asbest

Påvist

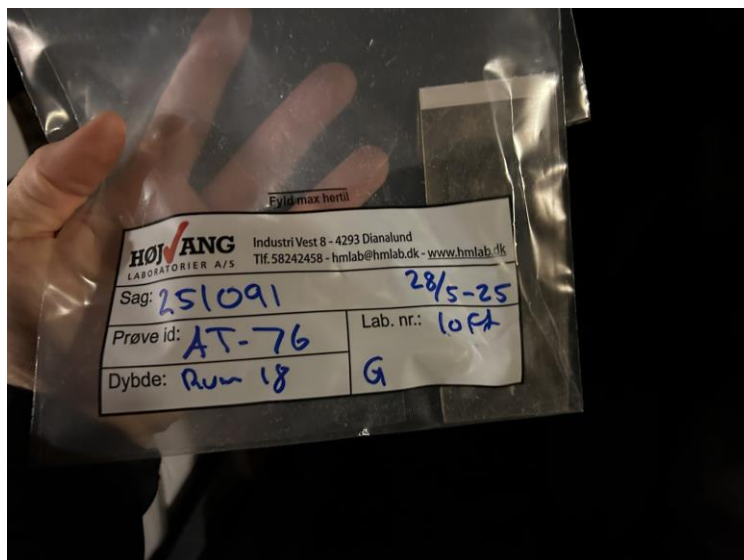

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -77

Loftrum 18 beboer effekter.

Asbest

Påvist

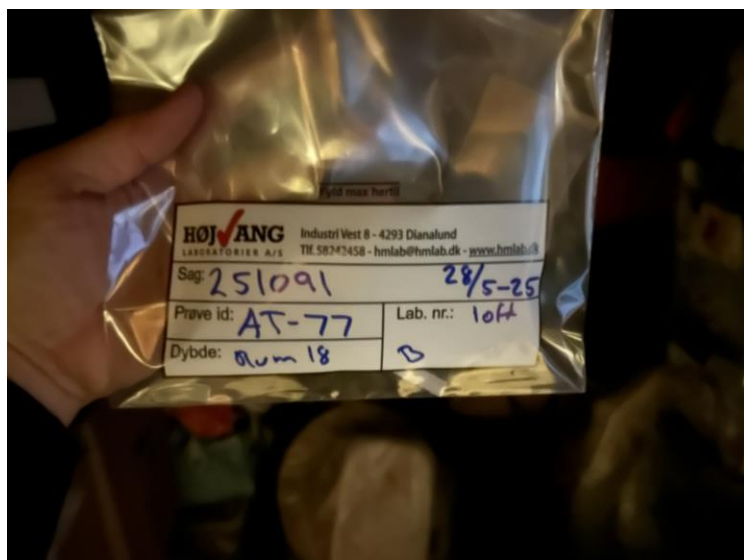

Udtagningssted.

Placering.


Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. **Gult** felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve AT -78

Loftrum 17 gulv.

Asbest

Påvist

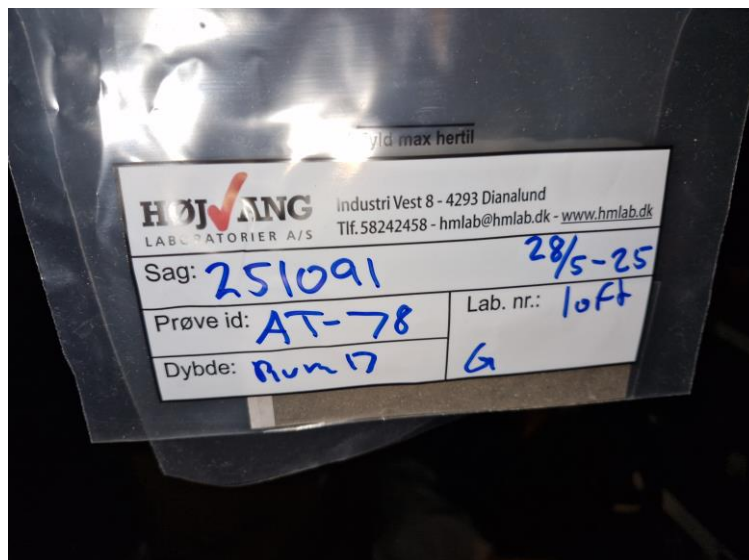

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -79

Loftrum 17 beboer effekter.

Asbest

Påvist

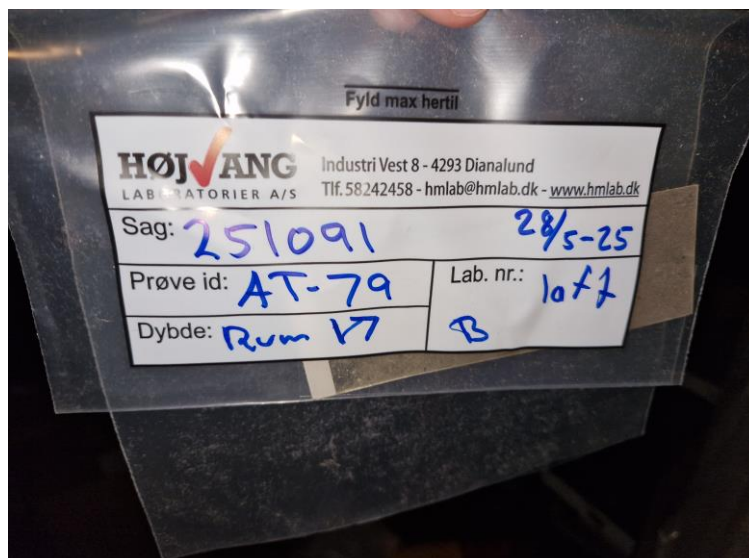

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -80

Loftrum 4 Tørrerum.

Asbest

Påvist

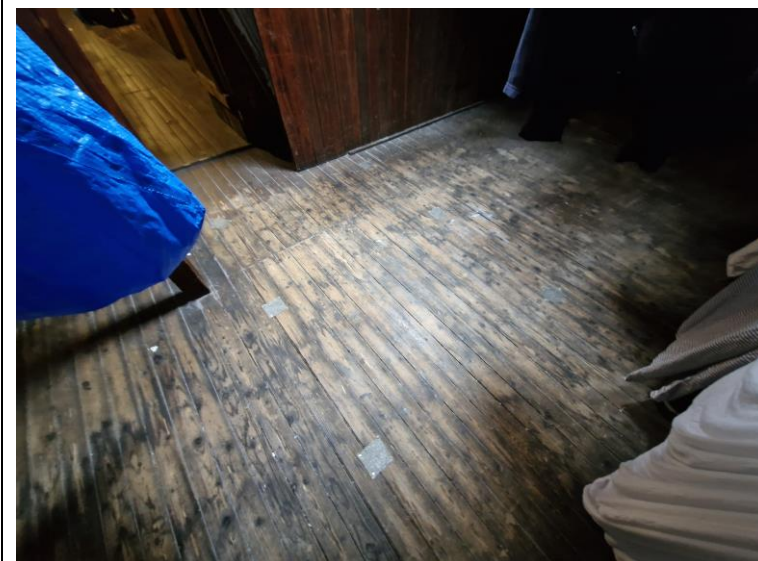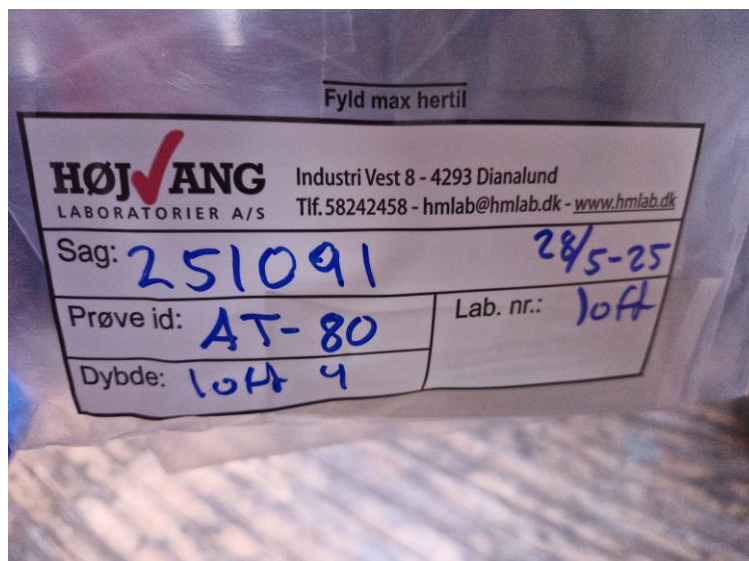

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -81

Loftrum 5 - Tørrerum.

Asbest

ip

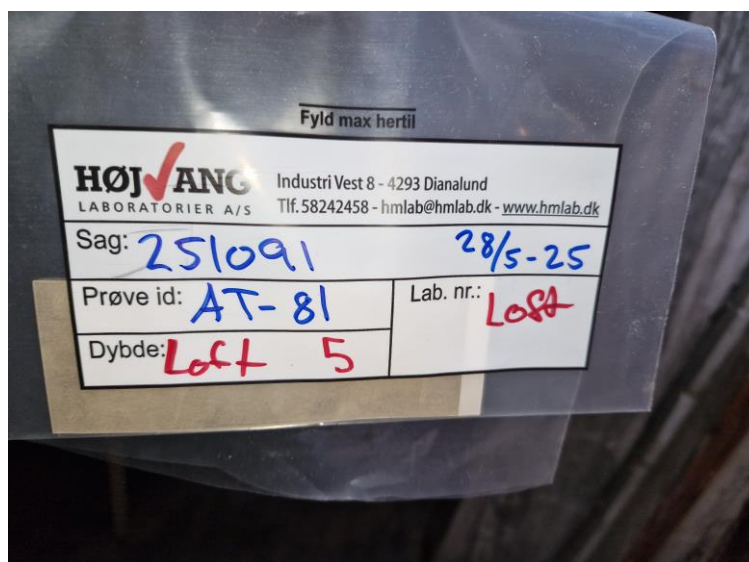

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -82

Loftrum 30 beboer effekter.

Asbest

ip

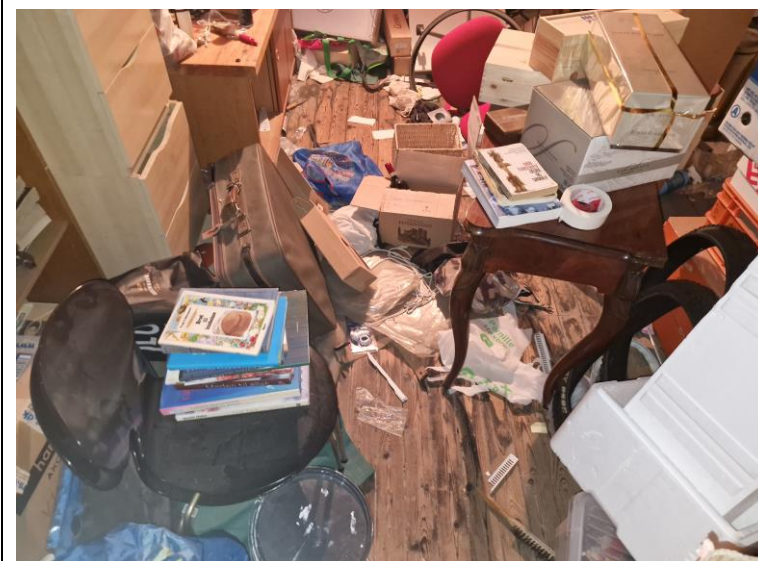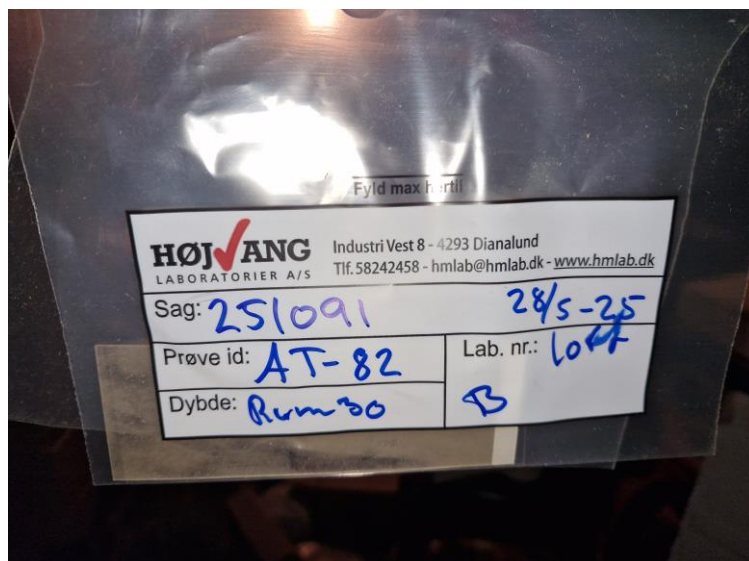

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -83

Loftrum 30 gulv.

Asbest

ip

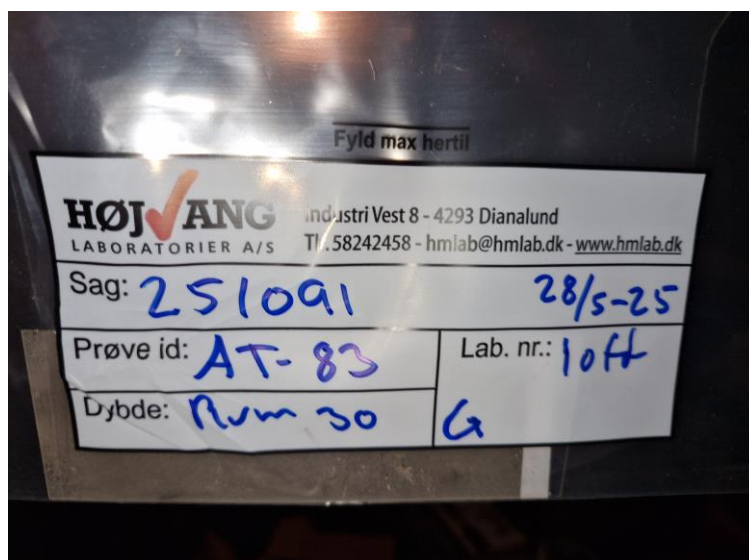

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -84

Loftrum 29 gulv.

Asbest

ip

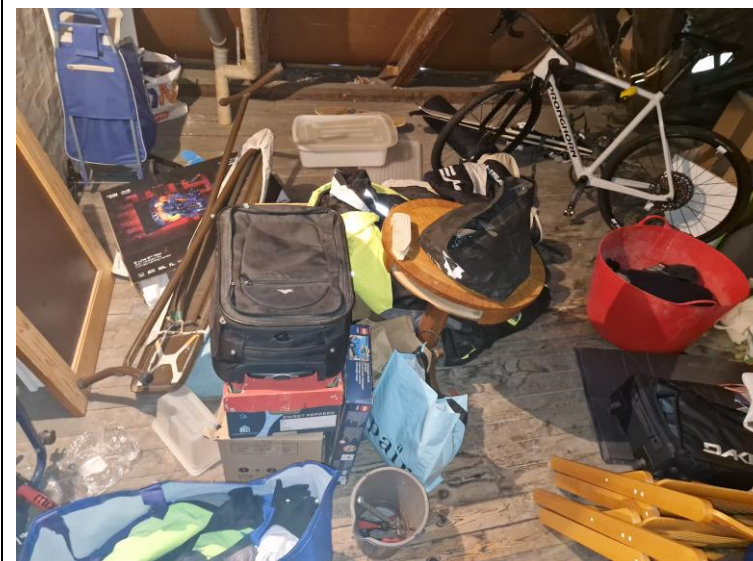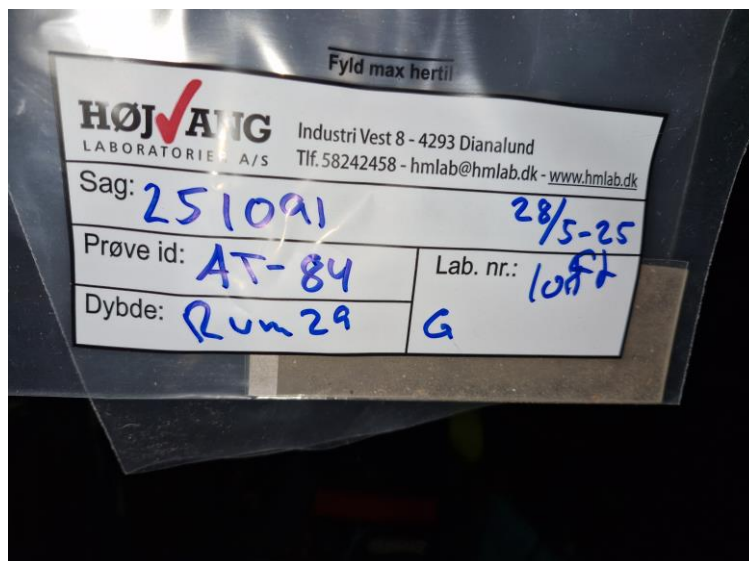

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -85

Loftrum 29 beboer effekter.

Asbest

ip

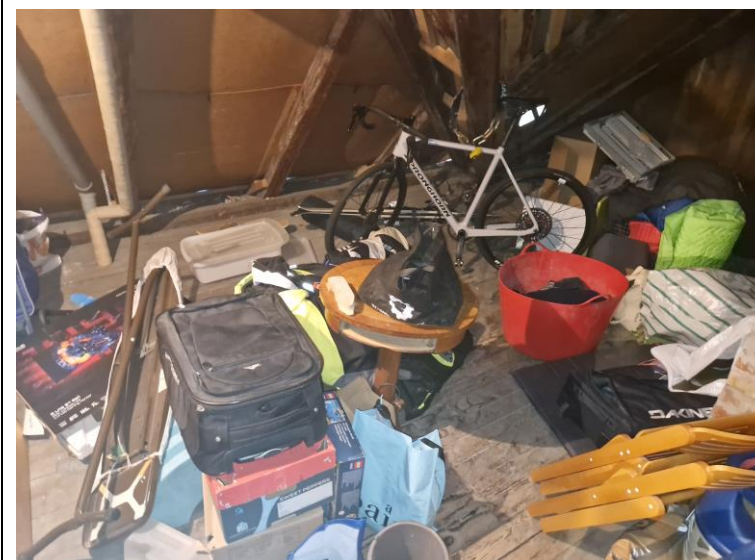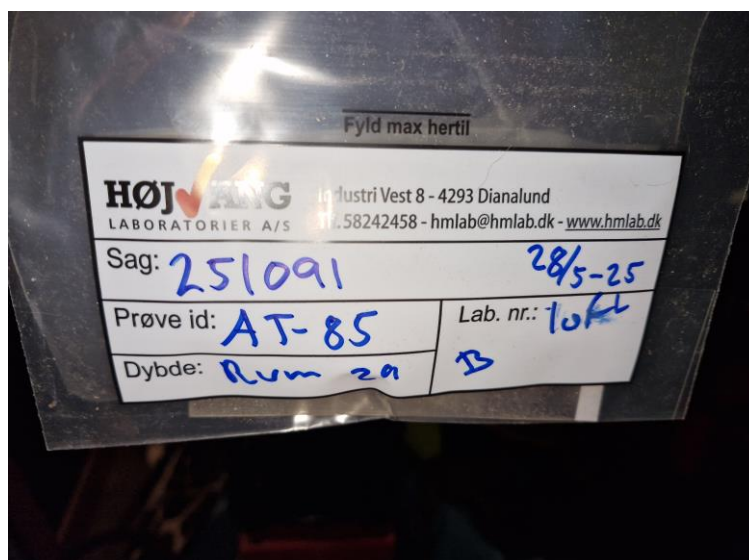

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -86

Loftrum 6 – Tørrerum.

Asbest

ip

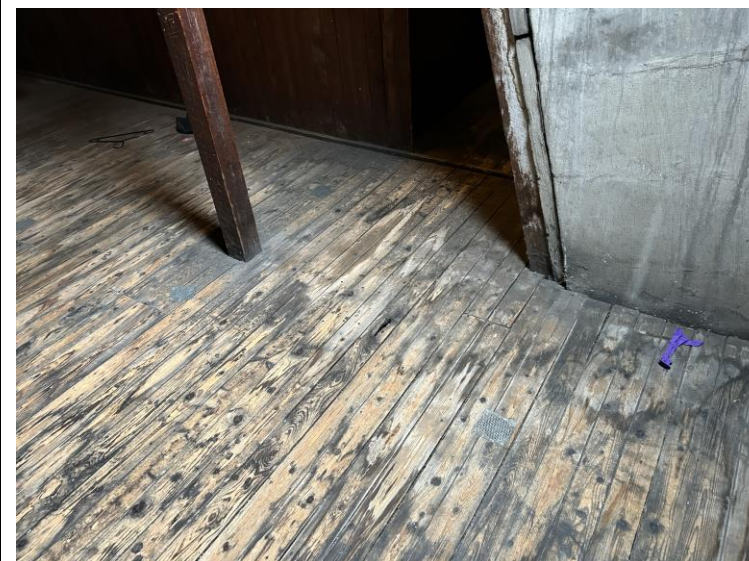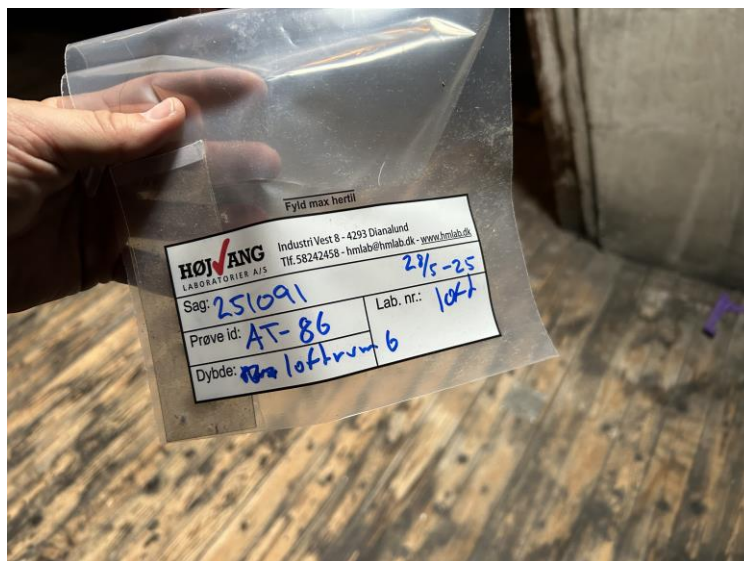

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -87

Loftrum 7 – Tørrerum.

Asbest

Påvist

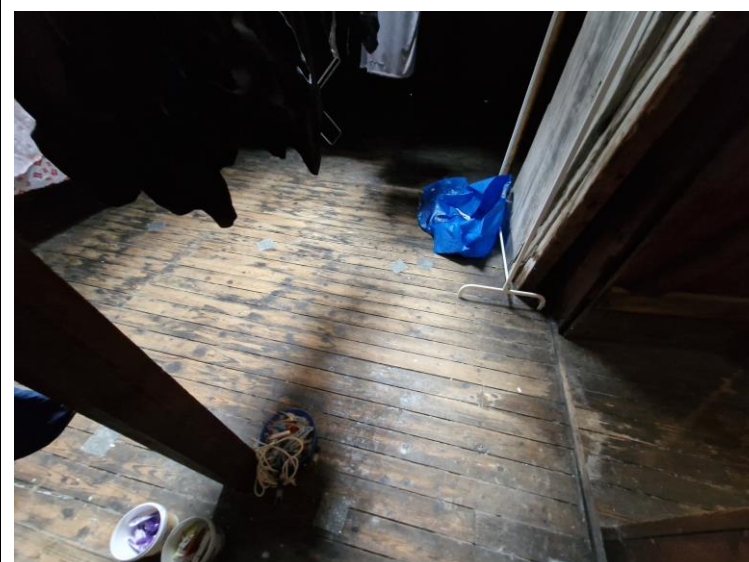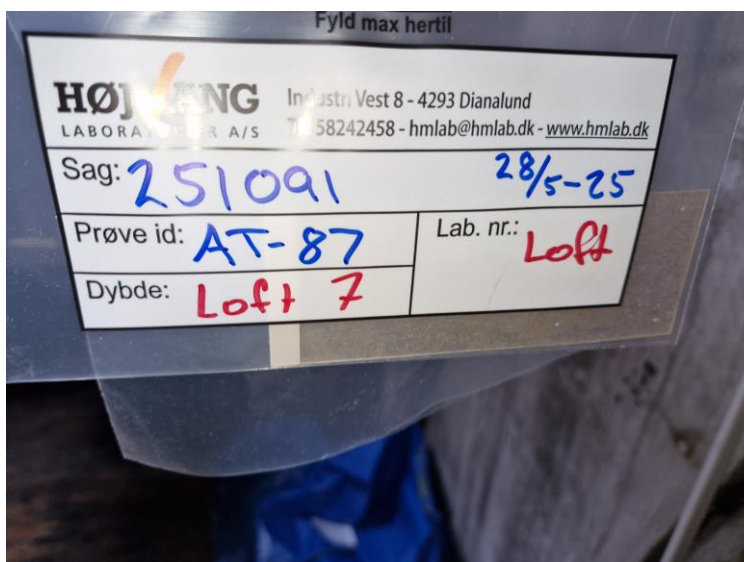

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -88

Loftrum 40.

Asbest

ip

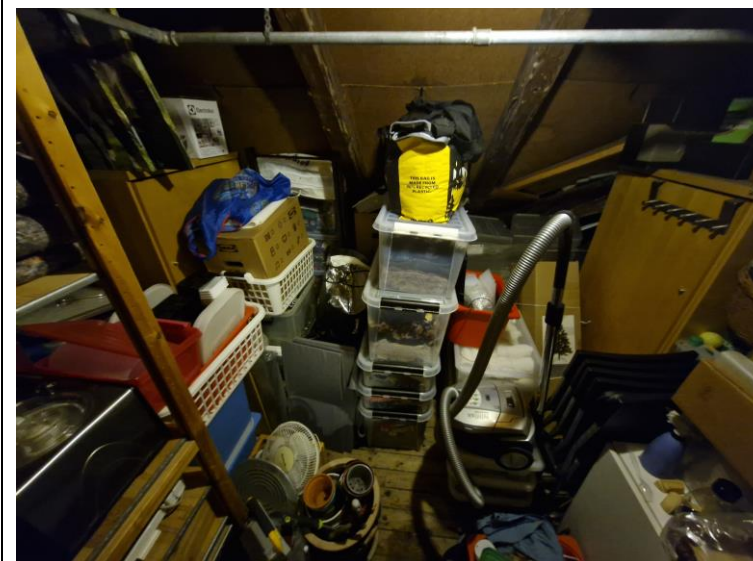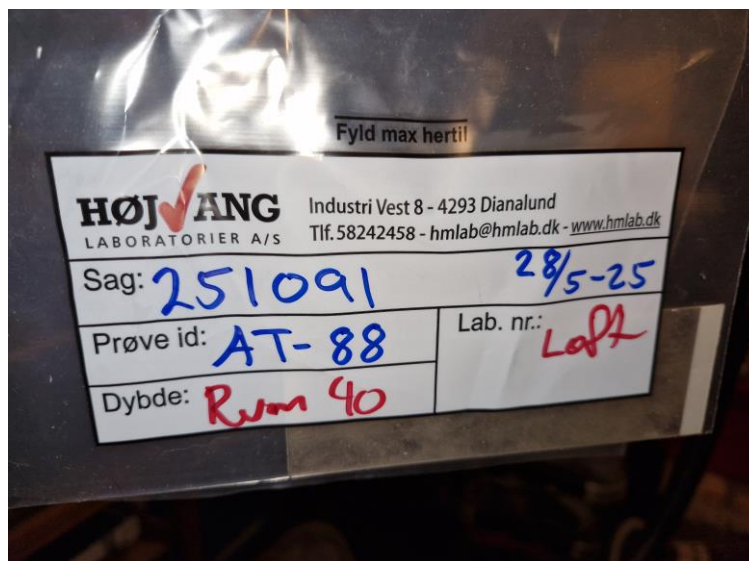

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -89

Loftrum 39.

Asbest

ip

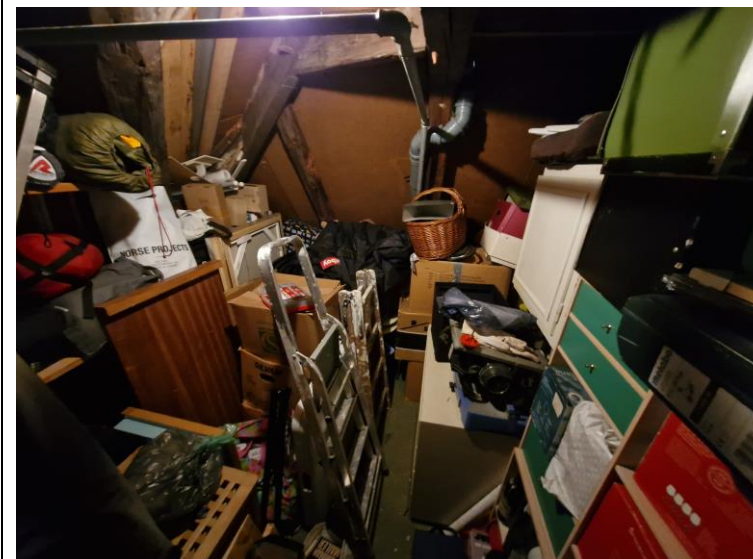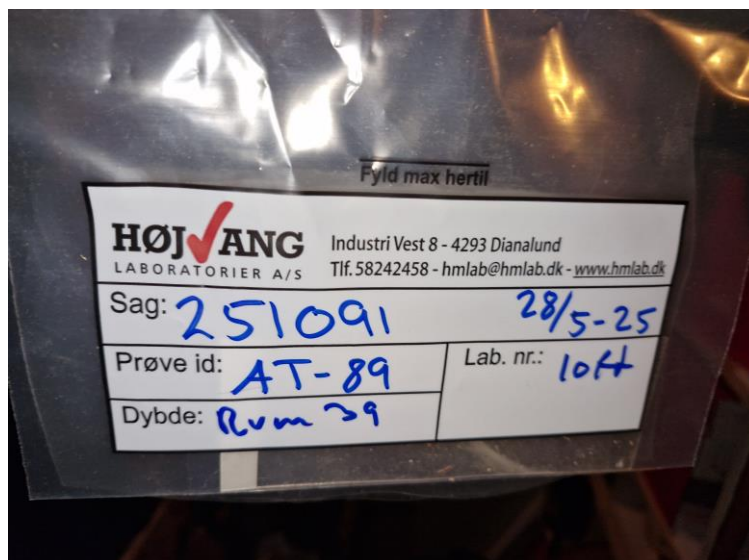

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -90

Loftrum 38 beboer effekter.

Asbest

ip

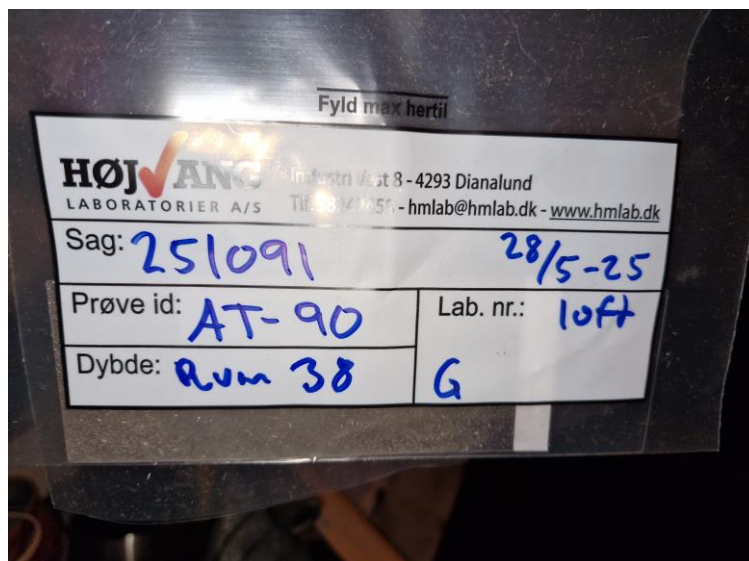

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -91

Loftrum 38 gulv.

Asbest

Påvist

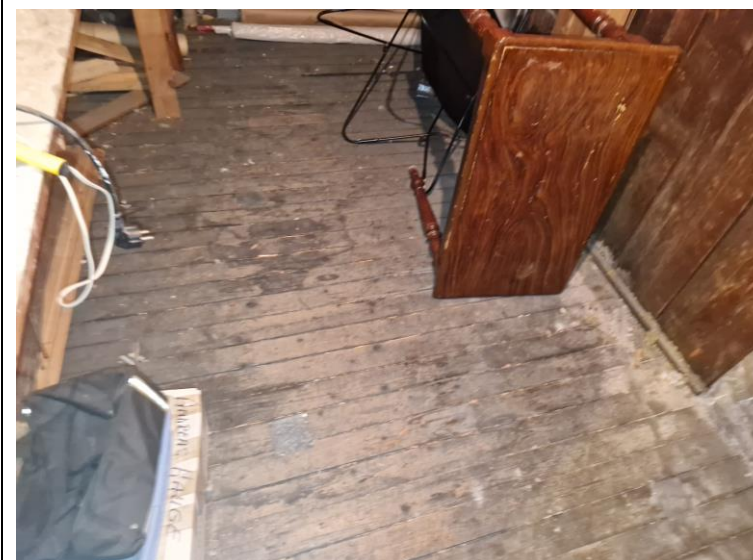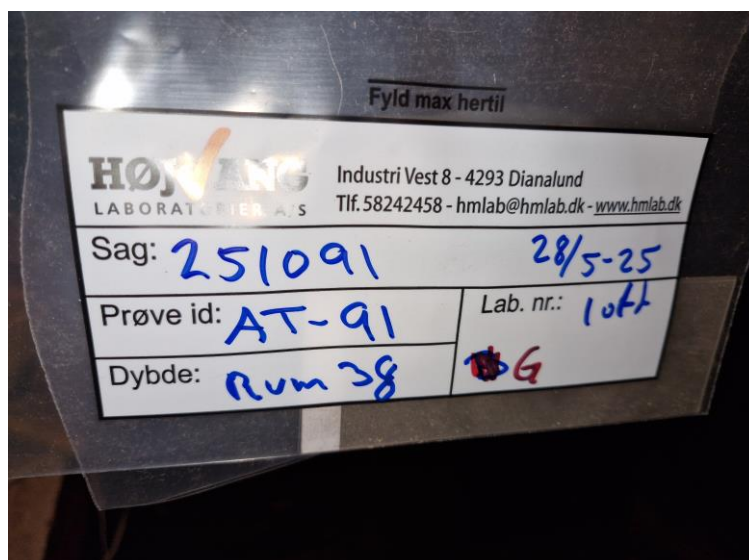

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -92

Loftrum 8 - Tørrerum

Asbest

Påvist

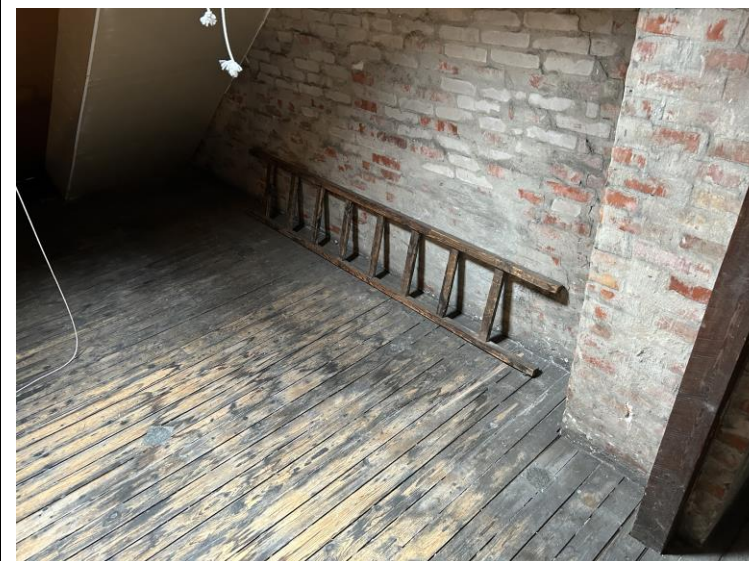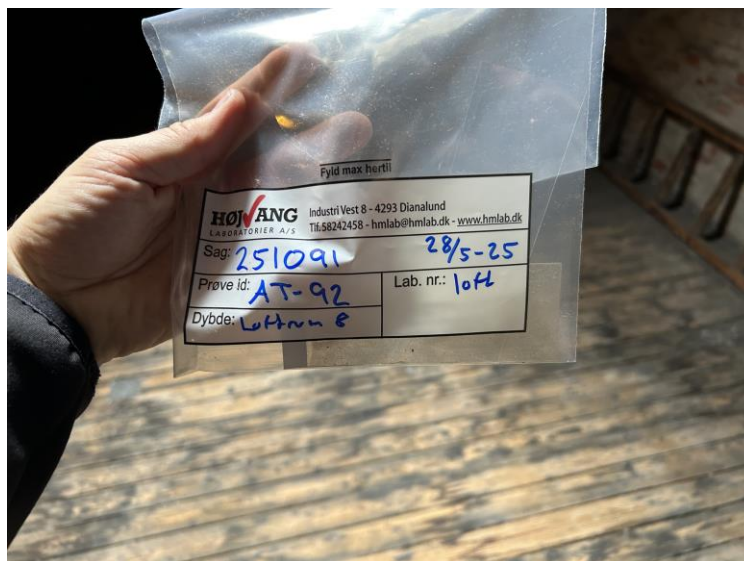

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -93

Loftrum 9 - Tørrerum

Asbest

ip

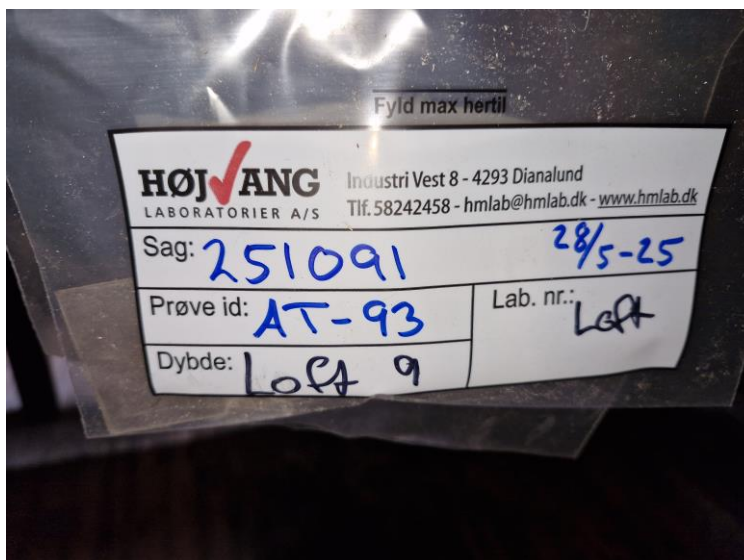

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -94

Loftrum 50 gulv.

Asbest

ip

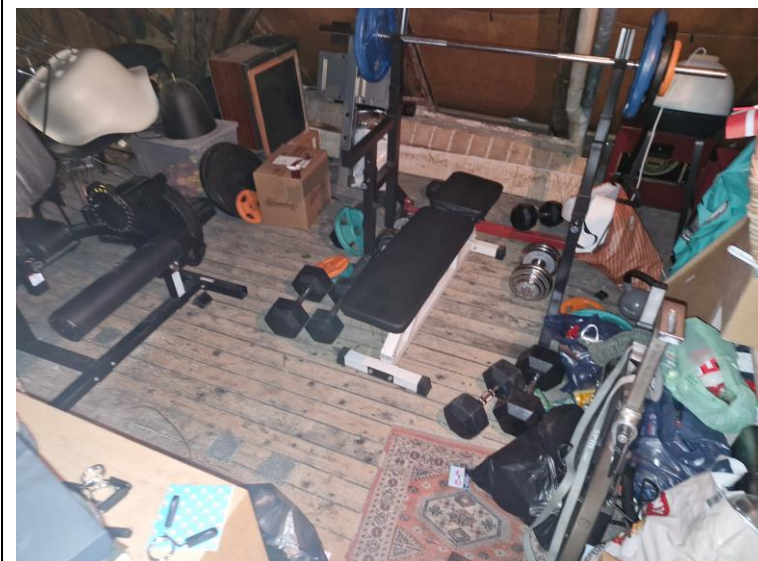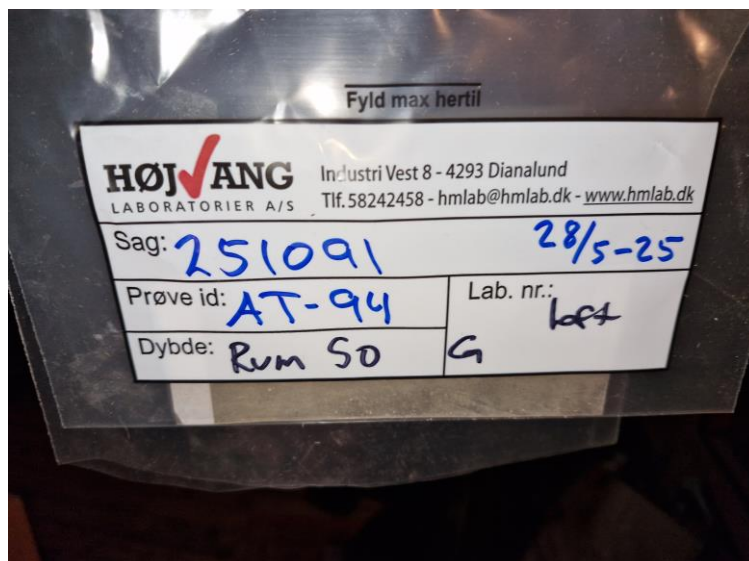

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -95

Loftrum 50 beboer effekter.

Asbest

ip

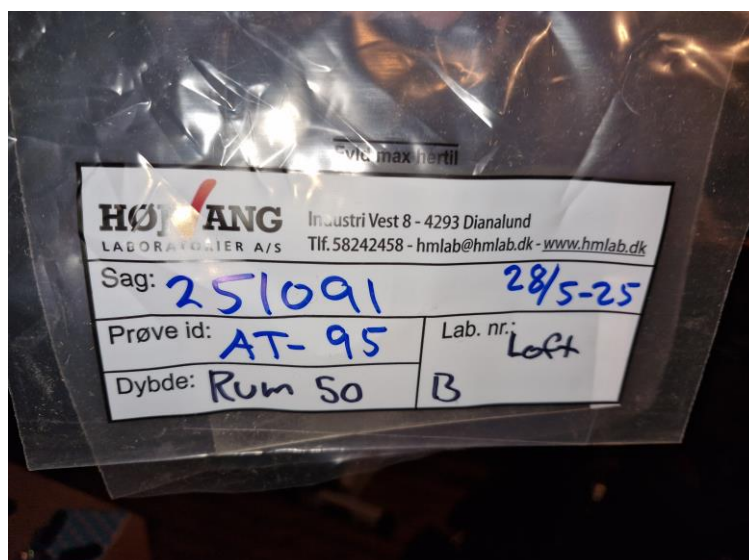

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -96

Loftrum 49 gulv.

Asbest

ip

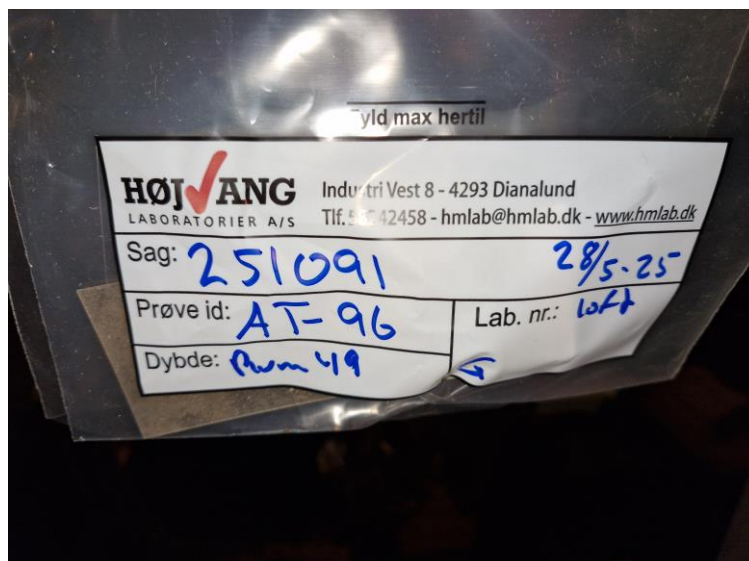

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -97

Loftrum 49 beboer effekter.


Asbest



ip

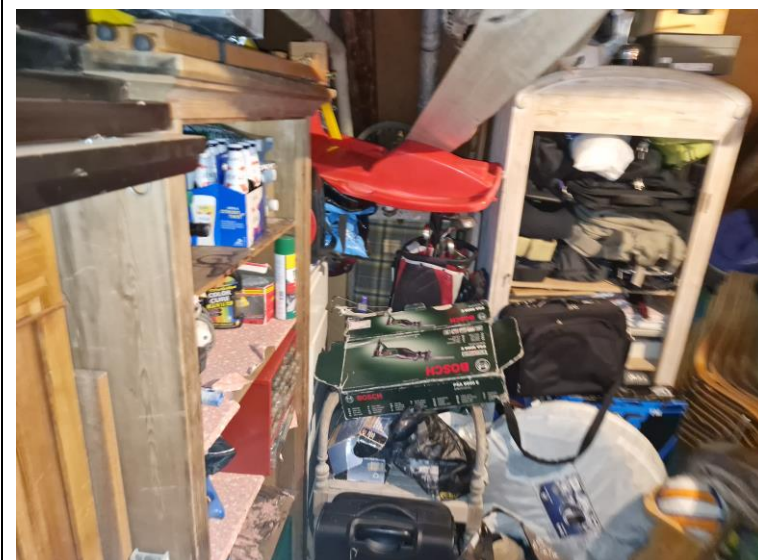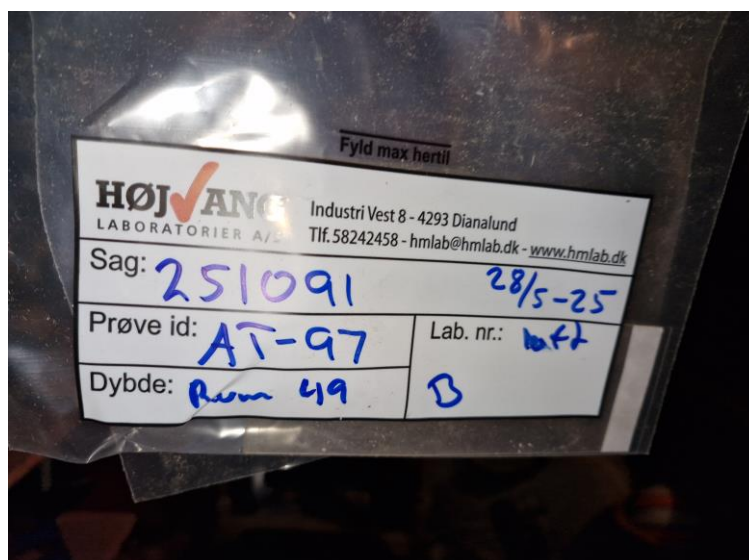

Udtagningssted.

Placering.

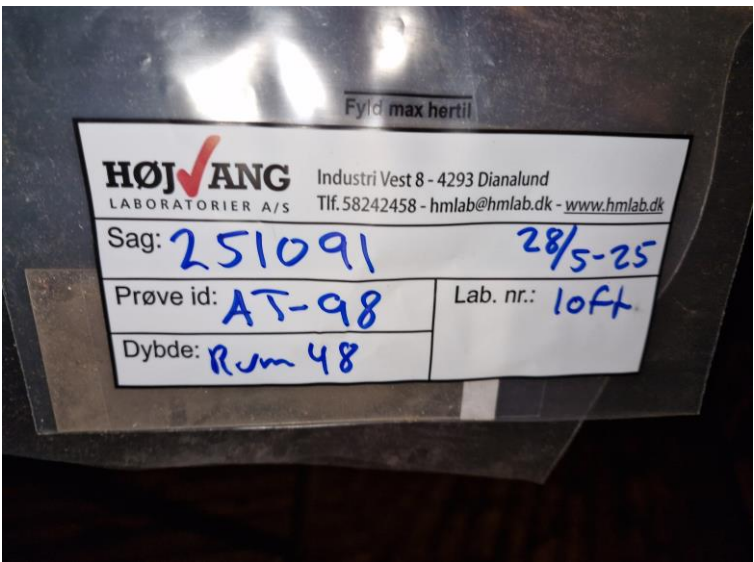Prøve AT -98 Loftrum 48. Asbest ip		
Prøve AT -99 Loftrum 10 - Tørrerum Asbest ip	Udtagningssted. 	Placering. 
	Udtagningssted.	Placering.

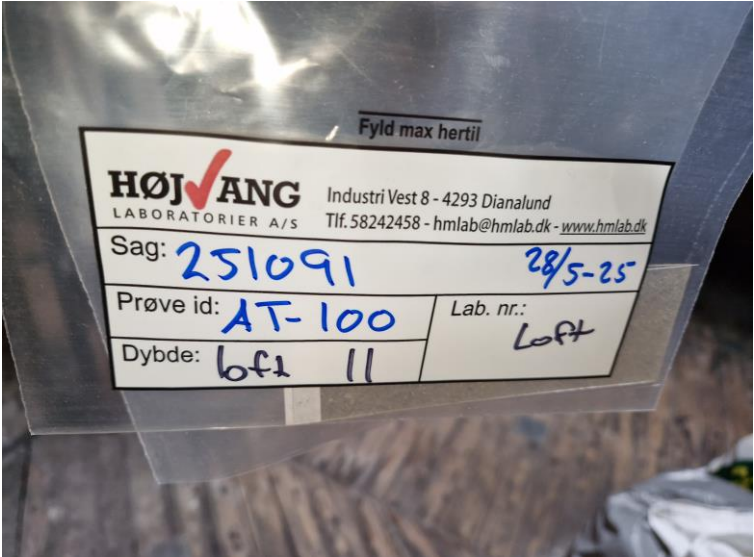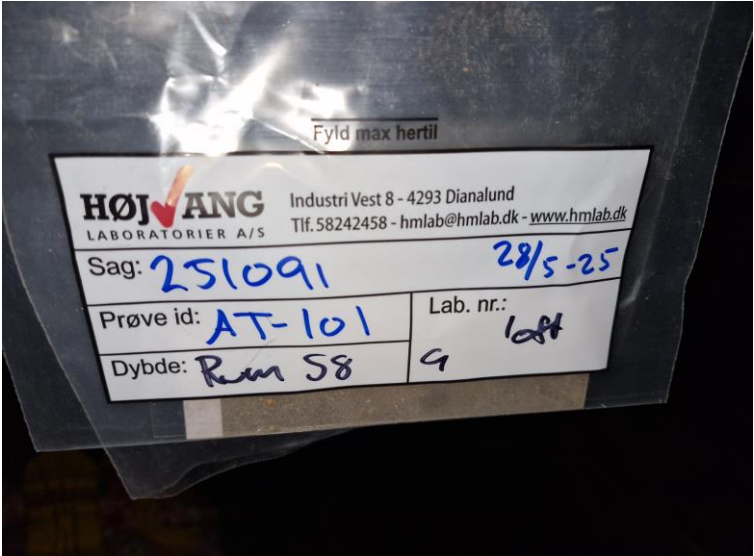
Prøve AT -100 Loftrum 11 - Tørrerum Asbest ip		
Prøve AT -101 Loftrum 58 gulv. Asbest ip	Udtagningssted. 	Placering. 
Udtagningssted.	Placering.	

Prøve AT -102

Loftrum 58 beboer effekter.

Asbest

Påvist

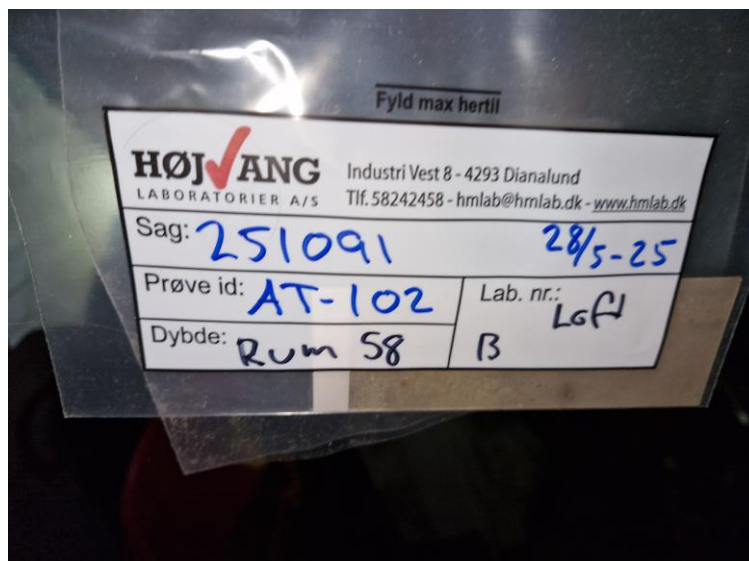

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -103

Loftrum 13 - Tørrerum

Asbest

ip

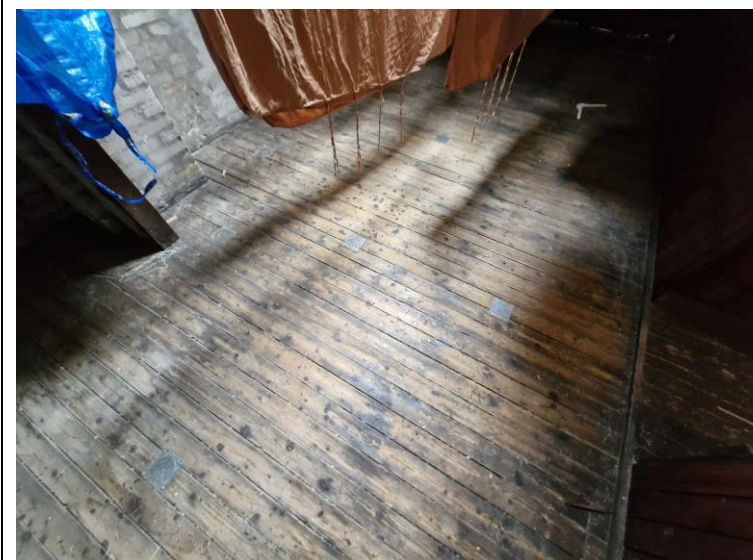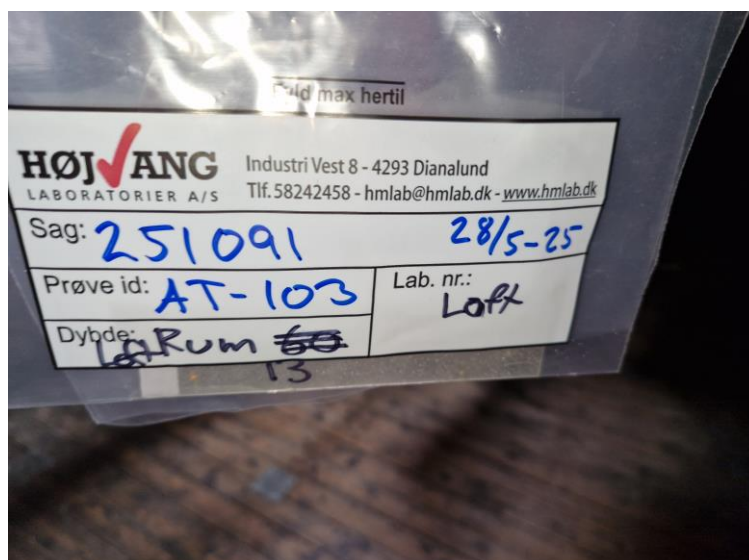

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -104

Loftrum 12 - Tørrerum

Asbest

ip

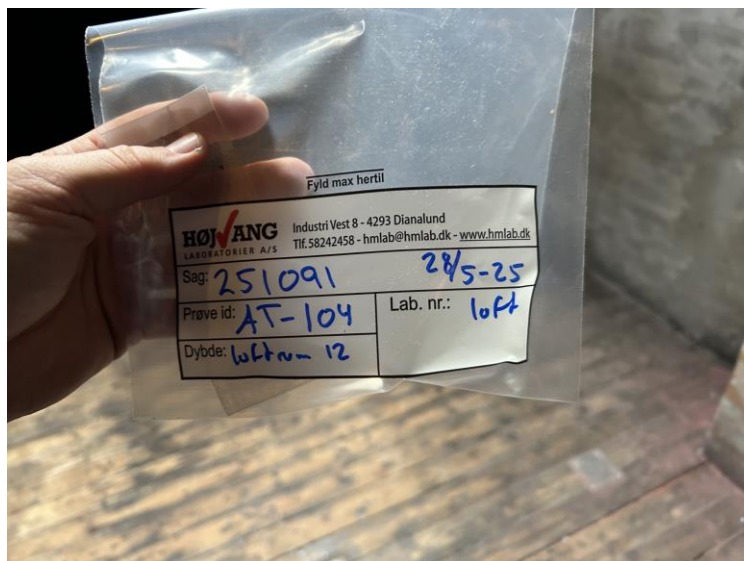

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -105

Loftrum 69.

Asbest

ip

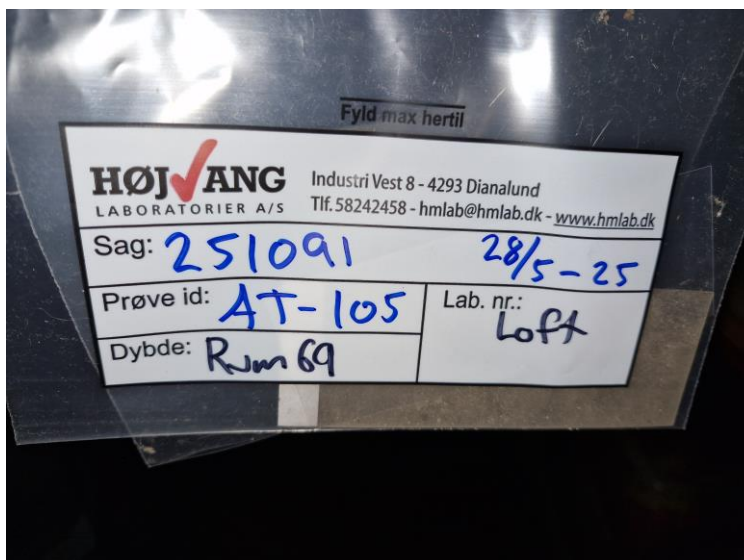

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -106

Loftrum 68 gulv.

Asbest

ip

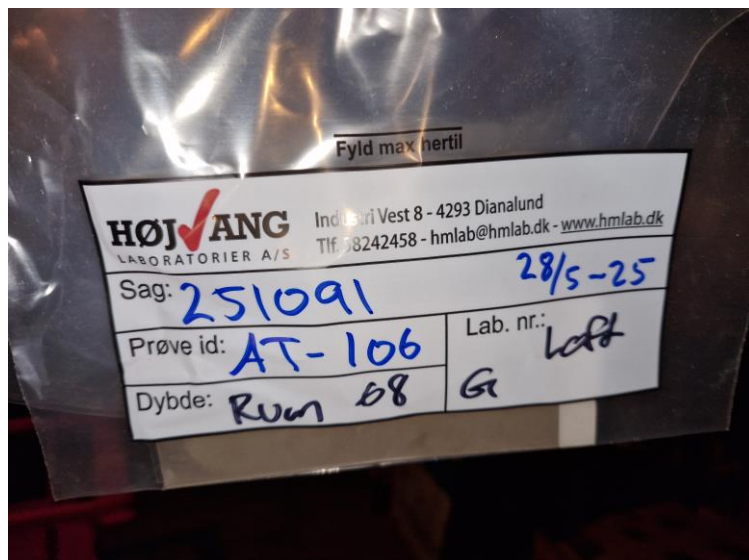

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -107

Loftrum 68 beboer effekter.

Asbest

ip

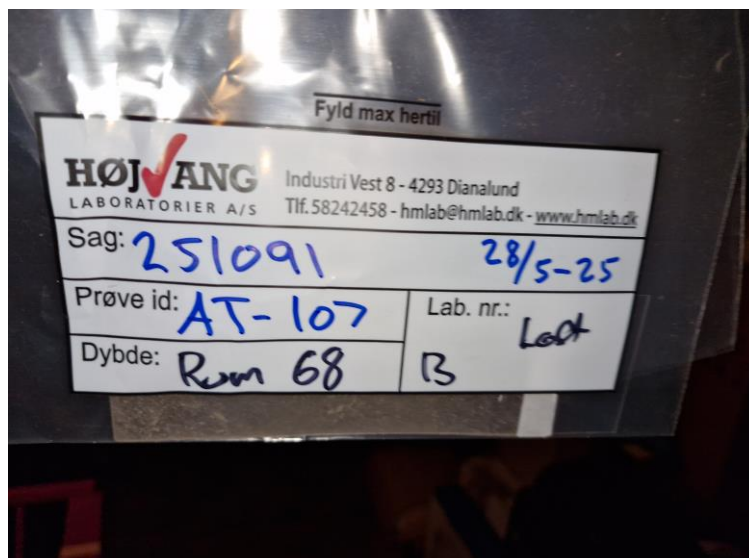

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -108

Loftrum 14 - Tørrerum

Asbest

ip

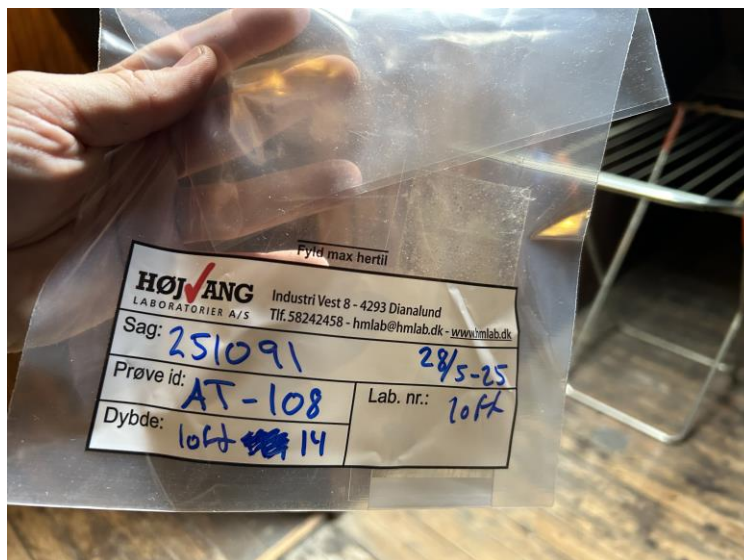

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -109

Loftrum 15 - Tørrerum

Asbest

ip

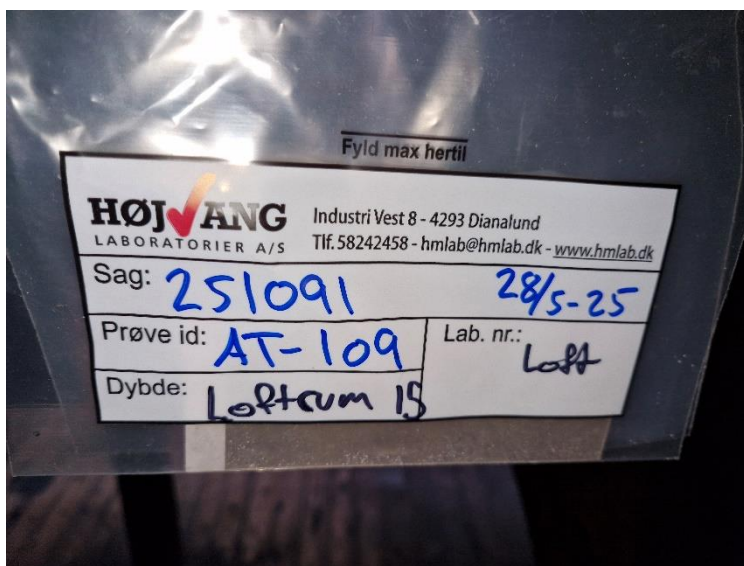

Udtagningssted.

Placering.


Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. **Gult** felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve AT -110

Loftrum 81 gulv.

Asbest

Påvist

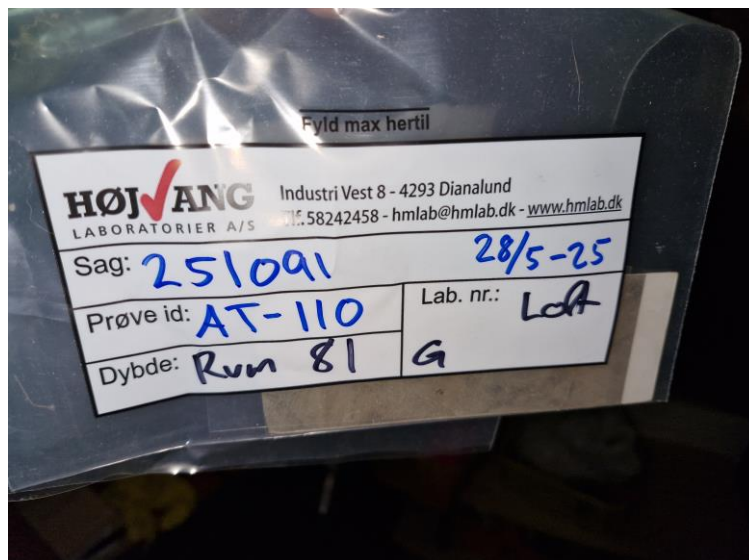

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -111

Loftrum 81 beboer effekter.

Asbest

ip

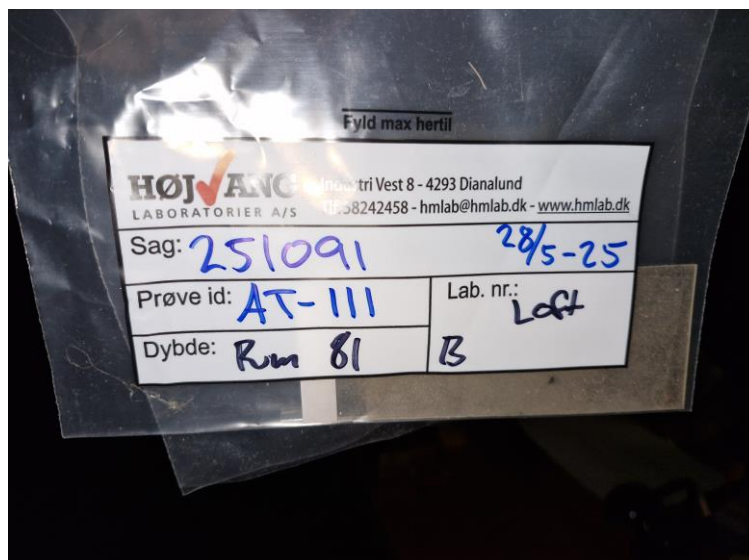

Udtagningssted.



Placering.

Prøve AT -112

Loftrum 80 gulv.

Asbest

ip

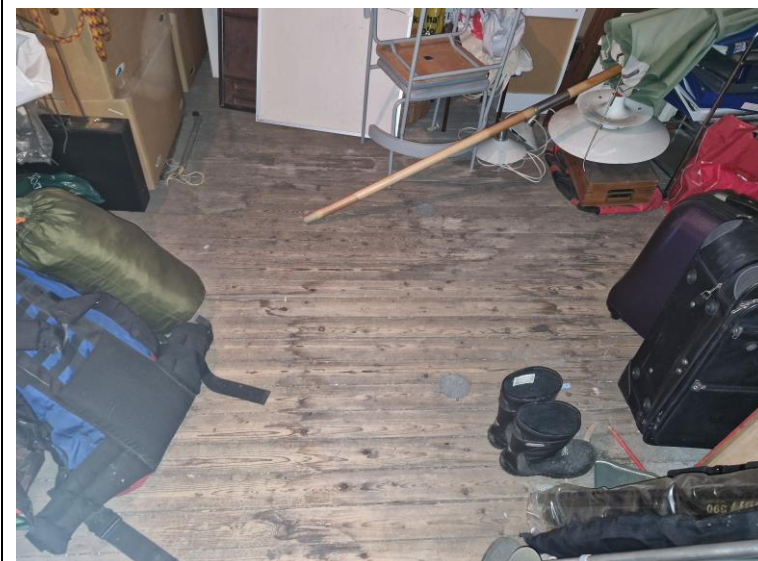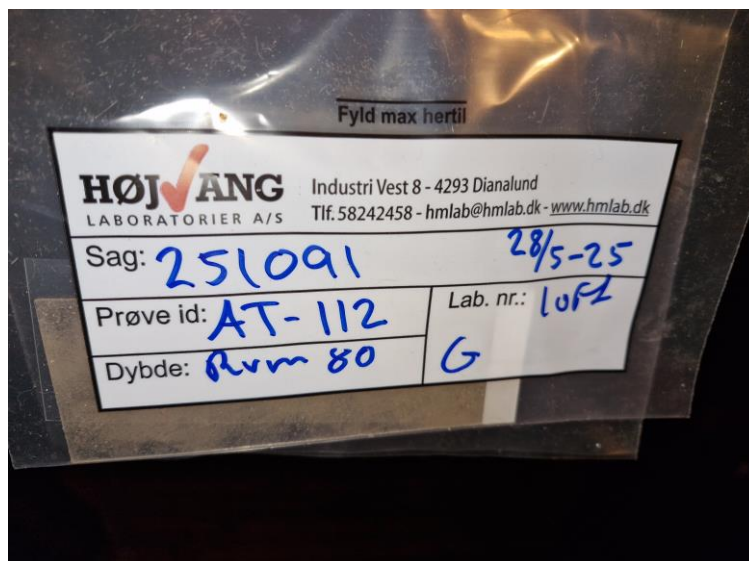

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -113

Loftrum 80 beboer effekter.

Asbest

ip

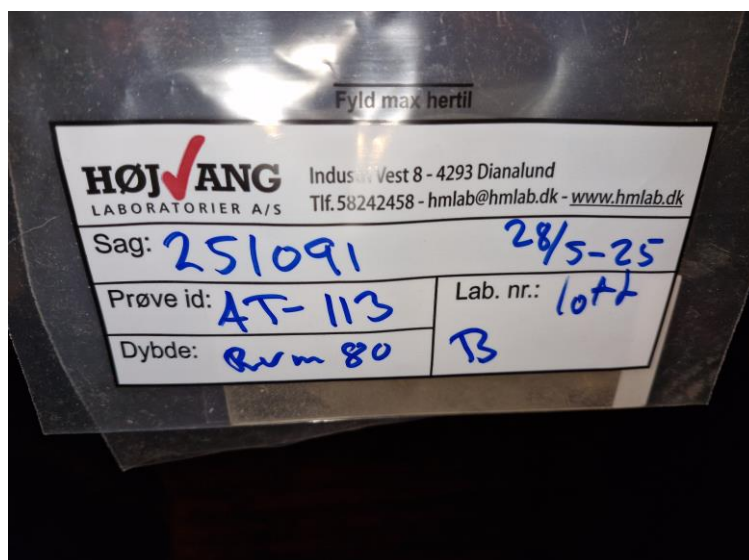

Udtagningssted.


Placering.

Prøve AT -114

Loftrum 16 - Tørrerum

Asbest

ip

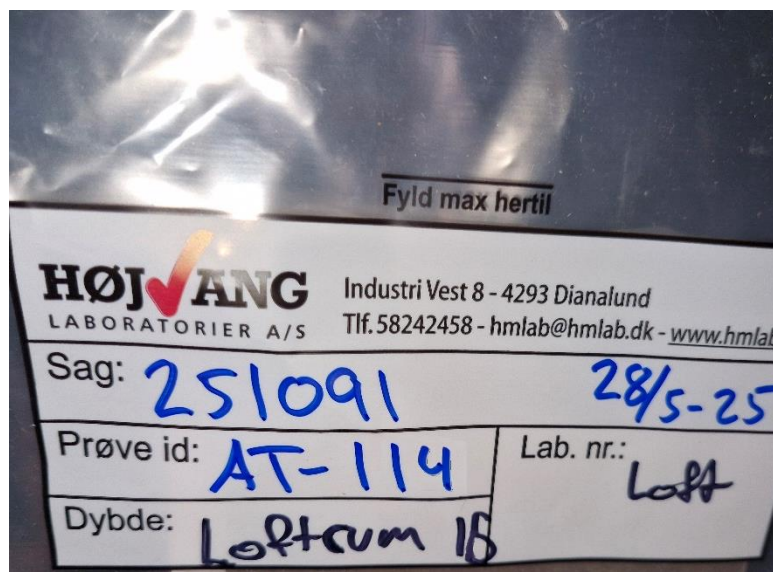

Udtagningssted.


Placering.

Prøve A -1

Loftrum 5 rørbojning.

Asbest

Påvist

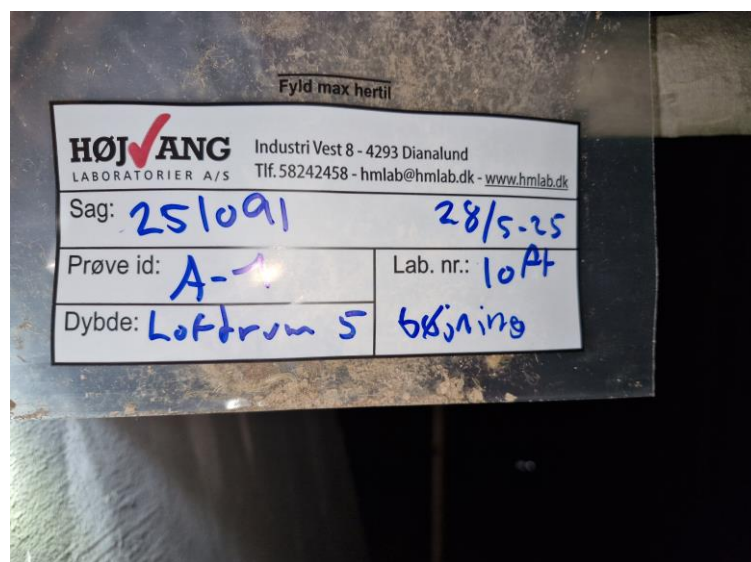

Udtagningssted.


Placering.

Prøve A -2

Loftrum 5 lige rør.

Asbest

Påvist

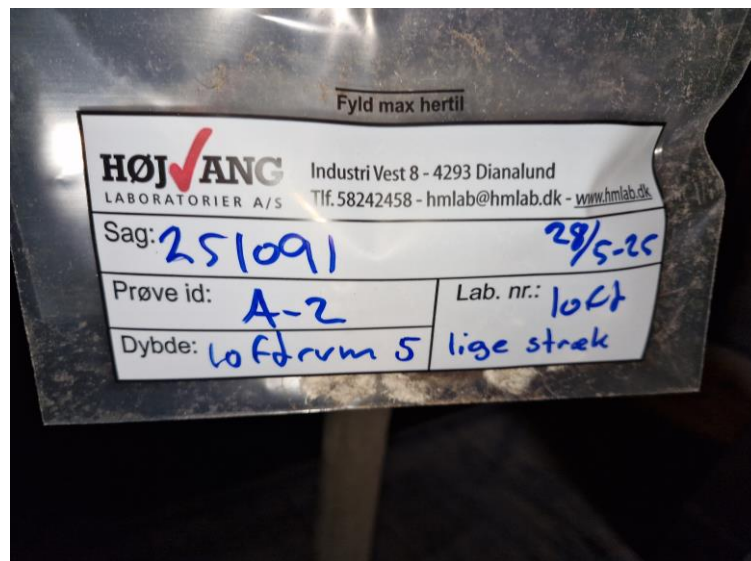

Udtagningssted.



Placering.

Bilag 3



Analysereport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød		Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH					
Prøver modtaget den:	28-05-2025			Rapport dato:	04-06-2025				
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025			Rapport nr.:	2522080				
Opbevaring før analyse	På køl. Antal prøver: 116			Bilag:	0 stk.				
Lab. nr.	2522080001	2522080002	2522080003	2522080004	2522080005	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 1	AT 2	AT 3	AT 4	AT 5				
ID									
Parameter									
Asbest	Påvist	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
Lab. nr.	2522080006	2522080007	2522080008	2522080009	2522080010	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 6	AT 7	AT 8	AT 9	AT 10				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
Lab. nr.	2522080011	2522080012	2522080013	2522080014	2522080015	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 11	AT 12	AT 13	AT 14	AT 15				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
Lab. nr.	2522080016	2522080017	2522080018	2522080019	2522080020	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 16	AT 17	AT 18	AT 19	AT 20				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser: se sidste side									
Godkendt af Helle Rasmussen Laborant									



Analysereport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød	Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH
-----------	--	----------------	---

Prøver modtaget den:	28-05-2025	Rapport dato:	04-06-2025
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025	Rapport nr.:	2522080
Opbevaring før analyse	På køl.	Antal prøver:	116
		Bilag:	0 stk.

Lab. nr.	2522080021	2522080022	2522080023	2522080024	2522080025	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 21	AT 22	AT 23	AT 24	AT 25				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080026	2522080027	2522080028	2522080029	2522080030	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 26	AT 27	AT 28	AT 29	AT 30				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080031	2522080032	2522080033	2522080034	2522080035	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 31	AT 32	AT 33	AT 34	AT 35				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080036	2522080037	2522080038	2522080039	2522080040	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 36	AT 37	AT 38	AT 39	AT 40				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

se sidste side

Godkendt af


Helle Rasmussen
Laborant



Analyserapport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød	Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH
-----------	--	----------------	---

Prøver modtaget den:	28-05-2025	Rapport dato:	04-06-2025
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025	Rapport nr.:	2522080
Opbevaring for analyse	På køl.	Antal prøver:	116
		Bilag:	0 stk.

Lab. nr.	2522080041	2522080042	2522080043	2522080044	2522080045	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 41	AT 42	AT 43	AT 44	AT 45				
ID									
Parameter									
Asbest	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080046	2522080047	2522080048	2522080049	2522080050	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 46	AT 47	AT 48	AT 49	AT 50				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080051	2522080052	2522080053	2522080054	2522080055	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 51	AT 52	AT 53	AT 54	AT 55				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080056	2522080057	2522080058	2522080059	2522080060	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 56	AT 57	AT 58	AT 59	AT 60				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

se sidste side

Godkendt af


Helle Rasmussen
Laborant



Analyserapport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød	Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH
-----------	--	----------------	---

Prøver modtaget den:	28-05-2025	Rapport dato:	04-06-2025
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025	Rapport nr.:	2522080
Opbevaring før analyse	På køl.	Antal prøver:	116
		Bilag:	0 stk.

Lab. nr.	2522080061	2522080062	2522080063	2522080064	2522080065	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 61	AT 62	AT 63	AT 64	AT 65				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080066	2522080067	2522080068	2522080069	2522080070	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 66	AT 67	AT 68	AT 69	AT 70				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080071	2522080072	2522080073	2522080074	2522080075	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 71	AT 72	AT 73	AT 74	AT 75				
ID									
Parameter									
Asbest	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080076	2522080077	2522080078	2522080079	2522080080	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 76	AT 77	AT 78	AT 79	AT 80				
ID									
Parameter									
Asbest	Påvist	Påvist	Påvist	Påvist	Påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

se sidste side

Godkendt af


Helle Rasmussen
Laborant



Analyserapport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød	Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH
-----------	--	----------------	---

Prøver modtaget den:	28-05-2025	Rapport dato:	04-06-2025
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025	Rapport nr.:	2522080
Opbevaring for analyse	På køl.	Antal prøver:	116
		Bilag:	0 stk.

Lab. nr.	2522080081	2522080082	2522080083	2522080084	2522080085	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 81	AT 82	AT 83	AT 84	AT 85				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080086	2522080087	2522080088	2522080089	2522080090	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 86	AT 87	AT 88	AT 89	AT 90				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080091	2522080092	2522080093	2522080094	2522080095	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 91	AT 92	AT 93	AT 94	AT 95				
ID									
Parameter									
Asbest	Påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

Lab. nr.	2522080096	2522080097	2522080098	2522080099	2522080100	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 96	AT 97	AT 98	AT 99	AT 100				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	

Betegnelser:

se sidste side

Godkendt af


Helle Rasmussen
Laborant



Analyserapport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød		Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH					
Prøver modtaget den:	28-05-2025		Rapport dato:	04-06-2025					
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025		Rapport nr.:	2522080					
Opbevaring for analyse	På køl.		Antal prøver:	116					
Bilag:				0 stk.					
Lab. nr.	2522080101	2522080102	2522080103	2522080104	2522080105	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed☼
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 101	AT 102	AT 103	AT 104	AT 105				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
Lab. nr.	2522080106	2522080107	2522080108	2522080109	2522080110	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed☼
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	geltape				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 106	AT 107	AT 108	AT 109	AT 110				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
Lab. nr.	2522080111	2522080112	2522080113	2522080114	2522080115	Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed☼
Prøvetype	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale	Materiale				
Emballage	geltape	geltape	geltape	geltape	s				
Prøvetager	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	AT 111	AT 112	AT 113	AT 114	A 1				
ID									
Parameter									
Asbest	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Påvist	Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
Lab. nr.	2522080116					Enhed	Metode	Detektions- grænse	Usikker- hed☼
Prøvetype	Materiale								
Emballage	s								
Prøvetager	Rekvirent								
Prøve ID	A 2								
ID									
Parameter									
Asbest	Påvist					Fibre	NIOSH 9002-PLM/DSO	1 fiber, 40 µm	
Betegnelser:									
se sidste side									
Godkendt af  Helle Rasmussen Laborant									



Analyserapport

Rekvirent	DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød	Identifikation	Sagsnavn: Fuglebakkegaard, 1820 Frederiksberg Sags nr.: 251091 Sagsbeh.: KLH Udt.dato: 28-05-2025 Prøvetager: KLH
Prøver modtaget den:	28-05-2025	Rapport dato:	04-06-2025
Analyse påbegyndt den:	02-06-2025	Rapport nr.:	2522080
Opbevaring for analyse	På køl.	Antal prøver:	116
		Bilag:	0 stk.

Betegnelser fra rapporten:

✧ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (staniol).

Afviselser/kommentar ved denne rapport: Ingen.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger

Alle analyser er udført hos Højvang, Dianalund.

Resultaterne gælder for prøven som de er modtaget.

Med mindre andet er oplyst, fremsendes rapporten til den/de på rekvisitionen oplyste mailadresser.

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af



Helle Rasmussen

Laborant